

# مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مجموعه ۱ : فرآیندها و تجهیزات جوشکاری

## جوشکاری با قوس زیر پودری

مجموعه منابع تخصصی مهندسی جوش

۲۳



# مجموعه منابع تخصصی مهندسی جوش

مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

مجموعه ۱ : فرآیندها و تجهیزات جوشکاری

جلد ۱۰ : جوشکاری با قوس زیر پودری

(SAW)

حق چاپ و تکثیر برای مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران محفوظ می باشد.

# مجموعه منابع تخصصی مهندسی جوش

## مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

### کمیته راهبری و نظارت:

عباس زارعی هنرمند

فریبا نصرتی

امید گل محله

محمود پارسا

کورش قدر جهرمی

### گروه تدوین و گردآوری:

مسعود وطن آرا

محمد رضا وطن آرا

میثم حق شناس

### گروه بازخوانی علمی:

رامز وقار

عباس زارعی هنرمند

## پیش‌گفتار

جوشکاری یکی از مهمترین فرایندهای ساخت و تولید در صنعت می‌باشد و در صنایع مختلف نظیر خودرو سازی، نفت و گاز، پتروشیمی، تأسیسات و ساختمان و پل‌ها، حمل و نقل، کشتی سازی، صنایع ریلی، نیروگاه‌ها، صنایع دفاعی و هوا و فضا، محصولات پزشکی، الکترونیکی و تجهیزات دقیق و... کاربردهای فراوانی دارد. کشور ایران در حال پیمودن مسیر توسعه صنعتی بوده و ازین رو صنعت جوش برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین آموزش منسجم و هماهنگ با جهان در این صنعت، یکی از نیازهای مهم کشور تلقی می‌گردد.

در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن، نظر به افزایش حجم تولیدات و به تبع آن افزایش حجم جوشکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های ساخت، با بروز مشکلات متعدد در این زمینه، هر یک از کشورهای صنعتی در کشورهای خود، اقدام به ساماندهی صنعت جوش و برش نمودند که این امر از طریق استاندارد سازی فعالیتهای جوشکاری صورت گرفت. با توجه به تعدد استانداردها و مشکلات ناشی از آن و نیز روند جهانی شدن بازارها، کشورهای صنعتی اروپایی اقدام به تاسیس مرکزی مشتمل از نمایندگان کشورهای خود به عنوان فدراسیون جوش اروپا(EWF)<sup>۱</sup> نمودند. بعدها با حضور نمایندگان کشورهای صنعتی نظیر آمریکا و ژاپن و به دنبال آن کشورهای در حال توسعه، سازمان جدیدی تحت عنوان انجمن این‌المللی جوش(IIW)<sup>۲</sup> تاسیس گردید. در حال حاضر انجمن این‌المللی جوش در تمام کشورهای عضو از جمله ایران دارای نماینده‌ای می‌باشد. این نماینده علاوه بر وظیفه انتقال مشکلات صنعت جوش و برش در کشور خود، جهت بحث و بررسی و ارائه راه حل و نیز انتقال دانش روز جهان و استانداردهای جدید، وظیفه فراهم سازی امکان بهره‌گیری از سیستم آموزش و تایید کیفی هماهنگ IIW را در کشور خود بر عهده دارد.

مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران(IWREC)، وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۷۱ با هدف انجام فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات علمی، فنی و مهندسی، مشاوره و آموزش در زمینه‌های جوشکاری، بازرگانی و کنترل کیفیت تاسیس گردیده است. این مرکز با اخذ نمایندگی انجمن این‌المللی جوش(IIW) و فدراسیون جوش اروپا(EWF) و همچنین به عنوان مرجع ملی اعطای مجوز و اعتبار(ANB)<sup>۳</sup> در ایران و اولین مرکز آموزش معترض بین‌المللی

۱-European Welding Federation

۲-International Institute of Welding

۳-Authorized National Body

جوش در سطح کشور(ATB)<sup>۱</sup> ، اقدام به چاپ مجموعه کتابهای آموزش تخصصی جوش و برش در سطح مهندسی بین‌المللی جوش(IWE)<sup>۲</sup> نموده است.

گرداوری و تالیف این مجموعه کتابها بر اساس راهنمای انتستیتو بین‌المللی جوش، در خصوص آموزش‌های هماهنگ جهانی، تحت عنوان Doc.IAB - ۰۰۲ - ۲۰۰۰/EWF\_۴۰.۹ Rev.۲/Copyright ۲۰۰۵ - ۰۰۲ - ۲۰۰۰/EWF\_۴۰.۹ Rev.۲ انتستیتو بین‌المللی جوش بر مبنای داشتن بوده است و تلاش شده است تا استاندارد آموزشی انتستیتو بین‌المللی جوش و صفاتی داشته باشد که در آنها تحقق یابد: ۱- جامع بودن و در برگرفتن تمامی فعالیتهای صنعت جوش و برش ۲- بر مبنای نظام آموزش هماهنگ جهانی ۳- بهره‌وری بالای آموزش ۴- قابلیت ارزیابی منسجم و هماهنگ.

کتاب حاضر بر اساس مفاد جزوه ۱۰ - ۱ در راهنمای ۰۰۲ - ۲۰۰۰/EWF\_۴۰.۹ Rev.۲ انتستیتو بین‌المللی جوش، در خصوص جوشکاری با قوس زیر پودری (SAW)، تدوین شده است. همچنین مطالبی فراتر از مفاد جزوه مذکور، جهت تکمیل شدن هر چه بیشتر مبحث، در این کتاب ارائه شده است و به عنوان مرجعی جامع و معتبر برای تمامی کسانی که در حال گذراندن دوره‌های مختلف جوش می‌باشند، توصیه می‌شود.

بدیهی است پیشنهادات و انتقادات سازنده خوانندگان گرامی، این مرکز را در بهبود هر چه بیشتر این مجموعه یاری خواهد رساند.

---

۱- Approved Training Body

۲- International Welding Engineer

فهرست مطالب

۱	۱ - مقدمه.....
۱	۲ - شرح فرآیند.....
۳	۳ - تجهیزات.....
۳	۳-۱- منبع نیرو(منبع تغذیه) .....
۳	۳-۱-۱- منابع نیروی جریان مستقیم با ولتاژ ثابت .....
۴	۳-۱-۲- منابع نیروی جریان مستقیم با شدت جریان ثابت .....
۵	۳-۱-۳- منابع نیروی ترکیبی با خروجی انتخابی CV/CC .....
۷	۲-۲- سیستم کنترل .....
۸	۳-۳- سری و مشعل جوشکاری .....
۹	۴-۲- تجهیزات کمکی .....
۹	۴-۳- تجهیزات حمل و نقل .....
۱۰	۴-۴-۱- واحدهای بازیابی فلاکس .....
۱۱	۴-۴-۲- نگهدارندها و تثبیت کنندها .....
۱۱	۴-۴-۳- مواد مصرفی .....
۱۲	۴-۴-۴- سیم جوشها و پودرهای جوشکاری زیرپودری .....
۱۲	۴-۴-۵- سیم جوشهای جوشکاری زیرپودری .....
۱۵	۴-۴-۶- پودرهای جوشکاری برای جوشکاری زیرپودری .....
۱۷	۴-۴-۷- تقسیم‌بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر حسب طریقه تولید .....
۲۰	۴-۴-۸- اثر خواص پودرها بر عملکرد و نتایج فرآیند جوشکاری .....
۲۵	۴-۴-۹- تقسیم‌بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر اساس درجه قلیایی بودن(BI) .....
۲۷	۴-۴-۱۰- تقسیم‌بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر اساس تشکیل دهنده‌های اصلی آن‌ها .....
۳۲	۴-۴-۱۱- توزیع و اندازه ذرات .....
۳۴	۴-۴-۱۲- مبنای انتخاب پودر جوشکاری .....
۳۷	۴-۴-۱۳- بسته بندی و نگه داری مواد مصرفی جوشکاری زیرپودری .....
۳۸	۴-۴-۱۴- طبقه‌بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیرپودری مطابق استاندارد AWS:A5,۱۷ .....
۴۱	۴-۴-۱۵- طبقه‌بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیرپودری، مطابق استاندارد E76 .....
۴۴	۴-۴-۱۶- متغیرهای فرآیند .....
۴۴	۴-۴-۱۷- شدت جریان الکتریکی .....
۴۵	۴-۴-۱۸- ولتاژ جوشکاری .....
۴۵	۴-۴-۱۹- اثر سرعت جوشکاری .....
۴۶	۴-۴-۲۰- اندازه الکتروود .....
۴۷	۴-۴-۲۱- طول موثر الکتروود .....



۵-۱- پهنا و عمق فلاکس.....	۴۸
۵-۲- اثر متغیرهای جوشکاری بر روی نرخ ذوب، عمق نفوذ و درجه رقت .....	۴۹
۶- تکنیکهای فرآیند جوشکاری با قوس زیر پودری .....	۵۱
۶-۱- جوشکاری نیمه اتوماتیک.....	۵۱
۶-۲- جوشکاری اتوماتیک .....	۵۲
۶-۳- جوشکاری ماشینی .....	۵۲
۷- انواع اتصالات.....	۵۲
۷-۱- جوش های شیاری .....	۵۳
۷-۲- جوش های گوشه .....	۵۳
۷-۳- جوش های انسدادی .....	۵۳
۷-۴- جوش های سطحی.....	۵۴
۸- دستورالعمل جوشکاری قوس زیرپودری .....	۵۴
۸-۱- طراحی اتصال و آماده سازی لبه .....	۵۴
۸-۲- مونتاژ کردن اتصال .....	۵۵
۸-۳- پشتی جوش .....	۵۵
۸-۴- نگهدارنده ها.....	۵۹
۸-۵- شبی قطعه .....	۵۹
۸-۶- اتصالات کابل قطعه کار .....	۶۱
۸-۷- روش های برقراری قوس .....	۶۲
۸-۸- قطع قوس .....	۶۴
۸-۹- موقعیت الکترود ( محل قرارگیری الکترود) .....	۶۴
۸-۱۰- قطعات اضافی شروع و پایان .....	۶۷
۸-۱۱- جوشکاری محیطی .....	۶۸
۸-۱۲- جداسازی سرباره .....	۶۹
۹- روش های مختلف جوشکاری قوس زیرپودری .....	۶۹
۹-۱- جوشکاری تک الکترودی .....	۷۰
۹-۲- جوشکاری شیار باریک .....	۷۱
۹-۳- جوشکاری چند الکترودی .....	۷۱
۹-۱-۳-۹- فرآیند زیر پودری جفت الکترودی .....	۷۲
۹-۲-۳-۹- فرآیند جوشکاری زیرپودری با الکترودهای متوالی .....	۷۲
۹-۳-۳-۹- فرآیند قوسی سه تایی پشت سر هم .....	۷۳
۹-۴- اضافه کردن سیم سرد .....	۷۴
۹-۵- اضافه کردن سیم گرم .....	۷۵



۶-۹ اضافه کردن پودرفلز.....	۷۵
۷-۹ عملیات سطحی با استفاده از جوشکاری .....	۷۷
۸-۹ فولادهای پوشش دار.....	۷۹
۱۰ - عیوب جوشکاری در فرآیند جوشکاری با قوس زیر پودری.....	۸۰
۱-۱۰ مشکل تخلخل.....	۸۰
۲-۱۰ ترک خوردگی .....	۸۱
۱۱ - مزایا و محدودیت های روش جوشکاری قوس زیرپودری .....	۸۲
۱۲ - کاربردهای کلی فرآیند .....	۸۴
۱۳ - توصیه های ایمنی.....	۸۴
مراجع.....	۸۶



Authorized National Body



## ۱- مقدمه

در جوشکاری قوس زیرپودری<sup>۱</sup> دو قطعه فلزی به واسطه حرارت قوسی که بین الکترود و قطعه کار برقرار می‌شود به هم متصل می‌شوند. در این فرآیند قوس الکتریکی، تحت پوشش فلاکس یا پودر مخصوص پنهان می‌شود؛ همچنین در این فرآیند از اعمال فشار استفاده نمی‌شود و از الکترود و گاهی قطعه فلز کمکی یا سیم‌جوش، به عنوان فلز پرکننده استفاده می‌گردد. فلاکس مذاب(سرباره) تاثیرات الکتریکی، فیزیکی و متابولرژیکی زیر را بر روی خصوصیات فرآیند قوس زیرپودری دارد:

- ۱- پایدار کردن قوس؛
- ۲- کنترل خواص مکانیکی و شیمیایی جوش نهایی؛
- ۳- محافظت از نوک الکترود و حوضچه جوش از تماس با اتمسفر هوا؛
- ۴- کنترل شکل باند یا گرده جوش؛

جوشکاری قوس زیرپودری یکی از گسترده‌ترین فرآیندهای جوشکاری است که توسط آن می‌توان با جریان متناوب(AC) یا مستقیم(DC) با شدت جریان حداقل ۲۰۰۰ آمپر و با استفاده از یک یا چند سیم یا نوار فلز پرکننده، جوشکاری نمود. این فرآیند قابلیت استفاده از جریان متناوب و یا مستقیم را در هر شرایطی و برای هر قطعه‌ای دارا می‌باشد[۱].

## ۲- شرح فرآیند

در این فرآیند جریان الکتریکی حاصل از ژنراتور، ترانسفورماتور رکتیفایر و یا ترانسفورماتور، از طریق لوله اتصالی<sup>۲</sup> و سیم‌جوش به قوس و قطعه کار هدایت می‌شود. قوس الکتریکی توسط یکی از روش‌هایی، که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ایجاد می‌شود. حرارت ناشی از ایجاد قوس، الکترود، موضع جوش و فلاکس را ذوب کرده و حوضچه جوش به وجود می‌آید. در انواع این فرآیند توسط دستگاه، به طور خودکار و مداوم، سیم از میان لوله اتصال و لایه پودر عبور داده شده و به طرف حوضچه جوش هدایت می‌شود و پس از ذوب، در طول درز اتصال رسوب می‌کند. در جوشکاری اتوماتیک، ممکن است قطعه در زیر تغذیه‌کننده سیم حرکت داده شود.

۱-Saw

۲-Guide.Nozzle



در هنگام جوشکاری قوس زیرپودری، پودر جوش در مقابل و کنار قوس به صورت پیوسته توزیع می‌شود. حرارت ایجاد شده توسط قوس، قسمتی از فلاکس، نوک سیم‌جوش و موضع اتصال قطعه کار را ذوب کرده و در نتیجه حوضچه‌ای از فلز مذاب تشکیل می‌شود که روی آن توسط لایه‌ای از سرباره مذاب پوشیده شده است. این حوضچه مذاب در نزدیکی قوس به شدت متلاطم است؛ در نتیجه حباب‌های گاز به سرعت به سطح حوضچه جوش می‌آیند و فلاکس مذاب روی سطح فلز مذاب شناور می‌شود و بدین وسیله منطقه جوش کاملاً از اتمسفر هوا محافظت می‌شود. با اینکه فلاکس مذاب می‌تواند جریان الکتریکی را از بین الکترود و فلز پایه اندکی عبور دهد اما همچنان منبع اصلی حرارت، قوس الکتریکی است. بستر فلاکس مذابی که بر روی سطح حوضچه جوش تشکیل می‌شود، ناخالصی‌های موجود در فلز پایه و الکترودها را حل کرده و آن‌ها را روی سطح، شناور می‌سازد. همچنین از طریق فلاکس مذاب می‌توان ترکیبات نامطلوب را از فلز جوش حذف، و یا عناصر آلیاژی را به آن اضافه کرد. پس از جوشکاری و انجماد جوش، قسمتی از فلاکس که ذوب نشده است، توسط دستگاه یا به صورت دستی جمع‌آوری می‌شود و بخشی از آن که ذوب شده به صورت قشر شیشه‌ای شکل بر روی جوش باقی می‌ماند که به وسیله چکش به صورت لایه‌ای از روی جوش جدا می‌شود. حذف این لایه سرباره از روی درز جوش به خصوص در جوشکاری چند پاسه، بسیار مهم بوده و در هر مرحله باید به صورت کامل انجام شود.

عواملی که استفاده از روش جوشکاری قوس زیرپودری را تعیین می‌کنند عبارتند از:

- ۱- ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی مورد نیاز برای اتصال نهایی؛
- ۲- ضخامت فلز پایه؛
- ۳- در دسترس بودن محل اتصال؛
- ۴- موقعیت ایجاد جوش؛
- ۵- حجم جوش مورد نظر [۱].



## ۳ - تجهیزات

تجهیزات مورد نیاز در روش جوشکاری قوس زیرپودری (روش SAW) عبارتند از:

- ۱- منبع نیرو، ۲- سیستم تغذیه الکترود، ۳- سیستم توزیع فلاکس، ۴- سیستم تنظیم حرکت، ۵- سیستم کنترل فرآیند. سیستم بازیابی فلاکس ذوب نشده نیز می‌تواند به عنوان یکی از تجهیزات جانبی مورد استفاده قرار گیرد [۱].

### ۱-۱-۳- منبع نیرو (منبع تغذیه)

منبع نیروی مورد استفاده در جوشکاری قوس زیرپودری، نقش مهمی را ایفا می‌کند. انواع مختلفی از منابع نیرو برای کاربرد در روش SAW مناسب هستند. منبع نیروی جریان مستقیم (DC) می‌تواند یک ترانسفورماتور-رکتیفایر یا یک ژنراتور موتوری با ولتاژ ثابت (CV) یا جریان ثابت (CC) و یا خروجی انتخابی (CV/CC) باشد. منابع نیروی جریان متناوب (AC) معمولاً از نوع ترانسفورماتور هستند و قادر به ایجاد موج خروجی جریان ثابت (CC) یا ولتاژ ثابت (CV) می‌باشند. از آنجا که جوشکاری قوس زیرپودری، به طور کلی فرآیندی با جریان بالا و چرخه کارکرد بالا است، استفاده از منبع نیرو با توانایی ایجاد شدت جریان بالا در ۱۰٪ چرخه کارکرد پیشنهاد می‌شود [۱].

### ۱-۱-۳- منابع نیروی جریان مستقیم با ولتاژ ثابت

منابع نیروی جریان مستقیم با ولتاژ ثابت، هم به صورت ترانسفورماتور-رکتیفایر و هم به صورت ژنراتور موتوری وجود دارند. این منابع می‌توانند شدت جریانی بین ۴۰۰ A تا ۱۵۰۰ A تولید کنند. در جوشکاری قوسی با الکترود مغذدار<sup>۱</sup> و جوشکاری قوس فلزی با حفاظت گازی<sup>۲</sup> می‌توان از منابع نیروی کوچکتری نیز استفاده کرد. این منابع نیرو در جوشکاری قوس زیرپودری نیمه اتوماتیک با شدت جریان ۳۰۰ A تا ۶۰۰ A با الکترودهایی با قطر  $\frac{1}{16}$  ،  $\frac{5}{64}$  ،  $\frac{3}{32}$  اینچ (۱/۶، ۲، ۴/۶) میلی‌متر) به کار می‌رond. جوشکاری اتوماتیک در بازه شدت جریان A ۳۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ A و با سیم جوش‌هایی با قطر  $\frac{3}{32}$  تا  $\frac{1}{4}$  اینچ (۲/۴ تا ۶/۴ میلی‌متر) انجام می‌شود. با این وجود

<sup>۱</sup>-FCAW

<sup>۲</sup>-GMAW



Authorized National Body

کاربرد جریان مستقیم(DC) با شدت جریان بیش از  $1000\text{ A}$  محدود است زیرا ممکن است با این شدت جریان بالا، وزش قوس اتفاق بیفتد.

در برخی منابع نیروی ولتاژ ثابت(CV) قدیمی، حداقل دانسیتۀ مفید جریان در حدود  $\frac{A}{in} \cdot 4000$ ،  $\frac{A}{mm^2} \cdot 62$  بر پایه قطر الکترود است. در دانسیتۀ جریان کمتر، قوس ناپایدار می‌شود. با این وجود این مشکل در منابع نیروی جدیدتر رفع شده و پایداری قوس در دانسیتۀ جریان  $\frac{A}{in} \cdot 1500$  ( $\frac{A}{mm^2} \cdot 23$ ) نیز حفظ می‌شود.

منابع نیروی ولتاژ ثابت(CV) خود تنظیم<sup>۱</sup> هستند، در نتیجه همراه با این منابع می‌توان از یک تغذیه کننده سیم با سرعت ثابت استفاده کرد. برای حفظ پایداری قوس نیازی به حسگرهای ولتاژ یا جریان وجود ندارد، در نتیجه می‌توان از یک کنترل کننده نرخ تغذیه سیم جوش ساده استفاده کرد. جریان قوس، توسط نرخ تغذیه سیم جوش و قطر آن و ولتاژ قوس، توسط منبع نیرو کنترل می‌شود. منابع نیروی ولتاژ ثابت(CV) با جریان مستقیم(DC) متداول‌ترین منابع نیرو در جوشکاری قوس زیرپودری هستند و در اغلب کاربردهایی که به شدت جریان بیش از  $1000\text{ A}$  نیاز نیست، به خوبی عمل می‌کنند و ممکن است در شدت جریان‌های بیشتر نیز مشکلی به همراه نداشته باشند. منابع نیروی با خروجی انتخابی(CV/CC) بهترین انتخاب برای جوشکاری ورق‌های فولادی، با سرعت بالا هستند [۱].

### ۳-۱-۲- منابع نیروی جریان مستقیم با شدت جریان ثابت

منابع نیروی جریان مستقیم(DC) با شدت جریان ثابت، هم به صورت ترانسفورماتور - رکتیفایر و هم به صورت ژنراتور موتوری وجود دارند که جریان خروجی آن‌ها تا  $1500\text{ A}$  می‌رسد. برخی منابع نیروی جریان مستقیم با شدت جریان ثابت را می‌توان برای جوشکاری قوسی الکترود تنگستن با گاز محافظه خنثی<sup>۲</sup>، جوشکاری قوس الکترود دستی<sup>۳</sup> و برشکاری با قوس کربنی نیز به کار برد. کاربردهای منابع نیروی جریان مستقیم با شدت جریان ثابت، به استثنای جوشکاری فولاد نازک با سرعت بالا، مشابه کاربردهای منابع نیروی جریان مستقیم با ولتاژ ثابت می‌باشند. منابع با شدت جریان ثابت(CC)، خود تنظیم نیستند و در نتیجه کنترل سرعت تغذیه سیم باید توسط حسگر ولتاژ صورت گیرد. این

<sup>۱</sup>-Self-Regulating

<sup>۲</sup>-GTAW

<sup>۳</sup>-SMAW



حس‌گرها، سرعت تغذیه سیم را بنا بر تغییرات ولتاژ قوس تنظیم می‌کنند و ولتاژ برای حفظ طول قوس ثابت، تنظیم می‌شود. در این سیستم ولتاژ قوس به قطر سیم جوش و سرعت تغذیه آن بستگی دارد و منبع نیرو جریان قوس را کنترل می‌کند. کنترل کننده‌های سرعت تغذیه سیم جوش، که حساس به ولتاژ هستند، نسبت انواع ساده آن، که در سیستم‌های ولتاژ ثابت (CV) استفاده می‌شوند، پیچیده‌تر بوده و بنابراین گران قیمت‌تر می‌باشند [۱].

### ۳-۱-۳- منابع نیروی ترکیبی با خروجی انتخابی CV/CC

در منابع نیروی ترکیبی با خروجی انتخابی CV/CC، می‌توان شدت جریان ثابت را به ولتاژ ثابت یا بر عکس تغییر داد. انواع متنوعی از این منابع برای استفاده تا شدت جریان A ۱۵۰۰ وجود دارند و لی منابع با شدت جریان کمتر از A ۶۵۰ متدالول‌تر هستند. مزیت این منابع نیرو در متنوع بودن موارد کاربرد آن‌هاست و علاوه بر جوشکاری قوس زیرپودری، می‌توان در جوشکاری قوس الکترود دستی، جوشکاری قوسی الکترود تنگستن با گاز محافظت خنثی، جوشکاری قوس فلزی با حفاظت گازی، جوشکاری قوسی با الکترود مغزدار، برشکاری با قوس کربنی و جوشکاری زائدهای<sup>۱</sup> نیز از این منابع استفاده کرد [۱].

### ۴-۱-۳- منابع نیروی جریان متناوب

منابع نیروی جریان متناوب (AC) بیشتر به صورت ترانسفورماتور هستند. این منابع از A ۸۰۰ تا A ۱۵۰۰ در ۱۰۰٪ چرخه کارکرد وجود دارند. اگر شدت جریان بالاتری مورد نیاز باشد، می‌توان این دستگاه‌ها را به صورت موازی به یکدیگر متصل کرد. معمولاً منابع نیروی جریان متناوب (AC) از نوع جریان ثابت (CC) هستند.


ولتاژ خروجی این منابع به صورت موج مربعی است و جریان خروجی به صورت یک موج سینوسی، که در شکل ۱-A1 نشان داده شده است. جریان خروجی این دستگاه‌ها با هر بار عوض شدن قطب‌ها صفر می‌شود؛ لذا ولتاژ بالای مدار باز (بیش از ۸۰V) لازم است تا قوس حفظ شود. حتی در این ولتاژ بالای مدار باز، برای بعضی از فلاکس‌ها، مشکل حفظ قوس وجود دارد. از آنجا که این منابع نیرو از نوع



جريان ثابت هستند، کنترل کننده‌های سرعت باید حساس به ولتاژ و از نوع تغییر دهنده سرعت تغذیه سیم‌جوش باشند.

منبع نیروی جریان متناوب با ولتاژ ثابت با خروجی موج مربعی، نوع تقریباً جدیدی از منابع نیرو است که در آن هم ولتاژ و هم جریان خروجی به صورت موج مربعی هستند. از آنجا که تغییر قطب در موج‌های مربعی ناگهان رخ می‌دهد، همانطور که در شکل ۱-B1 نشان داده شده است، مشکل حفظ یا شروع قوس به شدت منابع معمولی جریان متناوب نیست. در نتیجه برخی فلاکس‌ها، که با منابع معمولی جریان متناوب قابل استفاده نیستند، می‌توانند با منابع جریان متناوب با موج مربعی به کار برده شوند. در منابع با موج مربعی، کنترل کننده نسبتاً ساده‌ای برای ثبیت نرخ تغذیه سیم‌جوش، به کار می‌رود زیرا منابع با موج مربعی ولتاژ ثابتی تولید می‌کنند.

متداول‌ترین مصارف منابع نیروی جریان متناوب در جوشکاری قوس زیرپودری، عبارتند از: کاربردهای با شدت جریان بالا، کاربردهای چند سیمی، جوشکاری شیار نازک و کاربردهایی که در آن‌ها خطر وزش قوس وجود دارد.

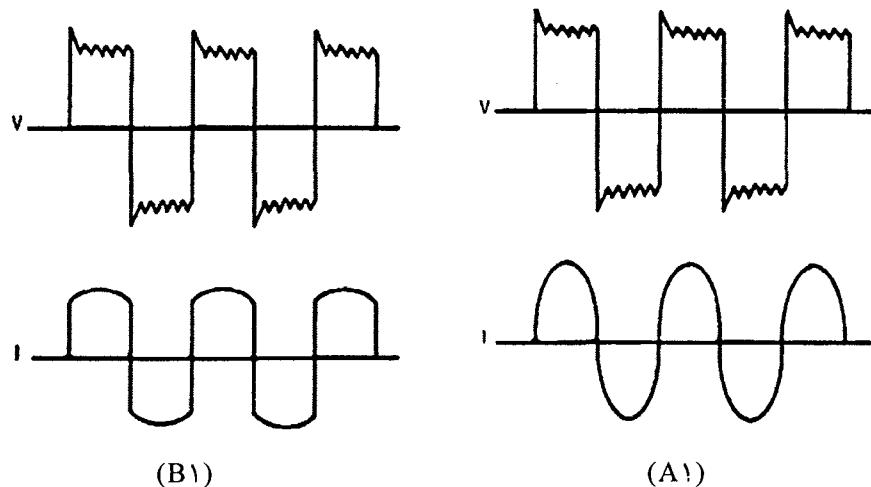

شکل ۱ : جریان خروجی به صورت موج سینوسی و موج مربعی.



## ۲-۳- سیستم کنترل

سیستم‌های کنترلی که در روش SAW نیمه اتوماتیک به کار می‌روند، کنترل کننده‌های ساده سرعت تغذیه سیم‌جوش می‌باشند. کنترل کننده‌های به کار رفته در منابع نیروی ولتاژ ثابت(CV)، سرعت تغذیه سیم را ثابت نگه می‌دارند و کنترل کننده‌های به کار رفته در منابع جریان ثابت(CC)، ولتاژ قوس را بررسی می‌کنند و سرعت تغذیه سیم را برای ثابت نگه داشتن ولتاژ تغییر می‌دهند.

ساده‌ترین سیستم‌های تغذیه سیم‌جوش دارای یک کنترل آنالوگ هستند که با یک کلید، سرعت تغذیه سیم‌جوش را ثابت نگه می‌دارند. جدیدترین سیستم‌های تغذیه سیم‌جوش که در روش SAW اتوماتیک به کار گرفته می‌شوند، دارای کنترل‌های دیجیتالی ریزپردازنده‌ای هستند. این کنترل کننده‌ها ولتاژ جوش و سرعت تغذیه سیم‌جوش را در مقدار اولیه خود حفظ می‌کنند. مزیت بزرگ کنترل کننده‌های دیجیتال، کنترل دقیق فرآیند جوشکاری است و محدودیت آن‌ها این است که با برخی از انواع منابع نیرو قابل استفاده نیستند و قابلیت انعطاف کمتری نسبت به اکثر کنترل کننده‌های آنالوگ دارند.

کنترل کننده‌های دیجیتال در حال حاضر فقط برای استفاده در منابع نیروی ولتاژ ثابت(CV) موجود می‌باشند. این کنترل کننده‌ها دارای تنظیم سرعت تغذیه سیم‌جوش(کنترل ولتاژ)، شروع و پایان جوشکاری، روشن و خاموش کردن حرکت اتوماتیک یا دستی، تغذیه یا عدم تغذیه سیم‌جوش سرد، کنترل پر کردن چاله جوش و روشن - خاموش تغذیه فلاکس هستند.

کنترل کننده‌های آنالوگ، هم برای استفاده در منابع ولتاژ ثابت(CV)، و هم برای منابع جریان ثابت(CC)، به کار می‌روند. کنترل کننده‌های پایه شامل کنترل سرعت تغذیه سیم(تنظیم کننده جریان در سیستم‌های CV، ولتاژ در سیستم‌های CC)، کنترل منبع نیرو(تنظیم کننده ولتاژ در سیستم‌های CV و جریان در سیستم‌های CC)، یک کلید شروع و پایان جوشکاری، کلید روشن - خاموش حرکت اتوماتیک یا دستی و کلید تغذیه سیم‌جوش سرد بالا- پایین می‌باشند. این کنترل‌ها مزایایی مشابه کنترل آنالوگ در روش SAW نیمه اتوماتیک، دارند ام قادر به کنترل دقیق فرآیند نیستند[۱].



### ۳-۳- سری و مشعل جوشکاری

سری جوش<sup>۱</sup> در جوشکاری قوس زیرپودری از قسمت‌های مختلف شامل موتور تغذیه سیم‌جوش، مجموعه کلاف تغذیه، مجموعه مشعل، نوک اتصال دهنده جریان<sup>۲</sup> و تجهیزاتی برای نصب و نگهداری سری تشکیل شده است. یک نازل فلاکس بر روی سری جوش تعییه می‌شود تا فلاکس را در قسمت مورد نیاز ببریزد.

مоторهای تغذیه سیم‌جوش، معمولاً موتورهای با طول عمر بالا<sup>۳</sup> از نوع مغناطیسی به همراه جعبه دنده هستند که سرعت تغذیه سیم توسط آن‌ها  $\frac{mm}{min}$  (۲۰-۵۵) می‌باشد.

مجموعه کلاف تغذیه می‌تواند دارای یک غلتک متحرک و یک غلتک اضافی یا دو غلتک متحرک یا چهار غلتک متحرک باشد. چهار غلتک متحرک امکان تغذیه سیم‌جوش با حداقل لغزیدن سیم را فراهم می‌کند. در برخی موارد که سیم‌جوش از طریق یک لوله وارد می‌شود، با استفاده از غلتک‌هایی با شیار ۷ شکل بر روی آن، تغذیه یکنواخت‌تری ایجاد می‌کند. طرح‌های مشعل بسیار متنوع هستند، اما نقش آن‌ها همواره یکسان می‌باشد. مشعل سیم‌جوش را به قسمت محل اتصال در محل جوش هدایت می‌کند و جریان الکتریکی را در قسمت تماس، به سیم‌جوش انتقال می‌دهد.

برای انجام جوشکاری قوس زیر پودری شیار باریک<sup>۴</sup> و جوشکاری قوس زیر پودری با الکترود نواری تجهیزات خاصی مورد نیاز است. در جوشکاری قوس زیر پودری با دو سیم‌جوش موازی از غلتک تغذیه و مشعلی خاص استفاده می‌شود تا تغذیه دو سیم‌جوش از طریق یک بدنه مشعل صورت گیرد. جوشکاری قوس زیر پودری با الکترود نواری نیز نیازمند غلتک تغذیه مخصوص و مشعل خاصی است. مشعل‌هایی که نوار را تغذیه می‌کنند معمولاً برای اندازه‌های مختلف نوار با عرض ۱/۲، ۱/۸، ۲/۴، ۲/۵ اینچ (۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰ میلی‌متر) و ضخامت تا ۰/۰۴ اینچ (۱ میلی‌متر) قابل تغذیه می‌باشند. در روش زیر پودری با الکترود نواری و سیم‌جوش موازی، معمولاً تجهیزات طوری طراحی می‌شوند که با کمی تنظیم و یا حتی بدون تنظیم، بر سری جوش‌های استاندارد بعدی نصب شوند.

تجهیزات مخصوص جوشکاری قوس زیر پودری شیار باریک برای تغذیه فلاکس و سیم‌جوش دارای مشعل و نازل فلاکس بلند و باریک می‌باشند، تا بتوانند تا انتهای شیارهای عمیق و باریک نفوذ کنند. این سیستم‌ها ممکن است دارای وسیله‌ای برای خم کردن سیم‌جوش جهت اطمینان از نفوذ

۱-Head Welding

۲-Contact Tip

۳-Heavy-duty

۴-Narrow Groove



کافی آن در دیوارهای شیارهای باریک باشند. در جوشکاری قوس زیر پودری شیار باریک، آدپتورهای ساده را نیز می‌توان به طور مستقیم بر روی سریهای استاندارد نصب کرد البته سیستم‌های پیچیده‌تری مانند سریهای کامل نیز وجود دارد.

در روش SAW نیمه اتوماتیک، سری جوش می‌تواند یک تغذیه سیم‌جوش از نوعی که در جوشکاری قوس فلزی با حفاظت گازی به کار می‌رود، باشد که در آن الکترود از طریق یک لوله به سمت مشعل هدایت می‌شود. در این نوع تغذیه‌های سیم‌جوش، می‌توان از هر یک از سیستم‌های حرکتی غلتکی، که در بالا شرح داده شد، استفاده کرد. این سیستم‌ها قادر به تغذیه سیم‌جوش تا قطر  $\frac{3}{32}$  اینچ ( $\frac{2}{4}$  میلی‌متر) با سرعت تغذیه بیش از  $\frac{in}{min} 550$  ( $235 \frac{mm}{s}$ ) می‌باشند. به واسطه لوله متصل به مشعل، عمل جوشکاری تا فاصله  $15 \text{ ft}$  ( $4.6 \text{ m}$ ) از کلاف تغذیه سیم‌جوش، امکان پذیر می‌گردد. تغذیه فلاکس توسط قیف ثقلی  $4 \text{ lb}$  (۱/۸ کیلوگرمی)، که روی مشعل نصب شده است، یا از طریق دمیدن هوا، با فشار، برای راندن فلاکس به منطقه جوش، صورت می‌گیرد. در هر دو روش، فلاکس از طریق مشعل به اطراف محل جوش می‌ریزد [۱].

### ۳-۴-۳- تجهیزات کمکی

تجهیزات کمکی متداول در روش زیر پودری عبارتند از: تجهیزات حرکتی، واحدهای بازیابی فلاکس، تجهیزات تثبیت کننده قطعات و نگهدارنده‌ها [۱].

### ۱-۴-۳- تجهیزات حمل و نقل

حرکت سری جوش در روش زیر پودری، معمولاً توسط نقال (گاری) تراکتوری شکل<sup>۱</sup> یا نقال کناری<sup>۲</sup> و یا مانیپولاتور<sup>۳</sup> (بازوی مکانیکی) صورت می‌گیرد. گاری تراکتوری شکل، در امتداد اتصالات جوش، به صورت مستقیم یا با انحنای کم، روی ریلهای نصب شده در اطراف اتصال، حرکت می‌کند و یا خود ثابت بوده و قطعه کار نسبت به آن حرکت داده می‌شود. سری جوش، واحد کنترل، سیم‌جوش و قیف

۱- Tractor-Type Carriage

۲- Side-Beam Carriage

۳- Manipulator



Authorized National Body

فلaks معمولاً روی تراکتور نصب می‌شوند. حداکثر سرعت حرکت تراکتورها حدود  $100 \frac{in}{min}$  ( $45 \frac{mm}{s}$ ) است. گاری تراکتوری شکل، بیشترین مصرف را در جوشکاری سایت دارد، زیرا به علت عدم امکان حرکت قطعه تحت جوشکاری در این روش، قابلیت حرکت زیاد این نوع گاری‌ها بسیار مفید واقع می‌شود.

نقل کناری فقط به صورت خطی حرکت می‌کند و سرعت حرکت آن می‌تواند به بیش از  $200 \frac{in}{min}$  ( $85 \frac{mm}{s}$ ) برسد. از آنجا که سیستم‌های نقال کناری معمولاً ثابت هستند و قطعه باید به نزدیک محل جوشکاری منتقل شود، بیشترین مصرف نقال کناری در جوشکاری کارگاه‌ها است. سری جوش، سیم‌جوش، فلاکس و گاهی سیستم کنترل نیز بر روی نقال نصب می‌شوند. مانیپولاتورها مشابه نقال‌های کناری عمل می‌کنند و مانند آن‌ها خود ثابت بوده و قطعه به محل جوش آورده می‌شود. همچنین قادر به حرکت خطی در امتداد سه راستای فضا می‌باشند. سری جوش، سیم‌جوش، قیف فلاکس و معمولاً واحد کنترل و خود اپراتور بر روی مانیپولاتور قرار می‌گیرند[۱].

### ۲-۴-۳- واحدهای بازیابی فلاکس

واحدهای بازیابی فلاکس برای استفاده حداکثر از فلاکس و به حداقل رساندن تمیزکاری دستی به کار می‌روند. واحدهای بازیابی فلاکس قادر به انجام یک یا چند کار از موارد زیر می‌باشند:

- ۱- حذف فلاکس مصرف نشده و سرباره تشکیل شده بر روی درز جوش؛
  - ۲- جدا کردن سرباره ذوب شده و سایر مواد با اندازه بزرگ از فلاکس ذوب نشده؛
  - ۳- حذف ذرات مغناطیسی؛
  - ۴- حذف ذرات ریز؛
  - ۵- برگرداندن فلاکس به قیف برای مصرف مجدد؛
  - ۶- گرم کردن فلاکس در قیف برای خشک نگه داشتن آن.
- تغذیه فلاکس به طور پنوماتیک معمولاً در روش جوشکاری قوس زیر پودری نیمه‌اتوماتیک و گاهی اتوماتیک به کار می‌رود[۱].



### ۳-۴-۳- نگهدارنده‌ها و تثبیت کننده‌ها

از آنجا که جوشکاری قوس زیرپودری به جوشکاری حالت تخت محدود می‌شود، تجهیزات نگهدارنده در آن مصارف زیادی دارند و متدالوں ترین آن‌ها عبارتند از:

- ۱- واحدهای Head Tailstock، غلتک‌های چرخنده و یا هر دو، که برای چرخاندن قسمت‌های استوانه‌ای شکل زیر سری جوش به کار می‌روند.
- ۲- تثبیت کننده‌های Tilting-Rotating که در جوشکاری سطوح ناهموار به منظور فراهم کردن موقعیت تخت در آن‌ها استفاده می‌شوند.

## ۴- مواد مصرفی

فرآیند جوشکاری با قوس زیر پودری در جوشکاری اغلب مواد متدالو امروزی، از فولادهای ساده کربنی تا آلیاژهای پایه نیکل، کاربرد دارد. بیشتر فولادها و آلیاژها با سیم‌جوش‌ها و فلاکس‌های تجاری موجود، می‌توانند جوش داده شوند اما برای برخی فلزات خاص باید ملاحظاتی صورت گیرد؛ نظیر گرم کردن الکترود یا استفاده از فلاکس‌های خاص تا خواص مطلوب در اتصال جوش به دست آید.<sup>[۳]</sup>

فلزات قابل جوشکاری توسط فرآیند جوشکاری قوس زیر پودری به دسته‌های اصلی زیر تقسیم می‌شوند:

- ۱- فولادهای ساده کربنی تا ۰/۰۲۹٪ کربن؛
- ۲- فولادهای کم آلیاژ (تا استحکام تسلیم ۱۰۰ ksi (۶۹۰ MPa));
- ۳- فولادهای کروم-مولیبden دار (۰/۱٪ Cr تا ۰/۹٪ Cr و ۱٪ Mo تا ۱/۲٪ Mo)؛
- ۴- فولادهای زنگ نزن؛
- ۵- آلیاژهای پایه نیکل.

ترکیب انواع آلیاژهایی که با روش قوس زیر پودری قابلیت جوشکاری دارند، با تولید فلاکس‌ها و الکترودهای مناسب گسترش می‌یابد. ترکیبات الکترود- فلاکس معمولاً به صورت کد گذاری شده بیان می‌شوند. اطلاعات در مورد ترکیبات سیم - فلاکس خاص برای فلزات پایه‌ای که استفاده کمتری دارند، از طریق تولید کنندگان فلاکس تامین می‌شود.<sup>[۳]</sup>



Authorized National Body

## ۴-۱- سیم‌جوش‌ها و پودرهای جوشکاری زیرپودری

سیم‌جوش‌ها و پودرهای جوشکاری مورد استفاده در فرآیند جوشکاری زیرپودری، بر اساس خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خود در دو طبقه‌بندی A5,۱۷ و A5,۲۳ در انجمان جوشکاری آمریکا<sup>۱</sup> استاندارد شده‌اند [۳].

### ۴-۱-۱- سیم‌جوش‌های جوشکاری زیرپودری

سیم‌جوش‌های مورد استفاده در جوشکاری زیرپودری به غیر از سیم‌جوش‌های فولادی زنگ نزن اغلب، دارای روکش مسی می‌باشند. روکش مسی، به منظور اطمینان از انتقال و هدایت مناسب جریان الکتریکی، کاهش سایش نازل‌ها<sup>۲</sup> و جلوگیری از زنگزدگی و خوردگی سیم‌جوش، به ویژه در انبار و هنگامی که سیم‌جوش‌ها دور قرقه روی هم پیچیده شده‌اند، بر روی این سیم‌جوش‌ها قرار می‌گیرد.

سیم‌جوش‌ها اغلب در قطرهای ۱/۶ تا ۶ الی ۷ میلی‌متر تهیه و دور قرقه‌هایی تا وزن‌های ۲۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم پیچیده می‌شوند. هر چند در حال حاضر بعضی سازندگان، از قرقه‌هایی با حجم و وزن بیشتر حتی تا ۱۰۰۰ کیلوگرم نیز استفاده می‌کنند. البته وزن و طول سیم‌جوش‌های پیچیده شده دور قرقه‌ها از تولرانس  $\pm 10$  درصد برخوردار می‌باشند.

سیم‌جوش‌های مورد استفاده در جوشکاری زیرپودری، باید دارای سطحی تمیز و عاری از هر گونه آводگی باشند. گرچه بعضی سیم‌جوش‌های با قطر پایین را با روغن‌های بدون هیدروژن، چرب می‌کنند تا امکان تغذیه سیم‌ها از درون نازل و مسیر هدایت سیم به آسانی فراهم گردد. هر چه قطر سیم‌جوش کمتر باشد، جریان الکتریکی مورد نیاز کمتر و کنترل حوضچه جوش دقیق‌تر است و بالعکس، هر چه قطر سیم‌جوش بیشتر باشد به جریان‌های بالاتری نیاز خواهد بود. جدول ۱، مقدار جریان مورد نیاز برای قطرهای مختلف سیم‌جوش را نشان داده است [۲]

۱-AWS

۲-Jaws




جدول ۱: انتخاب جریان جوشکاری بر حسب قطرهای مختلف سیم‌جوش در فرآیند جوشکاری زیرپودری [۲].

شدت جریان (آمپر)	قطر سیم‌جوش (mm)
۱۱۵_۵۰۰	۱/۶
۱۲۵_۶۰۰	۲
۱۵۰_۷۰۰	۲/۴
۲۲۰_۱۰۰۰	۳
۳۴۰_۱۱۰۰	۴
۴۰۰_۱۳۰۰	۵
۵۰۰_۱۴۰۰	۶
۶۰۰_۱۶۰۰	۷


معمولًاً سیم‌جوش‌های باریک برای روش‌های نیمه اتوماتیک و یا کنترل دقیق حوضچه جوش به کار می‌روند در حالی که سیم‌های با قطر بیشتر برای جریان‌های بالا و اتصال فلزات با ضخامت زیاد مناسب نمی‌باشد. ترکیب شیمیایی سیم‌جوش بر کنترل ترکیب شیمیایی و خواص فلز جوش تاثیر می‌گذارد و انتخاب سیم‌جوش با ترکیب خاص، به جنس قطعه کار و نوع فلاکس بستگی دارد. در جوشکاری زیرپودری، دانسیتۀ جریان در سیم‌جوش چندین برابر بیشتر از دانسیتۀ جریان در جوشکاری قوس الکترود دستی است در نتیجه نرخ ذوب سیم‌جوش نیز به مرأت بیشتر خواهد بود. منحنی شکل ۲، تقابل دانسیتۀ جریان در برابر قطر سیم‌جوش را در فرآیند جوشکاری زیرپودری نشان می‌دهد. در شکل ۳ نیز تأثیر جریان جوشکاری بر نرخ ذوب در فرآیند SAW نشان داده شده است [۲].



Authorized National Body

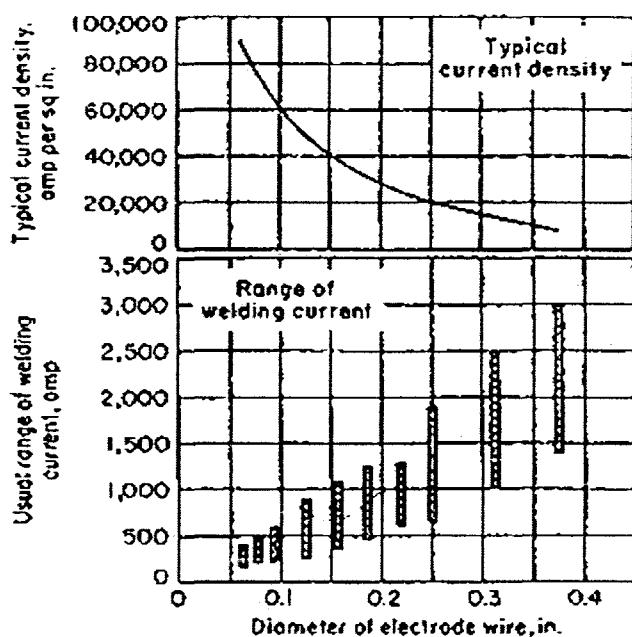

شکل ۲: تغییرات دانسیته و محدوده جریان الکتریکی، بر اساس تغییرات قطر سیم‌جوش در فرآیند زیر پودری [۳].

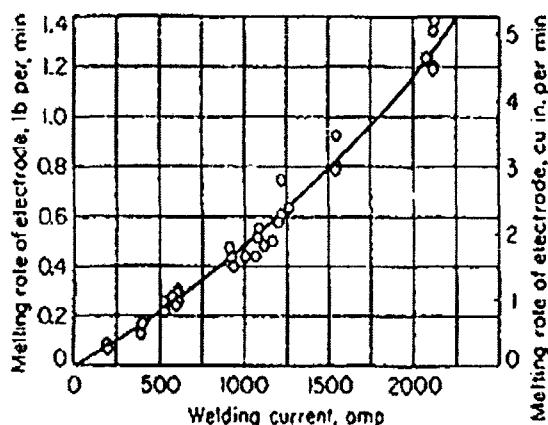

شکل ۳ : تغییرات جریان جوشکاری و اثرات آن روی نرخ ذوب سیم‌جوش در فرآیند زیرپودری [۲].


نرخ ذوب سیم‌جوش، در حقیقت شامل مجموع نرخ ذوب ناشی از قوس الکتریکی و مقاومت  $(I^2R)$  سیم است که با توجه به طول سیم تولید حرارت می‌کند. در مواردی که به نرخ رسوب یا ذوب بالاتر از معمول نیاز باشد، به کار بردن سیم‌جوش‌های دوتایی با قطر نازک‌تر موثر است. با این روش نرخ رسوب می‌تواند تا ۵۰٪ افزایش یابد.



استفاده از سیم‌جوش‌های ورقی یا نواری نازک با جوش پهن و کم عمق، اغلب در پوشش دادن لایه‌های سخت یا زنگ نزن بر روی قطعه کار معمول است؛ در این صورت جوشی با نفوذ کم و پهنه‌ای زیاد رسوب داده خواهد شد. در موارد مشابه می‌توان از سیم‌جوش‌هایی که به صورت سری بسته شده‌اند، و قوس در آن‌ها بین دو سیم‌جوش برقرار می‌شود، استفاده کرد. عناصر آلیاژی و پودر آهن از کanal جداگانه‌ای پیش‌پیش قوس اضافه می‌شوند و در نتیجه نرخ رسوب افزایش یافته و عمق آن کاهش می‌یابد. نحوه استفاده برای تامین الکتریکی سیم‌جوش‌ها در شکل ۴ نشان داده شده است [۲].

#### ۱-۲-۴- پودرهای جوشکاری برای جوشکاری زیرپودری

پودرهای جوشکاری<sup>۱</sup> مورد استفاده در فرآیندهای جوشکاری زیرپودری، در حقیقت نقش روکش الکترود را در جوشکاری قوس الکترود دستی ایفا می‌کنند و اغلب مواردی که در شرح وظایف روکش الکترودها بیان می‌گردد، در مورد آن‌ها نیز صادق می‌باشد.

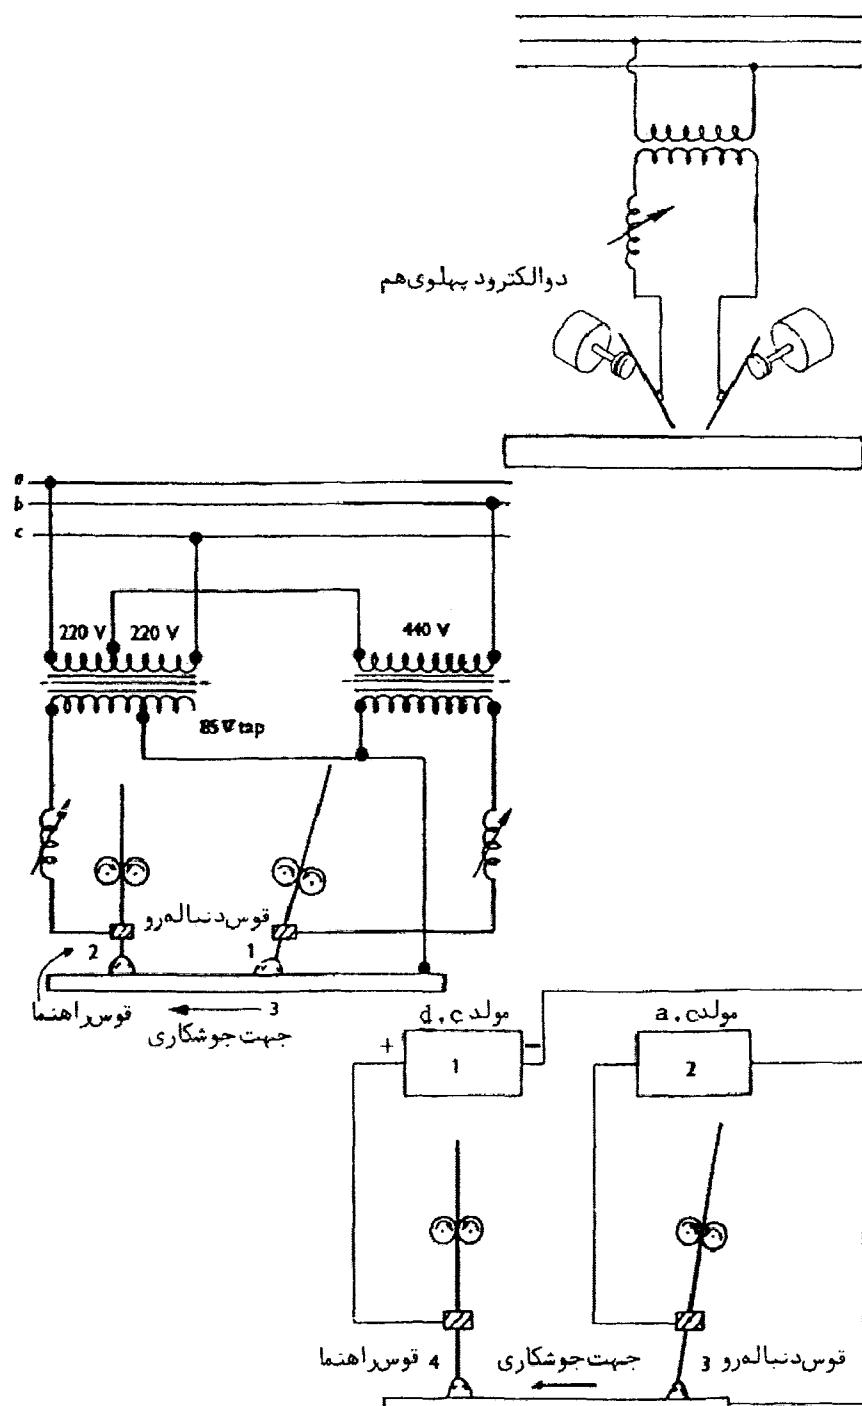

شکل ۴ : چند حالت از جوشکاری قوس - زیریونری با الکترود چندتایی [۲].



سازندگان مواد مصرفی جوشکاری، به تولید انواع گوناگونی از پودرهای جوشکاری زیرپودری اقدام کرده‌اند. پودرهای مورد استفاده در فرآیند زیرپودری، اغلب به صورت دانه‌های با دانه‌بندی خاص و شامل اکسیدهای فلزی از مواد معدنی به صورت طبیعی یا ذوب شده مثل اکسیدهای منگنز، سیلیسیم، تیتانیم، آلومینیم، کلسیم، زیرکونیم و منیزیم به همراه سایر افزودنی‌ها مانند فلوراید کلسیم می‌باشند. این پودرها در جریان جوشکاری و به خاطر حرارت بالای ناشی از برقراری قوس الکتریکی و حوضچه مذاب حاصل از ذوب سیم‌جوش، ذوب شده و سطح مذاب را پوشش می‌دهند و آن را از آسودگی اتمسفری محافظت می‌نمایند. پودرهای جوشکاری زیرپودری، در استانداردهای معروف دنیا نظیر AWS، بر اساس مشخصات مکانیکی خود طبقه‌بندی شده‌اند، اما تقسیم‌بندی‌های مختلف دیگری نیز برای پودرهای جوشکاری وجود دارد که در این بخش به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود [۲].

### ۳-۱-۴- تقسیم‌بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر حسب طریقه تولید

به طور کلی، اساس تولید پودرهای جوشکاری زیرپودری، مواد طبیعی است اما شرکت‌های سازنده بر اساس نیاز مشتریان و مصارف مختلف، با افزودن مواد گوناگون، مخلوطهای جدیدی تولید می‌کنند. بر این اساس و با توجه به روش‌های تولید، پودرهای جوشکاری زیرپودری به انواع مختلف زیر تقسیم می‌شوند:

#### • پودرهای از پیش ذوب شده

برای تولید پودرهای از پیش ذوب شده<sup>۱</sup>، ابتدا عناصر معدنی در کوره و در درجه حرارتی نزدیک به  $1700^{\circ}\text{C}$ - $1500^{\circ}\text{C}$  ذوب شده و سپس از کوره خارج و پس از انجماد به صورت آمورف در سیستم خردایش تا دانه‌بندی مورد نظر خرد می‌شوند. طی عملیات ذوب در کوره و واکنش‌های مختلف مواد معدنی با یکدیگر، ترکیب شیمیایی یکنواخت و همگنی تولید می‌شود که ترکیب آن از پیش قابل محاسبه است. استحکام دانه‌های پودر بسیار بالا بوده و در حین جایگایی و دسته‌بندی امکان خرد شدن و تغییر دانه‌بندی در آن‌ها وجود ندارد. این پودرها در صورت نیاز، قابلیت خشک شدن در دماهای پایین را دارند؛ بنابراین رطوبت احتمالی موجود در سطح قطعه کار هرگز امکان ورود به پیوندهای شیمیایی داخلی در پودر را نداشته و بنابراین اطمینان بسیار بالایی برای مقاومت در برابر نفوذ

۱- Fused Fluxes



اکسیژن و هیدروژن و بروز ترکهای هیدروژنی از خود نشان می‌دهند و از این رو، قابل استفاده و نگهداری در محیطهای باز و بدون سقف و نیز مناطق مطروب می‌باشند.

استحکام بالای دانه‌های پودر امکان استفاده مجدد را برای آن‌ها فراهم نموده و به همین خاطر از نظر صرفه اقتصادی نیز قابل توجه می‌باشد. همچنین امکان ذوب مجدد ذرات ریزپسماند در جریان تولید بدون تغییر در ترکیب شیمیایی و احراز بالاترین سرعت جوشکاری با این نوع پودرها می‌سر بر می‌باشد.

علی‌رغم تمامی مزایای گفته شده، یکی از معایب این پودرها، عدم امکان اختلاط عنصری مثل کروم و نیکل در ترکیب پودر می‌باشد، زیرا این مواد علاوه بر آن که در هنگام ذوب اکسید می‌شوند، باعث ایجاد جدایش نیز می‌گردند. محدودیت دیگر، بالا بودن نسبی وزن مخصوص پودر است که وزن آن را گاهی تا  $\frac{87}{cm^3}$  گزارش کرده‌اند.

از آن جایی که عملیات سرد کردن مذاب خارج شده از کوره کاملاً در اختیار سازنده قرار دارد، بنابراین امکان تولید پودر جوشکاری ذوبی با دانه‌بندی‌های مختلف و تنوع‌های کاملاً دلخواه (به طور مثل ۱۲ تا ۲۰۰ مش) همواره وجود دارد. این نوع پودر، برای جوشکاری زیرپودری با سرعت بسیار بالا کاربرد وسیعی دارد [۲].

#### • پودرهای پیوندی (به هم چسبیده)

در تولید پودرهای پیوندی<sup>۱</sup>، مواد اولیه که دارای اندازه دانه‌ای در حدود ۱۰۰ مش هستند، ابتدا خشک شده و پس از خرد شدن، مخلوط می‌گردند. سپس با افزودن ترکیباتی مثل سیلیکات‌پتاسیم یا سیلیکات سدیم (آب شیشه) به یکدیگر اتصال می‌یابند.

در اثر این فرآیند دانه‌های درشت‌تری با اندازه‌های دلخواه حاصل می‌شود که با قرار گرفتن در یک کوره دوار با درجه حرارت  $900 - 900^\circ C$ ، به استحکام نسبی دست می‌یابند. با حرارت دادن مجدد در درجه حرارتی کمتر از  $600^\circ C$  می‌توان عناصر اکسیدزدا و فروآلیاژهایی مثل کروم و نیکل را به ترکیب پودر اضافه نمود که بهبود خواص مکانیکی آن را در پی خواهد داشت.

مهم‌ترین مزایای این پودرها را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

- از آنجایی که عملیات پیوندزنی و ساخت پودر در درجه حرارت‌های پایین انجام

می‌گیرد، امکان اضافه کردن مواد اکسیژن زدا و عناصر فروآلیاژ به ترکیب پودر وجود دارد.

۱- Agglomerated or Bonded Fluxes



- این پودرها دارای دانه‌بندی سبک و پوکه مانند هستند و وزن مخصوص آن گاهی به  $\frac{gr}{cm^3} (0/8)$  می‌رسد.

- امکان استفاده از این پودرها با انواع جریان‌های جوشکاری DC یا AC مثبت وجود دارد.

- سرباره تشكیل شده روی سطح جوش، به آسانی از روی آن برداشته و جدا می‌شود.

معایب استفاده از این پودرها عبارتست از:

- به دلیل سبک بودن بیش از حد، در جریان جوشکاری به پودر بسیار زیادی نیاز می‌باشد.

- خارج از محیط کارگاه به خصوص در معرض وزش باد، این پودرها قابل استفاده نیستند.

- استحکام دانه‌های پودر کم بوده و بنابراین در بسته‌بندی و جابجایی امکان خرد شدن آن‌ها زیاد است. به همین دلیل استفاده مجدد از پودرهای مصرف شده اضافی، با مشکل مواجه می‌شود.

- با استفاده از این پودرها بروز خطراتی مثل ایجاد ترک‌های هیدرولیکی و حفرات گازی در جوش حاصل، همواره وجود دارد.

نکته قابل توجه اختلاف اندکی است که بین پودرهای آگلومره و پیوندی وجود دارد. در پودرهای آگلومره به جای سیلیکات سدیم یا پتانسیم از یک اتصال دهنده سرامیکی که در درجه حرارت‌های بالا عمل می‌کند استفاده می‌گردد. در هر صورت، به دلیل مشکلات ذکر شده فوق، اغلب سازندگان به مشتریان توصیه می‌کنند که در زمان استفاده از پودرهای پیوندی یا آگلومره از پیشگرم مناسب استفاده نموده و در نگهداری و انبارداری این پودرها دقت نمایند. در بعضی طبقه‌بندی‌ها به دلیل تفاوت‌هایی که بین پودرهای پیوندی و آگلومره وجود دارد، آن‌ها را از هم جدا می‌کنند. پودرهای آگلومره به دلیل وجود اتصال دهنده سرامیکی، طی فرآیند تف جوشی<sup>۱</sup> تولید می‌شوند و در برخی موارد به عنوان پودرهای تف جوشی شده<sup>۲</sup> نیز شناخته می‌شوند. وزن مخصوص این پودرها در حدود  $\frac{8r}{cm^3}$  می‌باشد ولی با این حال، اغلب خواص، به پودرهای پیوندی بسیار شباهت دارند[۲].

۱- Sintering

۲- Sintered Fluxes



#### • پودرهای مخلوط شده به روش مکانیکی

برای تولید پودرهای مخلوط شده به روش مکانیکی، دو یا چند نوع از پودرهای از پیش ذوب شده یا پیوندی، به نسبت لازم با هم مخلوط می‌شوند. مزیت پودرهای مخلوط شده به روش مکانیکی، این است که می‌توان با مخلوط کردن پودرهای تجاری مختلف، پودری با کیفیت بهتر برای عملیات جوشکاری بدست آورد. معایب این پودرها عبارتند از:

- ۱- جدایش پودر مخلوط شده در حین حمل و نقل، ذخیره‌سازی و یا استفاده از آن‌ها.
- ۲- جدایش این پودرها در حین تغذیه و یا در سیستم بازیابی در عملیات جوشکاری.
- ۳- عدم تشابه کامل این پودرها با یکدیگر در هر دور مخلوط شدن اجزاء آن‌ها [۱].

### ۴-۱-۴- اثر خواص پودرها بر عملکرد و نتایج فرآیند جوشکاری

۱- اندازه ذرات پودر: دانه‌بندی و نحوه توزیع دانه‌های هم‌اندازه در حجم پودر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پودرهای دانه‌ریز برای کار با شدت جریان‌های بالا و پودرهای دانه درشت برای کار با شدت جریان‌های پایین و یا برای سطوحی که کثیف یا چرب یا زنگ زده هستند (جهت تسهیل خروج گازها) مناسب‌تر می‌باشند.

۲- تنش سطحی: اگر تنش سطحی پودرها بیش از حد زیاد باشد، پس از انجاماد و یا در حین آن، ترک‌های سطحی در خط جوش ایجاد می‌شود.

۳- هدایت الکتریکی: پودرهایی که دارای هدایت الکتریکی بالاتری هستند، امکان جوشکاری با سرعت‌های بالا را فراهم می‌سازند.

۴- ویسکوزیته و چگالی: پودر جوشکاری باید در دمای بالا دارای ویسکوزیته مناسبی باشد تا پوشش و لایه محافظ کافی را روی فلز جوش تشکیل داده و آن را در برابر اکسید شدن حفاظت نماید. علاوه بر این چگالی آن نیز باید از چگالی فلز جوش کمتر باشد تا در سطح مذاب باقی بماند.

۵- نقطه ذوب: نقطه ذوب پودر جوشکاری باید از نقطه ذوب فلز جوش کمتر باشد تا فرصت خروج برای گازهای تولید شده، فراهم گردد.

۶- انقباض و انبساط حرارتی: پودر جوشکاری مناسب باید پس از سرد شدن، در درجه حرارت محیط، بسیار ترد و شکننده باشد، تا پس از انجاماد به آسانی از روی محل جوش جدا شود.




۷- میزان رطوبت: پودرهای از پیش ذوب شده، جاذب رطوبت نیستند؛ اما پودرهای پیوندی و آگلومره رطوبت را به شدت جذب کرده و درصد رطوبت آنها بالاست.

۸- مقدار پودر ذوب شده در دقیقه یا مصرف پودر جوش در واحد طول جوش: این عامل علاوه بر نوع و جنس پودر به شدت جریان الکتریکی و ولتاژ نیز بستگی دارد.

۹- نوع جریان جوشکاری: اغلب پودرها هنگام کار با جریان AC قابل استفاده هستند. در هنگام کار با جریان DC مثبت یا منفی نیز، بسته به نوع طرح اتصال، از پودر مناسب استفاده می‌شود.

۱۰- درجه قلیایی بودن<sup>۱</sup>: در حین جوشکاری زیرپودری، واکنش‌هایی بین فلز مذاب و سرباره رخ می‌دهد که بسیار شبیه واکنش‌هایی است که در فرآیند فولادسازی رخ می‌دهند. در این واکنش‌ها، باقی‌مانده ناخالصی‌ها از فلز مذاب به وسیله بعضی عناصر آلیاژی مانند منگنز و سیلیسیم به درون سرباره منتقل می‌شود. همچنین عناصر آلیاژی موجود در پودر نیز ممکن است به فلز جوش منتقل شوند. به طور مثال، مقدار منگنز فلز جوش، با افزایش مقدار اکسید منگنز<sup>۲</sup> موجود در پودر افزایش پیدا می‌کند. در شکل ۵ منحنی‌های افزایش مقدار سیلیسیم و منگنز در فلز جوش، با افزایش درصد  $MnO$  و  $SiO_2$  موجود در پودر جوشکاری، نشان داده شده است [۲]

۱- Basicity  
۲-  $MnO$

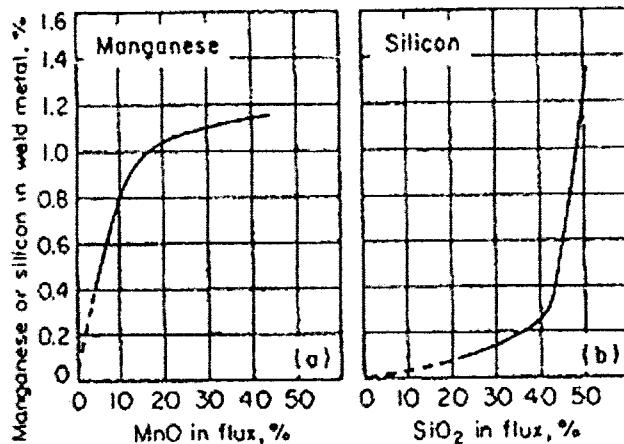


شکل (۵): تاثیر وجود  $\text{SiO}_2$  و  $\text{MnO}$  در پودر جوشکاری زیرپودری، در افزایش مقدار منگنز و سیلیسیم موجود در فلز جوش [۲].

در ترکیب برخی از پودرهای جوشکاری تا ۱۰ درصد  $\text{MnO}$  وجود دارد که در اثر وجود منگنز در فلز جوش افزایش می‌یابد. اما در مورد سیلیسیم، همان طور که در شکل ۵ دیده می‌شود، با افزایش  $\text{SiO}_2$  تا حدود ۴۰ درصد در پودر جوش، تغییر چندانی در مقدار سیلیسیم ورودی به فلز جوش ایجاد نمی‌کند. در صورتی که درصد  $\text{SiO}_2$  در پودر جوشکاری از ۴۰ درصد، بیشتر شود مقدار سیلیسیم موجود در فلز جوش به سرعت تا حدود ۱/۵ درصد افزایش می‌یابد. مشابه این موضوع، در رابطه با مقدار اکسیژن موجود در فلز جوش، وجود دارد که در نمودار شکل ۶ آورده شده است.

پودرهایی که ترکیب شیمیایی آن‌ها طوری تعیین شده‌اند که حداقل مقدار اکسیژن را در ترکیب خود داشته و نهایتاً به ترکیب فلز جوش تحمیل می‌نمایند، از طریق دیاگرام الینگهام<sup>۱</sup> قابل ارزیابی و بررسی هستند. بر اساس اغلب تقاضاهایی که از سوی مشتریان منعکس شده و بسته به نتایج جوشکاری‌های انجام شده حداقل و حداقلتر مقدار اکسیژن موجود در فلز جوش که سازندگان برای پودرهای ساخت خود مجاز دانسته‌اند، در حدود ۲۵۰ ppm تا ۴۵۰ ppm است. جدول ۲، ترکیب شیمیایی انواع پودرهای مختلف را با یک طبقه‌بندی در خصوص مقدار اکسیژن و نیز درجه قلیایی بودن نشان می‌دهد [۳].

۱- Ellingham

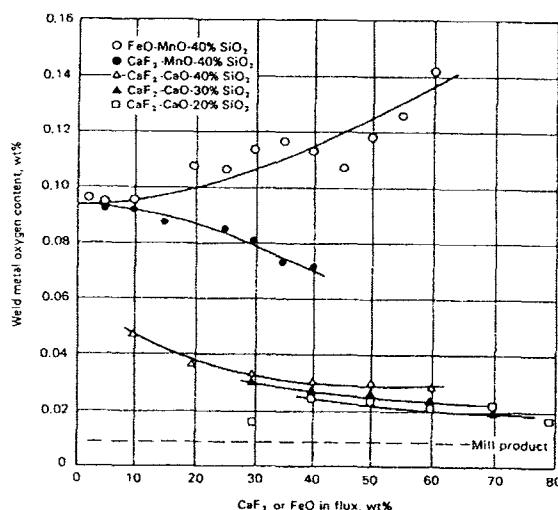

شکل ۶: مقدار اکسیژن موجود یا راه یافته به فلز جوش از طریق افزایش CaF (فلوراید کلسیم) یا FeO (اکسید آهن) به پودر جوشکاری [۲].

جدول ۲: ترکیب شیمیایی پودرهای با درصد اکسیژن پایین [۲].

درجه قلیایی (BI) بودن	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	MnO	CaO	CaF <sub>2</sub>	MgO	TiO <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	کلاس پودر
۰/۴	۰/۲	۱/۶	۱۵/۱	-	۵/۷	۲/۹	۱۰/۱	۱۳/۷	۴۹/۹	A
۰/۶	۱/۷	۰/۲	۱۰/۹	-	۱۵/۶	۰/۱	۱۰/۷	۱۲/۹	۴۵/۷	B
۰/۸	۰/۰۷	۲/۱	۱/۸	-	۲۴/۲	۲۸/۹	۰/۲	۱۸/۴	۲۴/۹	C
۰/۰	۰/۱	۲/۳	۲/۲	۴/۲	۱۷/۷	۳۰/۸	۰/۹	۱۴/۵	۲۳/۲	D
۲/۴	۱/۱	۰/۹	۰/۰۸	۹/۸	۲۳/۶	۲۷/۲	۰/۸	۱۶/۳	۱۹/۳	E
۳	۱/۹	۱/۳	۳/۵	-	۲۵/۷	۳۱/۲	۰/۳	۱۳/۵	۱۴/۶	G
۳	۰/۹	۰/۹	۰/۱	۴/۰	۳۱/۸	۲۸/۲	۰/۵	۱۳/۲	۱۸/۱	H
۳/۵	۰/۱	۱/۶	۸/۹	۰/۷	۲۹/۲	۳۶/۸	۰/۷	۱۲/۲	۱۷	I



به طور مثال اکسیدی مانند  $Al_2O_3$  بسیار پایدار است در حالی که اکسیدهایی مانند  $MnO$  یا  $FeO$  فوق العاده ناپایدارند، در نتیجه وجود اکسیدهایی مثل  $MnO$  یا  $FeO$  در پودر جوشکاری، فلز جوشی با مقدار اکسیژن بالا تولید می‌کند. اکسیدهایی مانند  $SiO_2$  و  $TiO$  دارای پایداری در حد متوسط و میانگین بین اکسیدهای  $FeO$  و  $Al_2O_3$  هستند. مقدار اکسیژن حل شده در فلز جوش تنها از بررسی فرمول پودر جوشکاری قابل اندازه گیری نمی‌باشد، بلکه درجه قلیایی بودن پودر نیز در این امر موثر است. پودرهای تهیه شده از اکسیدهای اسیدی مانند  $SiO_2$  یا  $Al_2O_3$  در خانواده پودرهای اسیدی قرار می‌گیرند. فلز جوشی که از این نوع پودر به دست می‌آید، به طور معمول دارای مقدار اکسیژن بالایی است در حالی که فلز جوش حاصل از پودرهایی که در ترکیب خود اکسیدهای قلیایی مثل  $CaO$  و  $MgO$  دارند، اکسیژن بسیار کمتری در ترکیب خود خواهند داشت. بر این اساس و بر پایه تجارتی عملی اندوخته شده امکان برآورد خصوصیات مکانیکی یک فلز جوش، پیش از جوشکاری و بر اساس درجه قلیایی بودن (BI) پودر مصرفی آن امکان پذیر است.

به طور مثال، پودرهای قلیایی اغلب، فلز جوشی با مقاومت به ضربه یا چقرمگی بالاتری ایجاد می‌کنند، در حالی که پودرهای اسیدی تر، فلز جوشی با ساختار کریستالی منظم و مقاوم در برابر شکست ایجاد می‌کنند. درجه قلیایی بودن (BI)، در حقیقت یک مشخصه بسیار مهم در بررسی اختلاف بین ترکیب شیمیایی پودرها به شمار می‌رود و از روابط گوناگون زیر قابل محاسبه است:

$$BI = \frac{\% CaO}{\% SiO_2} \quad (1)$$

اگر مقدار  $P_2O_5$  نیز در ترکیب تری کلسیت فسفات درنظر گرفته شود بر اساس فرمول "Fairley" درجه قلیایی بودن از رابطه (2) محاسبه می‌شود:

$$BI = \frac{\% CaO}{\% SiO_2 + \% P_2O_5} \quad (2)$$

: "Joseph" و "Holbrook" و یا بر اساس فرمول

$$BI = \frac{\% CaO + \% MgO}{\% SiO_2 \% Al_2O_3} \quad (3)$$



: "Herty"

$$BI = \frac{\%CaO - 0.93 \times \%SiO_2 - 1.18 \times \%P_2O_5}{(4)}$$

و بالاخره:

$$BI = \frac{CaO + CaF_2 + MgO + K_2O + Na_2O + Li_2O + \frac{1}{2}(MnO + FeO)}{SiO_2 + \frac{1}{2}(Al_2O_3 + TiO_2 + ZrO_2)} \quad (5)$$

ترکیب شیمیایی مندرج در فرمول‌ها، بر حسب درصد وزنی می‌باشد. در حقیقت می‌توان گفت که درجه قلیایی بودن، نسبت بین اکسیدهای بازی و اسیدی موجود در پودر است. بر این اساس پودرهای جوشکاری زیرپودری بر حسب مقدار BI آن‌ها در تقسیم‌بندی دیگری نیز قرار می‌گیرند [۲].

#### ۱-۵- تقسیم‌بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر اساس درجه قلیایی بودن (BI)

##### • پودرهای اسیدی<sup>۱</sup>

این پودرهای آن‌ها را پودرهای طبیعی<sup>۲</sup> نیز می‌نامند، دارای کمترین درجه قلیایی معادل  $0.9 \leq BI \leq 1.1$  می‌باشند. نقطه ذوب آن‌ها در حدود  $1100-1300^{\circ}C$  (کمتر از سایر پودرهای) است و در ترکیب خود بیش از ۷۵۰ ppm اکسیژن دارند (بیشتر از همه انواع پودرهای دیگر) مهم‌ترین مشخصات پودرهای اسیدی عبارتند از:

(الف) خواص جوشکاری فوق العاده‌ای دارند.

(ب) فلز جوش حاصل از جوشکاری با پودرهای اسیدی، مقاومت به ضربه‌ای در حدود ۵۰ ژول در صفر درجه سانتیگراد دارند.

(ج) چون مقدار اکسیژن در این پودرهای بالاست در یک محدوده وسیع کاربردی، خواص کاری عالی داشته و با سرعتی حداقل دو برابر سرعت انواع پودرهای دیگر قابلیت جوشکاری دارند.

(د) با هر دو جریان AC و DC قابل کاربرد هستند [۲].

۱- Acidic Fluxes

۲- Natural



### • پودرهای خنثی<sup>۱</sup>

پودرهای خنثی اغلب درجه قلیایی در حدود ۱/۹-۱/۱ بوده، نقطه ذوب آنها  $1300-1500^{\circ}\text{C}$  و مقدار اکسیژن موجود در فلز جوش حاصل از آنها نیز در حدود ۵۵۰-۷۵۰ ppm می‌باشد. سایر مشخصات فنی این نوع پودرها عبارت است از:

(الف) خواص جوشکاری بسیار خوبی دارند.

(ب) فلز جوش حاصل از جوشکاری با پودرهای خنثی، مقاومت به ضربه‌ای در حدود ۵۰ ژول در  $20^{\circ}\text{C}$ - را به دست می‌دهد.

برای محاسبه میزان خنثی بودن یک پودر می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$N = 100(|\Delta\%Si| + |\Delta\%Mn|)$$

که در آن:

 
$N$ : عدد خنثی بودن

$\Delta\%Si$ : تغییرات مقدار سیلیسیم در دو لایه جوش که با شرایط مشابه روی هم داده شده‌اند.

$\Delta\%Mn$ : تغییرات مقدار منگنز در دو لایه که روی هم جوش داده شده است، می‌باشد. اگر  $N \geq 40$  باشد، خنثی است [۲].

### • پودرهای بازی (قلیایی)<sup>۲</sup>

این پودرها حاوی مقدار بیشتری از اکسیدهای بازی مثل CaO و MgO در ترکیب خود هستند. به علاوه اینکه  $\text{CaF}_2$  که به عنوان یک ترکیب بازی به حساب می‌آید در حین جوشکاری و در اثر حرارت به CaO تبدیل شده و اکتیویتۀ اسیدی را در سرباره کاهش می‌دهد:



درجه قلیایی این پودرها در حدود ۱/۲-۲ می‌باشد و همچنین نقطه ذوبی در حدود بیش از  $1500^{\circ}\text{C}$  دارند. مقدار اکسیژن موجود در فلز جوش حاصل از آنها گاهی تا ۳۰۰-۵۰۰ ppm نیز می‌رسد. سایر مشخصات مهم این پودرها عبارتند از:

(الف) خواص جوشکاری این پودرها به دلیل عدم سیالیت حالت مذاب آنها چندان مناسب نمی‌باشد.

۱-Neutral fluxes

۲-Basic fluxes



ب) فلز جوش حاصل از جوشکاری با پودرهای قلیایی انرژی ضربه‌ای در حدود ۵۰ ژول در  $40^{\circ}\text{C}$  را خواهد داشت [۲].

#### • پودرهای فوق العاده قلیایی<sup>۱</sup>

این پودرها دارای درجه قلیایی بیشتر از ۲ هستند. یعنی نسبت وزنی اکسیدهای بازی موجود در آن‌ها تقریباً ۲ برابر یا بیشتر از اکسیدهای اسیدی است. نقطه ذوب آن‌ها بیش از  $1500^{\circ}\text{C}$  بوده اما مقدار اکسیژن موجود در فلز جوش آن‌ها همواره کمتر از ۳۰۰ ppm است. به همین دلیل مقاومت به ضربه جوش حاصل از آن‌ها در حدود ۵۰ ژول در  $60^{\circ}\text{C}$  است که در حقیقت بیشترین چقرمگی را در بین جوش حاصل از انواع پودرهای دیگر دارا هستند. این پودرها فقط با جریان DC و با قطب مثبت قابل استفاده هستند.

#### ۱-۶- تقسیم‌بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر اساس تشکیل دهنده‌های اصلی آن‌ها

علاوه بر آن چه تاکنون گفته شد روش دیگر تقسیم‌بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری بر اساس مواد تشکیل دهنده آن‌هاست. بعضی از سازندگان برای آسان‌تر کردن امکان انتخاب مشتریان از این روش، به قرار زیر استفاده می‌کنند [۲].

در این روش انواع پودرهای جوشکاری بر حسب نوع مواد اصلی تشکیل دهنده آن‌ها و نیز کاربرد هر یک طبقه‌بندی شده‌اند:

#### • پودرهای سیلیکات منگنز (MS)

این نوع پودر دارای مقادیر قابل توجهی اکسید منگنز ( $\text{MnO}$ ) و دی اکسید سیلیسیم ( $\text{SiO}_2$ ) بوده و در جریان جوشکاری مقادیری عنصر منگنز وارد حوضچه مذاب می‌کنند و به عبارت دیگر این پودرها به مذاب جوش منگنز تزریق می‌کنند. از این رو توصیه شده است که این نوع پودر با سیم‌جوش‌های حاوی منگنز کمتر به کار گرفته شوند. با کاربرد این نوع پودرها جذب سیلیسیم نیز توسط جوش به مقدار زیادی انجام می‌گیرد اما به دلیل تولید و جذب اکسیژن زیاد چقرمگی مناسبی در جوش پدید نمی‌آید. هدایت الکتریکی این نوع پودرها نسبتاً بالا بوده و امکان انجام جوشکاری

۱- High Basic Fluxes



سرعت‌های بالا را فراهم می‌نماید. ظاهر یا پروفیل فلز جوش حاصل از جوشکاری با این پودر، از نظم و هماهنگی مناسبی برخوردار بوده و اثر زیادی از سوختگی لب جوش<sup>۱</sup> در کناره‌های جوش دیده نمی‌شود، اما به دلیل پایین بودن مقاومت به ضربه، فلز جوش حاصل توصیه شده که در جوش‌های چند پاسی ورق‌های ضخیم از آن استفاده نشود لذا برای جوشکاری‌های ورق‌های نازک با سرعت بالا و جوش‌های گوش بسیار مناسب است.[۲].

#### • پودر سیلیکات کلسیم (CS)

ترکیب اصلی این پودرها شامل مقادیر زیادی اکسید کلسیم(CaO) و دی اکسید سیلیسیم(SiO<sub>2</sub>) است. این نوع پودر در دو نوع اسیدی و بازی تولید می‌شود. نوع اسیدی دارای حداکثر ظرفیت انتقال جریان الکتریکی است که در انتقال مقدار سیلیسیم به فلز جوش تاثیر فراوانی دارد. این پودر به ویژه برای جوشکاری‌های دو پاسی مقاطع نیمه ضخیم و در مواردی که خواص مکانیکی ویژه‌ای از جوش انتظار نمی‌رود مناسب است. نوع قلیایی آن مقدار سیلیسیم کمتری به فلز جوش مذاب انتقال داده و برای جوشکاری‌های چند پاسی اتصالاتی که استحکام و مقاومت به ضربه در آن‌ها از اهمیت برخوردار است، کاربرد دارد. ظرفیت هدایت جریان الکتریکی این نوع پودر با افزایش درجه قلیایی بودن آن کاهش پیدا کرده اما ظاهر جوش نسبتاً مناسب خواهد بود[۲].

#### • پودرهای سیلیکات زیرکونیم (ZS)

اساس ترکیب این نوع پودر ترکیبات دی اکسید زیرکونیم(ZrO<sub>2</sub>) و دی اکسید سیلیسیم(SiO<sub>2</sub>) بوده و برای جوشکاری‌های یک پاسی و سرعت بالا روی ورق‌های نازک و عاری از هر گونه آلودگی بسیار مناسب است. سریاره حاصل از جوشکاری با این نوع پودر، دارای خاصیت ترکنندگی<sup>۲</sup> بالایی بوده و بنابراین جوشی با ظاهر یا پروفیل منظم و مناسب و بدون هر گونه سوختگی لب جوش به دست می‌آید[۳].

#### • پودرهای سیلیکات رتیلی (RS)

ترکیبات اصلی این نوع پودر بر وجود دی اکسید تیتانیم(TiO<sub>2</sub>) یا روتیل و دی اکسید سیلیسیم(SiO<sub>2</sub>) استوار است. در جریان جوشکاری و ذوب، منگنز موجود در آن‌ها به سرعت اکسید شده و مقادیر

۱- Under Cut

۲- Wettability



زیادی سیلیسیم وارد حوضچه جوش می‌نماید. از این رو این نوع پودر را باید با سیم‌جوش‌های محتوی منگنز زیاد به کار بست. جذب اکسیژن بالا یکی از معایب این پودر می‌باشد که کاهش مقاومت به ضربه و چقرمگی فلز جوش را در پی خواهد داشت. ظرفیت هدایت حرارتی پودر سیلیکات رتیلی بالا بوده و بنابراین در جوشکاری‌های سرعت بالا استفاده می‌شود. از این رو برای جوش‌های تک پاسی لوله‌ای قطور (با طرح اتصال X) کاربرد پیدا کرده است [۳].

#### • پودر آلمینات روتیلی (AR)

اصلی‌ترین تشکیل دهنده‌های این پودر، اکسیدهای آلمینیم (آلومین  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) و دی‌اکسید تیتانیم (روتیل  $\text{TiO}_2$ ) می‌باشند. این پودر در اثر ذوب شدن مقادیر متوسطی منگنز و سیلیسیم را وارد حوضچه مذاب می‌کند. به دلیل سیالیت بالای سرباره حاصل، جوشکاری با این نوع پودر بسیار راحت بوده و جوشی با ظاهر و پروفیل بسیار مناسب به دست می‌آید. سرعت جوشکاری با این پودر بسیار بالا بوده و سرباره حاصل به راحتی از سطح جوش، حتی جوش‌های گوشه جدا می‌گردد. این نوع پودر با جریان‌های AC یا DC قابل استفاده بوده اما به دلیل جذب اکسیژن نسبتاً بالا، فلز جوش حاصل از خواص مقاومت به ضربه یا چقرمگی خوبی برخوردار نمی‌باشد. کاربرد اصلی آن در جوشکاری مخازن جدار نازک، لوله‌ها و اتصالات لوله به لوله و یا جوش‌های گوشه در سازه‌های فولادی، اسکلت‌های فلزی، تیر ورق‌ها و کشتی سازی است [۲].

#### • پودر آلمینات قلیایی (AB)

ترکیب اصلی این نوع پودر بر اساس وجود اکسید آلمینیم (آلومین  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) و نیز مقادیری اکسید منیزیم ( $\text{MgO}$ ) و اکسید کلسیم ( $\text{CaO}$ ) می‌باشد. این نوع پودر مقدار متوسطی منگنز را به جوش انتقال داده و به دلیل وجود مقادیر زیاد آلمین، سرباره‌ای کم حجم و سبک تولید می‌کند. مقدار اکسیژن جذب شده متوسط بوده و چقرمگی نسبی به دست می‌آید. این پودرها برای جوشکاری دو پاسی، فولادهای ساختمانی کربنی غیرآلیاژی و کم آلیاژی با جریان‌های AC یا DC کاربرد وسیعی پیدا کرده است [۲].



#### • پودر آلومینات سیلیکات (AS)

این پودرهای از ترکیبات قلیایی مثل اکسید منیزیم( $MgO$ ) و فلوراید کلسیم( $CaF_2$ ) تشکیل یافته که با مقادیری از سیلیکات‌های دیگر ( $ZrO_2$ ,  $Al_2O_3$ ) به طور جانشیتی در تعادل هستند. این پودرهای از خانواده خنثی بوده و به دلیل احتمال اکسید شدن منگنز موجود در آن‌ها باید آن‌ها را با سیم‌جوش‌های با منگنز بالاتر به کار برد. به دلیل بالا بودن درجه قلیایی سرباره، فلز جوشی با مقدار اکسیژن کمتر ایجاد می‌کند. به همین دلیل و نیز به دلیل سیالیت پایین سرباره حاصل، این پودرهای از عمل از ظرفیت انتقال جریان و سرعت جوشکاری کمتری برخوردارند. این پودر برای جوشکاری اتصالات با فاصله باریک<sup>۱</sup> به کار می‌رود و سرباره حاصل به راحتی از سطح جوش جدا می‌شود. ظاهر جوش نیز از کیفیت مناسبی برخوردار است. استفاده از جریان DC برای جوشکاری با این پودر ترجیح داده می‌شود (به دلیل مقدار هیدروژن کمتر در جوش)، اما برخی از این پودرهای را می‌توان با جریان AC نیز به کار برد. این نوع پودر به عنوان پودر فلوراید قلیایی، برای جوشکاری‌های چند پاسی به خصوص در مواردی که به مقاومت به ضربه بالا نیاز نیست، مناسب است، بنابراین در جوشکاری فولادهای ریز دانه استحکام بالا مانند مخازن تحت فشار و قطعات تجهیزات نیروگاهی یا سازه‌های دریایی استفاده می‌شود [۲].

#### • پودر قلیایی آلومینات فلوراید (AF)

ترکیب اصلی این نوع پودر شامل اکسید آلومینیم (آلومین) ( $Al_2O_3$ ) و فلوراید کلسیم ( $CaF_2$ ) بوده و به طور کلی با سیم‌جوش‌های آلیاژی مثل فولادهای زنگ نزن و آلیاژهای پایه نیکل به کار می‌رود. این پودر از دسته پودرهای خنثی است. همچنین به دلیل مقدار زیاد فلوراید، دارای خاصیت ترکنندگی و ظاهر جوش خوبی بوده و در مقایسه با نوع آلومینات قلیایی در ولتاژهای بالاتری به کار می‌رود [۲].

#### • پودر فلوراید قلیایی (FB)

این نوع پودرهای دارای ترکیبات قلیایی بالا مثل اکسید کلسیم ( $CaO$ ), اکسید منیزیم ( $MgO$ ), اکسید منگنز ( $MnO$ ) و فلوراید کلسیم ( $CaF_2$ ) بوده، اما دی اکسید سیلیسیم ( $SiO_2$ ) آن‌ها کمتر می‌باشد و در گروه پودرهای خنثی قرار می‌گیرد. احتمال سوختن منگنز باعث شده تا در جوشکاری با این پودرهای از سیم‌جوش‌های محتوی منگنز بالاتر پیشنهاد شود. به دلیل قلیایی بودن سرباره فلز



جوش، جذب اکسیژن آن کمتر بوده و در نتیجه مقاومت به ضربه فلز جوش به ویژه در حرارت‌های پایین، زیاد است. سیالیت پایین سرباره، ظرفیت هدایت الکتریکی کم و سرعت جوشکاری نه چندان زیاد از دیگر خصوصیات این پودر است.

سرباره حاصل از جوشکاری با این پودر، حتی اگر در اتصالات با فاصله باریک به کار رود، به راحتی از سطح جوش جدا شده و بنابراین ظاهر و پروفیل مناسبی از جوش به دست می‌آید. اگر چه در جوشکاری با این پودر استفاده از جریان DC ترجیح داده می‌شود(به دلیل تولید کمتر هیدروژن) ولی بعضی از این پودرهای را با جریان AC نیز می‌توان به کار برد، بنابراین از این پودر در فرآیند چند سیمی نیز می‌توان استفاده نمود. این سیم‌جوش‌ها برای جوشکارهای چند پاسی با چقرومگی بالا به ویژه برای فولادهای ساختمانی ریزدانه استحکام بالا، مانند مخازن تحت فشار و قطعات نیروگاهی و دریایی بسیار مناسب می‌باشند. این پودرهای همچنین ممکن است برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و آلیاژهای پایه نیکل نیز به کار برد شوند[۲].

جدول ۳ : مشخصات فنی و آنالیز شیمیایی انواع پودرهای اساس استاندارد آلمانی [۲]

ترکیب شیمیایی پودر و مقدار هر یک	علامت اختصاری	نوع پودر
MnO+SiO <sub>r</sub> (Min ۵٪)+CaO(Max ۱۵٪)	MS	سیلیکات منگنز
CaO+MgO+SiO <sub>r</sub> (Min ۵٪)+(CaO+MgO)(۱۵٪/Min)	CS	سیلیکات کلسیم
ZrO <sub>r</sub> +SiO <sub>r</sub> +MnO(Min ۴۵٪)+ZrO <sub>r</sub> (Min ۵٪)	ZS	سیلیکات زیرکونیم
TiO <sub>r</sub> +SiO <sub>r</sub> (Min ۵٪)+TiO <sub>r</sub> (Min ۱٪)	RS	سیلیکات روتیلی
Al <sub>r</sub> O <sub>r</sub> +TiO <sub>r</sub> (Min ۴٪)	AR	آلومینات روتیلی
Al <sub>r</sub> O <sub>r</sub> +CaO+MgO(Min ۱٪)+Al <sub>r</sub> O <sub>r</sub> (Min ۱٪), CaF <sub>r</sub> (Max ۲٪)	AB	آلومینات قلیایی
Al <sub>r</sub> O <sub>r</sub> +SiO <sub>r</sub> +ZrO <sub>r</sub> (Min ۴٪)+CaF <sub>r</sub> +MgO(Min ۱٪)+ZrO <sub>r</sub> (Min ۵٪)	AS	آلومینات سیلیکات
Al <sub>r</sub> O <sub>r</sub> +CaF <sub>r</sub> (Min ۱٪)	AF	آلومینات فلوراید
CaO+MgO+CaF <sub>r</sub> +MnO(Min ۵٪), SiO <sub>r</sub> (Max ۲٪), CaF <sub>r</sub> (Min ۱٪)	FB	فلوراید قلیایی



## • پودر آهن<sup>۱</sup> (IP)

برای افزایش کیفیت جوشکاری فلزات ضخیم‌تر از ۲۰mm، افزودن برخی فلزات به صورت پودر در ترکیب پودر مصرفی معمول شده است. برای هر واحد طول از جوش، انرژی حرارت ورودی، با افزایش پودر آهن کنترل شده و سبب کوچک‌تر شدن منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ) در جوش‌های زیرپودری می‌گردد. این عمل، به نوبه خود سبب افزایش استحکام و سایر خواص مکانیکی جوش می‌گردد. انرژی ورودی به جوش در واحد طول جوش با افزایش مقدار پودر آهن ورودی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه بازدهی این جوش‌ها در مقایسه با سایر جوشکاری‌های زیرپودری تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؛ این بدین معنی است که هزینه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفی لازم برای این جوش‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و در مجموع حتی طول مدت زمانی که قطعه کار در کارگاه و تحت عملیات تولید و کنترل کیفی است نیز کاهش می‌یابد.

پودرهای آهن به طور معمول دارای عناصر آلیاژی دیگری نیز هستند که متدالو ترین آن‌ها تا ۱/۸ درصد حاوی منگنز است. عناصر دیگری نیز مثل نیکل و مولیبدن نیز به پودر آهن اضافه می‌شوند. اندازه دانه‌بندی آن‌ها بین ۰-۷mm - ۰-۵mm بوده و در اثر اضافه شدن به جوش، جوشکاری ورق‌های ضخیم را به ویژه در اتصالات گوشه آسان‌تر می‌کند. اگر چه استفاده از این پودرهای کاهش نفوذ را در پی دارد، اما با این حال سبب کاهش خطر بروز عیوبی مانند سوختگی‌های لبه و ریشه جوش می‌گردد. علاوه‌بر پودر آهن، پودرهای فلزی دیگری مثل منگنز، آلیاژهای نیکل، آلیاژهای کروم - نیکل - مولیبدن و بعضی فولادهای کم آلیاژ دیگر نیز به صورت پودر و بسته به نیاز برای ارتقای کیفی جوش به آن اضافه می‌گرددند.

## ۴-۲- توزیع و اندازه ذرات

اندازه ذرات فلاکس و توزیع یکنواخت آن در حجم فلاکس از نکات مهم در جوشکاری زیرپودری می‌باشد. این پارامتر تغذیه و بازیابی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر شدت جریان و شکل و صافی سطح جوش نیز اثر دارد. با افزایش شدت جریان، متوسط اندازه دانه فلاکس می‌باشد کاهش یافته و درصد ذرات ریز زیاد شود. اگر برای یک اندازه ذره خاص، شدت جریان بسیار بالا به کار رود، ممکن است قوس ناپایدار شده و لبه‌ها ناصاف شوند. هنگامی که جوشکاری بر روی فولاد زنگ زده<sup>۲</sup> انجام

۱-Iron Powder

۲-Rusty



می‌گیرد، بهتر است از فلاکس درشت دانه استفاده شود تا خروج گاز راحت‌تر صورت گیرد. برخی تولیدکنندگان فلاکس‌ها بر روی بسته‌بندی‌های پودر تولید شده، اطلاعات مربوط به اندازه را به صورت دو عدد مش اعلام می‌کنند. این اعداد نشان‌دهنده بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه ذرات است که با استفاده از سرندهای استاندارد اندازه‌گیری، به دست می‌آیند. عدد اول نشان‌دهنده سرندي است که تمام ذرات از آن عبور کرده و عدد دوم نشان‌دهنده سرندي است که بیشتر ذرات یا تمام آن‌ها بر روی آن باقی مانده‌اند.

البته این دو عدد تمام اطلاعات لازم در مورد دانه‌بندی را به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال اندازه مش  $20 \times 200$  نشان نمی‌دهد که فلاکس درشت دانه به همراه مقداری ذرات ریز بوده یا فلاکس ریزدانه به همراه مقداری ذرات درشت می‌باشد و فقط دامنه اندازه‌های مورد نظر را مشخص می‌کند. برخی تولیدکنندگان فلاکس‌ها محصولات خود را فقط در یک بازه اندازه دانه به منظور کاربردهای عمومی فلاکس‌ها ارائه می‌کنند [1].

اگر فلاکس بسیار ریزدانه باشد فشرده می‌شود و تنذیه آن بر روی درز جوش به خوبی صورت نمی‌گیرد. اگر فلاکس ریزدانه یا فلاکسی با مقدار کمی ذرات ریز، توسط سیستم خلاء بازیابی شود، ذرات ریز ممکن است توسط سیستم محبوس شوند و فقط ذرات درشت‌تر برای استفاده مجدد به سیستم تعذیه بازگردند، که ممکن است اشکالاتی در جوشکاری ایجاد کند.

در کاربردهایی که مقدار کم هیدروژن در فلز جوش از اهمیت برخوردار است، فلاکس باید خشک نگه داشته شود. فلاکس‌های از پیش ذوب شده، دارای آب‌تبloor نیستند ولی حاوی ذرات رطوبت سطحی می‌باشند. فلاکس‌هایی وجود دارند که علاوه بر رطوبت سطحی، دارای آب‌تبloor نیز می‌باشند. این فلاکس‌ها باید مشابه الکترودهای کم هیدروژن جوشکاری SMAW، محافظت شوند. کاربر باید توصیه‌های تولیدکننده فلاکس را به دقت دنبال کند.

وقتی از فلاکس‌های آلیاژی استفاده می‌شود، لازم است نسبت الکترود ذوب شده و فلاکس، حفظ شود تا ترکیب فلز جوش ثابت بماند. این نسبت در واقع توسط متغیرهای جوشکاری تعیین می‌شود. به عنوان مثال انحراف از یک رابطه معین ولت - آمپر موجب تغییر مقدار آلیاژ فلز جوش می‌شود زیرا نسبت الکترود ذوب شده به فلاکس را تغییر می‌دهد.

فلاکس‌ها به سه دسته کلی اسیدی، بازی و خنثی تقسیم می‌شوند. بازیسته یا اسیدیتۀ فلاکس به چگونگی تجزیه اکسیدهای فلاکس به کاتیون فلزی و آنیون اکسیژن بستگی دارد. فلاکس‌های بازی



حاوی مقادیر زیادی  $MgO$  و یا  $CaO$  هستند در حالی که فلاکس‌های اسیدی دارای مقدار زیادی  $SiO_2$  می‌باشند.

بازیستیه یا اسیدیتۀ فلاکس، معمولاً از روی نسبت مقدار  $CaO$  یا  $MgO$  به مقدار  $SiO_2$  مشخص می‌شود. اگر این نسبت از یک بیشتر باشد فلاکس بازی است، اگر نسبت نزدیک یک باشد، خنثی و اگر کمتر از یک باشد اسیدی است. فلاکس‌های بازی اخیراً در کاربردهای بحرانی که کنترل دقیق دقت خواص و ترکیب رسوب مهم است به کار می‌روند. اغلب فلاکس‌های بازی برای سیم‌جوش‌های مخصوص فرموله شده‌اند یعنی فلاکس‌هایی که میزان کروم و افت کربن را موازن و متعادل می‌کنند. این فلاکس‌ها انتقال سیلیسیم، منگنز و اکسیژن را از سرباره به فلز جوش محدود می‌کنند. فلاکس‌های بازی، برای تمام فلزات قابل اتصال به روش زیرپودری مناسب هستند [۱].

### ۳-۴- مبنای انتخاب پودر جوشکاری

با توجه به امکان به کارگیری پودرهای متنوع با انواع سیم‌جوش‌ها و به دست آمدن خواص مکانیکی مختلف به این طریق، انتخاب پودرهای جوشکاری با توجه به فاکتورهای متعددی انجام می‌گیرد. مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب پودرهای جوشکاری زیرپودری به قرار زیر است:

- ۱- کنترل ترکیب شیمیایی فلز جوش و فلز پایه؛
- ۲- کنترل چرمه‌گی فلز جوش؛
- ۳- توانایی جوشکاری فلزات نازک در سرعت‌های زیاد؛
- ۴- توانایی تحمل (انتقال) شدت جریان‌های بالا؛
- ۵- جوشکاری اتصالات زنگ زده و حاوی پوسته‌های اکسیدی؛
- ۶- کنترل مقدار نفوذ جوش؛
- ۷- کنترل شکل ظاهری و پروفیل و گرده جوش؛
- ۸- قابلیت جوشکاری با جریان مستقیم یا متناوب در ولتاژ‌های مدار باز مختلف؛
- ۹- کنترل سلامت فلز جوش و بدون ترک بودن آن؛
- ۱۰- راحتی جدا شدن سرباره از روی جوش؛
- ۱۱- توانایی انجام جوشکاری‌های سخت در شرایط ویژه متابولرژیکی؛
- ۱۲- صرفه اقتصادی و قیمت؛



۱۳- دستیابی به نیازهای طراح، مثل توانایی کار در سرویس کاری با درجه حرارت بالا یا پایین، مقاومت به خوردگی و مقاومت به ضربه و غیره در جوش حاصل؛

۱۴- قابلیت عملیات حرارتی مورد نیاز؛

۱۵- طرح اتصال.

اگر چرمگی یا مقاومت به ضربه فلز جوش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد(که اغلب موارد نیز چنین است)، در نظر گرفتن درجه قلیایی بودن پودر مهم‌ترین عامل به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که بالا بودن درجه قلیایی بودن پودر، فقط تا حدی لازم است که مقاومت به ضربه مورد نظر را در فلز جوش تأمین کند، زیرا افزایش بیش از حد این فاکتور کاهش سیالیت مذاب را در پی دارد. علاوه بر آن بالا بودن استحکام کششی فلز جوش نیز یکی دیگر از اهدافی است که باید در جریان انتخاب پودر، با در نظر گرفتن جنس سیم، مطابقت این دو سیم با یکدیگر و نتیجه حاصل از امتزاج آن‌ها با هم، مدنظر قرار داد. همان طور که قبلًا نیز گفته شد سه عنصر کربن، منگنز و سیلیسیم، تاثیرات جدایگانه‌ای بر فلز جوش فولادهای غیرآلیاژی دارند. منگنز بهترین عنصر برای به دست آوردن مقاومت مکانیکی، به ویژه چرمگی و استحکام کششی در فلز جوش است، زیرا با ایجاد پدیده شکنندگی داغ<sup>۱</sup> که با وجود گوگرد در فولاد رخ می‌دهد به شدت مقابله کرده و سبب ارتقای سطح استحکام در آن می‌گردد.

اگر درصد منگنز از ۱/۸٪ تجاوز کند، فلز جوش به شدت ترد و شکننده شده و دچار ترک‌های سرد می‌گردد. نکته قابل تاکید و توجه دیگر این است که حرارت ورودی یا نرخ سرد شدن یک جوش تاثیرات به سزایی بر ساختار کریستالی و در نتیجه مشخصات و خواص مکانیکی جوش دارد<sup>[۲]</sup>. علاوه بر ترکیب شیمیایی فلز جوش، نرخ رسوب<sup>۲</sup> که معرف جرم فلز رسوب داده شده در واحد زمان است، نیز از پودر جوشکاری تاثیر می‌پذیرد.

هر چند نرخ رسوب به سیم جوش مصرفی بستگی بیشتری دارد، اما از تاثیرات پودرهای جوشکاری بر نرخ رسوب نمی‌توان به سادگی گذشت.


مهم‌ترین عامل در مقدار نرخ رسوب، نوع، میزان و قطبیت جریان جوشکاری است که به سیم و پودر وارد شده و از طریق آن‌ها در جوش اثر می‌گذارند. بالاترین میزان نرخ رسوب، در استفاده از جریان DC با قطبیت مستقیم(منفی) محقق می‌شود. جریان AC نرخ رسوب متوسطی داشته و جریان

<sup>۱</sup>-Deposition Rates

<sup>۲</sup>-Rod Shortness



DC با قطبیت معکوس(مثبت) که کمترین نرخ رسوب را دارد، بیشترین مقدار نفوذ یا عمق نفوذ را دارد(شکل ۸). شکل ۸ تأثیر انتخاب صحیح قطر سیم‌جوش را در افزایش یا کاهش نرخ رسوب نشان می‌دهد. بر این اساس اگر از جریان DC مثبت (که بیشترین کاربرد را دارد) استفاده شود تا حدود ۴۵۰ آمپر، سیم‌جوش‌هایی با قطر کمتر، مثل  $1/6$  و  $2/5$  میلی‌متر، بیشترین نرخ رسوب را ارائه می‌کند، در حالی که در جریان‌های بیشتر این رابطه برای سیم‌جوش‌های با قطرهای بیشتر حاکم خواهد بود. در هر صورت سیم‌جوش‌های نازک‌تر نسبت به سیم‌جوش‌های قطورتر، در یک جریان مشخص و ثابت همواره بیشترین نرخ رسوب را دارند[۲].

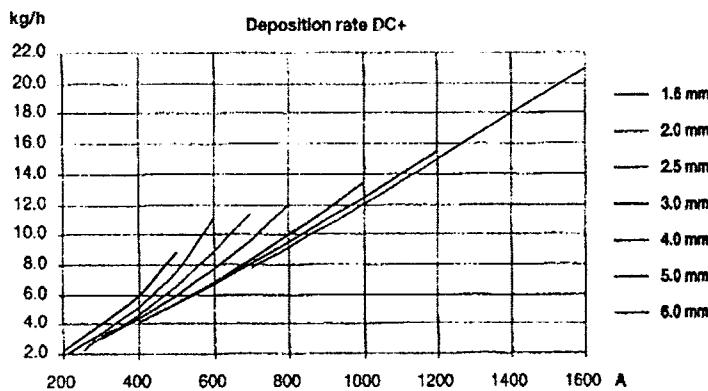

شکل ۸: رابطه میزان نرخ رسوب بر حسب قطر سیم‌جوش مصرفی در جوشکاری زیرپودری [۳].

انتخاب پودر جوشکاری نیز تأثیرات قابل توجهی در تغییر نرخ رسوب خواهد داشت. در مجموع، جریان AC با موج‌های مربعی، بهترین گزینه برای دستیابی به نرخ رسوب مناسب در جوشکاری‌های زیرپودری است. زیرا با در نظر گرفتن تمام شرایط، از بروز برخی عیوب مثل انحراف قوس در میدان‌های مغناطیسی جلوگیری به عمل می‌آورد. در ضمن منحنی فوق یک فرمول دستی ساده را برای انتخاب حداقل و حداقل‌تر جریان برای شروع جوشکاری و ادامه آن بر حسب قطر سیم‌جوش به دست می‌دهد به این ترتیب که در فرآیندهای جوشکاری زیرپودری با یک سیم:

حداقل جریان لازم برای شروع و برقراری قوس الکتریکی = قطر سیم‌جوش (mm)  $\times 100$  آمپر



حداکثر میزان جریان لازم برای جوشکاری زیرپودری = قطر سیم جوش (mm)  $250 \times 250$  آمپر

در بعضی موارد، استفاده از سیم دوتایی با قطرهای نازک تر (Twin-wire) به جای استفاده از یک سیم با قطر بالاتر توصیه می‌شود.<sup>[۳]</sup>

#### ۴-۴- بسته بندی و نگهداری مواد مصرفی جوشکاری زیرپودری

مهمترین نکته در مورد بسته بندی و نگهداری پودرهای جوشکاری زیرپودری حفاظت آن‌ها در برابر رطوبت و جلوگیری از جذب رطوبت توسط آن‌ها است. یک بسته بندی مناسب باید درصد رطوبت را حداکثر تا  $0.5\%$  درصد تضمین نماید. خریداران و مصرف کنندگان نیز باید شرایط نگهداری را به گونه‌ای تعبیه و تدبیرنمایند تا از پارگی کیسه‌ها و یا خیس شدن آن‌ها جلوگیری به عمل آید. به همین منظور، در بسته بندی‌ها استفاده از لایه‌های چندتایی پلاستیکی و کاغذی به عنوان کیسه نگهدارنده، ظرف‌های فولادی دردار و کیسه‌های بروزنتی که از داخل توسط چند لایه فشرده پلاستیکی محکم کاری شده، در حجم‌ها و ظرفیت‌های گوناگون مرسوم می‌باشد. برای حمل بسته‌ها اغلب آن‌ها را روی پالت چوبی پایه دار که از سطح زمین چند سانتی متری ارتفاع دارند قرار داده و سپس هر پالت را در کانتینرها سقف دار جابه جا و حمل می‌نمایند. هرگز بیش از ۵ تا ۱۰ ردیف کیسه روی هم را روی یک پالت قرار نداده و بیش از دو پالت را نیز روی یکدیگر نمی‌گذارند. دمای انباری که باید کیسه‌های پودر در آن‌ها نگهداری شوند باید  $20 \pm 10^\circ C$  و مقدار رطوبت آن در حداقل ممکن حداکثر  $60$  درصد باشد. پودر جوشکاری بسته بندی شده در ظرف‌های فولادی، بشکه<sup>۱</sup> را حداکثر  $3$  سال، کیسه‌های چند لایه کاغذ و پلاستیکی را حداکثر  $2$  سال و کیسه‌های کیفی بروزنتی را حداکثر  $6$  ماه می‌توان در انبار نگه داری نمود. پودر جوشکاری در حال استفاده که در منبع تغذیه دستگاه ریخته شده و وارد ناوادانی‌ها گردیده نیز در صورت تعطیلی کارگاه نباید بیشتر از  $8$  ساعت بی استفاده بماند و پس از گذشت این مدت پودرها باید دوباره در کوره و دمای  $150 \pm 250^\circ C$  حرارت داده شوند. در فرآیند مکش و استفاده مجدد از پودرهای اضافی سطح جوش<sup>۲</sup>، باید دقت کافی به عمل آید تا تجهیزات مورد استفاده جهت مکش، هیچگونه چربی، روغن یا رطوبت را وارد پودر ننمایند و

<sup>۱</sup>-Buckets/Barrels

<sup>۲</sup>-Recycling



هرگز بیش از نسبت یک به سه پودر برگشتی به پودر جدید اضافه نگردد. خشک کردن مجدد<sup>۱</sup> پودرهای جوشکاری، فقط در شرایطی که درصد رطوبت آن از حد مجاز تجاوز کرده ضروری می‌گردد که دستورالعمل آن به قرار زیر است:

- ۱- برای پودرهای آگلومره: حرارت دادن در دمای  $300 \pm 25^{\circ}\text{C}$ ، به مدت ۲-۴ ساعت
- ۲- برای پودرهای پیش ذوب شده: حرارت دادن در درجه حرارت  $200 \pm 50^{\circ}\text{C}$  برای زمان ۲-۴ ساعت

علاوه بر پودرهای جوشکاری که به مراقبت ویژه ای در زمان عمل و نگه داری یا انبارداری نیاز دارند در زمان بسته بندی حمل و انبارداری سیم‌جوش‌های مصرفي نیز باید دقتهای لازم مد نظر قرار گیرد. به همین منظور و نیز برای راحتی استفاده از سیم‌جوش‌ها در زمان مصرف، هنگام بسته بندی، آن‌ها را دور قرقه‌های مخصوص که به همین منظور طراحی، استاندارد و ساخته شده‌اند، می‌پیچیند. هر چند پیش از آن، سطح سیم‌جوش‌ها را (نه در تمام موارد) مس‌اندود می‌نمایند.<sup>[۲]</sup>

#### ۴-۵- طبقه‌بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیرپودری مطابق استاندارد AWS:A5.17

سیم‌جوش‌های استاندارد شده در این طبقه‌بندی، که در سال ۱۹۸۹ بازنگری شده است، بر اساس ترکیب شیمیایی تقسیم‌بندی شده‌اند. روش نامگذاری سیم‌جوش‌ها به قرار زیر است:

E X XX Y

E- سیم‌جوش زیرپودری

X- حرفی که نشان دهنده مقدار منگنز در ترکیب سیم‌جوش می‌باشد. این حروف می‌توانند M، L یا H باشد.

L- حداقل ۰/۶ درصد منگنز (کم منگنز).

M- حداقل ۱/۴ درصد منگنز (منگنز متوسط).

H- حداقل ۲/۲۵ درصد منگنز (بر منگنز).

F- پودر جوشکاری

X- یک عدد، نشان دهنده حداقل استحکام کششی فلز جوش حاصل از استفاده از پودر مورد نظر در ترکیب با یک سیم‌جوش مشخص، بر حسب ضربی از ۱۰۰۰ psi (ksi) یا ۶۹Mpa.

۱-Redrying



این عدد یکی از ارقام ۶ یا ۷ خواهد بود. جدول (۵)، مشخصات مربوط به این دو رقم را معرفی کرده است.

X: یک حرف، نشان دهنده مشخصات عملیات حرارتی مورد نیاز شامل: حرف A به معنای بدون نیاز به عملیات حرارتی پسگرمایی (As Weld)، حرف P به معنای نیازمند به عملیات حرارتی پسگرمایی (Post Weld Heat Treatment) مطابق مشخصات مندرج در جدول (۶).

X: یک عدد نشان دهنده حداقل درجه حرارتی است که در آن، مقاومت به ضربه یا چقرمگی فلز جوش در حدود بیش از ۲۷۰ گزارش می‌گردد. جدول (۸) نشان دهنده اعداد قابل استفاده در این قسمت است.[۳]

XX- عدد یک یا دو رقمی، معرف مقدار کرین موجود در سیم‌جوش (صد برابر)

Y- یک حرف، نشان دهنده روش تولید فولاد اولیه ای که سیم‌جوش را از آن تهیه کرده‌اند. این حرف می‌تواند K یا N باشد.

K- فولاد کشته با مقداری سیلیسیم.

N- مناسب برای کاربردهای اتمی و هسته‌ای.

در این شرایط مقدار گوگرد و فسفر، وانادیوم و مس باید حداقل باشد تا در برابر شکنندگی ناشی از تشعشع مقاومت نمایند. بنابر این سیم‌جوش‌ها روش مسی ندارند در جدول ۴ ترکیب شیمیایی برخی از سیم‌جوش‌های مناسب برای جوشکاری زیرپودری و استاندارد AWS: A ۵,۱۷ آورده شده است.[۳]

پودرهای طبقه‌بندی شده در این گروه نیز بر حسب ترکیبات شیمیایی، مشخصات مکانیکی، عملیات حرارتی و مقاومت به ضربه شان تقسیم‌بندی شده و این طبقه‌بندی در کنار تقسیم‌بندی سیم‌جوش‌ها معنی پیدا می‌کند. روش نامگذاری پودرهای جوشکاری به صورت زیر است:

F X X X

جدول (۵): معرفی اعداد نشان دهنده میزان استحکام کششی فلز جوش در استفاده از یک پودر جوشکاری مشخص [۲]

انعطاف پذیری (درصد)	تنش تسلیم		استحکام کششی		طبقه‌بندی پودر و سیم
	Mpa	(KSI)	(KSI)	Mpa	
۲۲	۳۳۰	۴۸	۶۰_۸۰	۴۱۵_۵۵۰	EXXX_F6XX
۲۲	۴۰۰	۵۸	۷۰_۹۵	۴۸۰_۶۵۰	EXXX_F7XX



جدول (۶): مشخصات عملیات حرارتی پودر جوشکاری در طبقه‌بندی AWS: A ۵,۱۷.

توضیح	علامت عملیات حرارتی
بدون نیاز به عملیات حرارتی به صورت AS Weld	A
- قراردادن قطعه جوشکاری شده در درجه حرارت $316^{\circ}\text{C}$ در کوره سگرم کردن قطعه با سرعت حداقل $222^{\circ}\text{C}/\text{h}$ تا دمای $14^{\circ}\text{C}$ به مدت ۱ ساعت	P
- سرد کردن قطعه در کوره با سرعت حداقل $h/194^{\circ}\text{C}$ تا دمای $316^{\circ}\text{C}$ و سرد کردن از درجه حرارت به پایین در هوا.	

جدول (۷): ترکیب شیمیایی و طبقه‌بندی سیم‌جوش‌های مناسب برای جوشکاری زیرپودری در استاندارد AWS A ۵,۱۷.

سیم‌جوش	UNS	عدد	کربن٪	منگنز٪	سیلیسیم٪	گوگرد٪	فسفر٪	مس٪
سیم‌جوش‌های کم منگنز								
EL8	K.1008	.11	.025-.04	.07	.03	.03	.03	.135
EL8K	K.1009	.11	.025-.04	.01-.025	.03	.03	.03	.135
EL12	K.1012	.11	.04-.014	.01	.03	.03	.03	.135
سیم‌جوش‌های منگنز متوسط								
EM12	K.1112	.11	.06-.115	.025-.08	.01	.03	.03	.135
EM12K	K.1113	.11	.05-.115	.01-.035	.02	.03	.03	.135
EM12K	K.1313	.11	.06-.116	.01-.025	.03	.03	.03	.135
EM12K	K.1314	.11	.06-.119	.01-.025	.03	.03	.03	.135
EM15K	K.1515	.12	.11-.02	.01-.035	.02	.03	.03	.135
سیم‌جوش‌های پرمنگنز								
EH11K	K.11140	.11	.07-.115	.11-.185	.01	.03	.03	.135
EM12K	K.1213	.11	.06-.115	.025-.060	.02	.025	.025	.135
EH14	K.11585	.12	.11-.02	.01	.03	.03	.03	.135



جدول (۸): علایم مربوط به چقرمگی یا مقاومت به ضربه جوش از پودرهای قرار گرفته در طبقه‌بندی AWS:A5.17 [۲]

انرژی ضربه میانگین (J)	درجة حرارت (°C)	علامت
به تست ضربه نیازی نمی باشد	به تست ضربه نیازی نمی باشد	Z
۲۰	-۱۸	.
۲۰	-۲۹	۲
۲۰	-۴۰	۴
۲۰	-۴۶	۵
۲۰	-۵۱	۶
۲۰	-۶۲	۸

مثال: ترکیب سیم و پودر استاندارد معادل EH14-F6A0، معرف موارد زیر است:

F: پودر جوشکاری

6: با حداقل استحکام کششی ۶۰-۸۰ ksi

A: نیازی به عملیات حرارتی پسگرمایی ندارد

O: قادر به حفظ مقاومت به ضربه ای معادل ۲۰ در  $18^{\circ}\text{C}$  می باشد

E: سیم جوش زیرپودری

H: دارای حداکثر ۱/۴ درصد منگنز

14: دارای حدود ۰/۱۴ درصد کربن [۲]

## ۶-۶- طبقه‌بندی سیم و پودرهای جوشکاری زیرپودری، مطابق استاندارد EN760

این طبقه‌بندی در سال ۱۹۹۶ میلادی بازنگری شد از این رو به EN760-۹۶ شهرت یافت. بر اساس این طبقه‌بندی ترکیب نهایی سیم و پودر مورد بررسی قرار می گیرد و فرمول آن به قرار زیر است:

S X XX X XX XX HXX



<sup>۱</sup>: جوشکاری زیرپودری

X: روش تولید پودر به یکی از سه حالت زیر:

<sup>۲</sup>: ذوب شده F

<sup>۳</sup>: آگلومره A

<sup>۴</sup>: مخلوط M

XX: نوع پودر مطابق جدول (۹) است.

جدول (۹): علایم اختصاری نشان دهنده نوع پودر جوشکاری مصرفی مطابق EN760 [۳].

نوع پودر	علامت اختصاری
سیلیکات منگنز	MS
سیلیکات کلسیم	CS
سیلیکات زیرکونیم	ZS
سیلیکات روتیل	RS
آلومینات روتیل	AR
آلومینات قلیایی	AB
سیلیکات آلومینات	AS
فلوراید قلیایی آلومینات	AF
فلوراید قلیایی	FB
سایر	Z

<sup>۱</sup>-Submerged Arc Welding

<sup>۲</sup>-Fused

<sup>۳</sup>-Agglomerated

<sup>۴</sup>-Mixed



جدول (۱۰): علایم اختصاری نشان دهنده کاربرد سیم و پودر مورد نظر طبق [۲] EN760.

کاربرد	علایم اختصاری
فولادهای ساختمانی، HSLA و غیره	۱
فولادهای زنگ نزن، آلیاژهای پایه نیکل و نیکل خالص	۲
جوشکاری‌های سختکاری سطحی برای سطوح مقاوم به سایش	۳

X: کاربرد مطابق علایم اختصاری جدول (۱۰).

XX: دو عدد که به ترتیب رفتارهای متالورژیکی را در دفع و جذب منگنز و سیلیسیم نشان می‌دهد مطابق جدول ۱۱.

XX: نوع جریان که می‌تواند AC یا DC باشد. در شرایطی که دو حرف AC درج شده باشد به معنای قابلیت استفاده از هر با دو جریان AC و DC بوده و در شرایطی که دو حرف DC نوشته شده باشد، قابلیت کار با جریان DC را نشان می‌دهد.

HXX: شامل حرف H و یک عدد ۵، ۱۰ یا ۱۵ است که حداکثر درصد حجمی هیدروژن جذب شده توسط فلز جوش را بر حسب میلی لیتر درصد گرم فلز جوش نشان داده و مقدار هر یک معادل نشانه آن است [۳].

جدول (۱۱): رفتارهای متالورژیکی پودر و سیم های طبقه‌بندی شده در [۲] EN760.

مشخصه متالورژیکی	نشانه	میزان جذب و دفع عناصر سیلیسیم و منگنز(درصد وزنی)
سوختگی و دفع عناصر out_Burn	۱	>0/7
	۲	>0/5-0/7
	۳	>0/3-0/5
	۴	>0/1-0/3
طبیعی - خنثی	۵	>0/1
جذب عناصر توسط فلز جوش Pickup	۶	>0/1-0/3
	۷	>0/3-0/5
	۸	>0/5-0/7
	۹	>0/7




## ۵- متغیرهای فرآیند

در میان متغیرهایی که برای ایجاد جوش با سرعت تولید بالا و کیفیت عالی باید دقیقاً کنترل شوند، شدت جریان، نوع و قطب جریان الکتریکی، ولتاژ جوشکاری و سرعت اهمیت بیشتری دارند. اثر ترکیب شیمیایی فلز قطعه کار، الکترود و فلاکس بر روی کیفیت نهایی جوش را نیز نباید نادیده گرفت. فاکتورهای دیگر نظیر عمق لایه پودر، طول موثر الکترود<sup>۱</sup> (فاصله بین ریشه قوس و نوک لوله اتصالی)، اندازه قطر الکترود و زاویه آن با کار به طور غیر مستقیم و جزیی بر روی کیفیت جوش تاثیر می‌گذارند. لازم به تذکر است که عوامل دیگری نظیر خاصیت قطعه کار، طرح اتصال، درجه حرارت پیش گرم قطعه و عملیات حرارتی پس از جوشکاری نیز بر روی کیفیت موضع اتصال تاثیر دارند [۳].

### ۱-۱- شدت جریان الکتریکی

شدت جریان رابطه مستقیم با عمق نفوذ جوش دارد و هر چه شدت جریان کمتر باشد جوش نیز متناسباً کم عمق و کم نفوذ خواهد بود (شکل ۹). در کاربرد جریان یکنواخت (DC) در حالت الکترود منفی عمق نفوذ بیشتر از حالت الکترود مثبت می‌باشد. میزان فلز رسوب داده شده یا نرخ رسوب، نسبت مستقیم با مقدار شدت جریان دارد [۴].

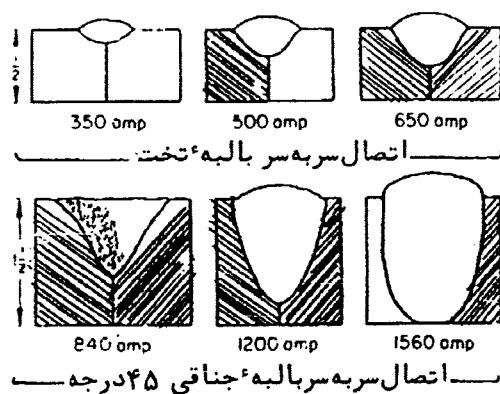

شکل ۹: اثر شدت جریان بر روی عمق نفوذ در دو حالت طرح لبه جوش [۳].


۱-Electrode stick out



## ۲-۵- ولتاژ جوشکاری

ولتاژ جوشکاری به طور کلی تعیین کننده شکل جوش و مقدار حرارت داده شده است. با افزایش ولتاژ پهنهای گرده یا باند جوش وسیع تر و پخ تر می‌شود شکل (۱۰)، همچنین مصرف پودر جوش افزایش می‌یابد. ولتاژ زیاد ناشی از طول قوس بلند است که باعث شکسته شدن لایه سریاره در زیر قوس شده و منجر به تماس هوا با مذاب و افزایش میزان ناخالصی های اکسیژن و نیتروژن (ازت) و حتی خلل و فرج در جوش می‌شود.

اگر شدت جریان ثابت و ولتاژ نسبت به آن کاهش یابد، فلز پایه به اندازه کافی ذوب نشده و جوشی ناقص ایجاد می‌گردد. ولتاژ خیلی کم همچنین سبب بزرگ شدن قطرات ذوب در نوک الکترود گشته و احتمال ایجاد مدار بسته متناوب وجود دارد [۴].

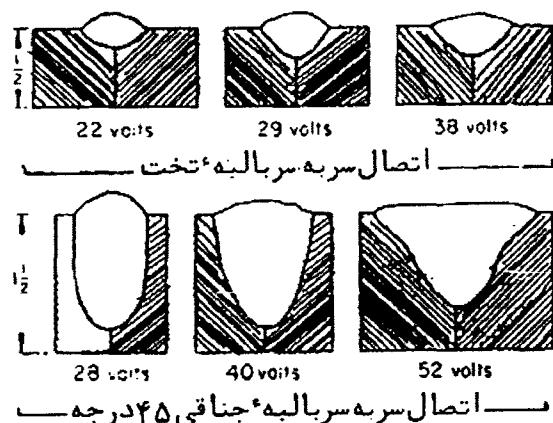

شکل ۱۰: اثر ولتاژ بر روی جوش [۴].

## ۳-۵- اثر سرعت جوشکاری


سرعت پیشرفت جوش فاکتوری است که تاثیر مهمی بر روی نرخ تولید و کیفیت متالورژیکی جوش دارد. افزایش سرعت پیشرفت، زمان تولید مقدار معینی از گرده جوش را کاهش می‌دهد اما بر روی زمان تولید واحد طول جوش‌های شیاردار (پخ سازی شده) در یک جریان الکتریکی معین و اندازه الکترود خاص اثر کمی دارد. سرعت بر روی نرخ حرارت وارد شده به فلز پایه<sup>۱</sup> نیز، تاثیر دارد.

<sup>۱</sup>-Heat input



افزایش سرعت یا کاهش شدت جریان یکی از راه های تقلیل حرارت داده شده به قطعه کار و افزایش سرعت سرد شدن جوش می باشد. (ولتاژ نیز تاثیر دارد).

سرعت خیلی زیاد عمل تر کردن (آغشتگی)<sup>۱</sup> را تقلیل داده و احتمال ایجاد بریدگی کناره جوش<sup>۲</sup> را افزایش می دهد سرعت خیلی زیاد همچنین احتمال وزش قوس (بویژه در جریان یکنواخت)، تشکیل خلل و فرج را افزایش داده و عامل شکل ناموزون گرده جوش می باشد. سرعت کم باعث به وجود آمدن حوضچه جوش حبیم و گاهی جاری شدن مذاب جوش به اطراف می گردد که سبب تولید جرقه و یا محبوس شدن ذرات سرباره در جوش می شود(شکل ۱۱)[۴].

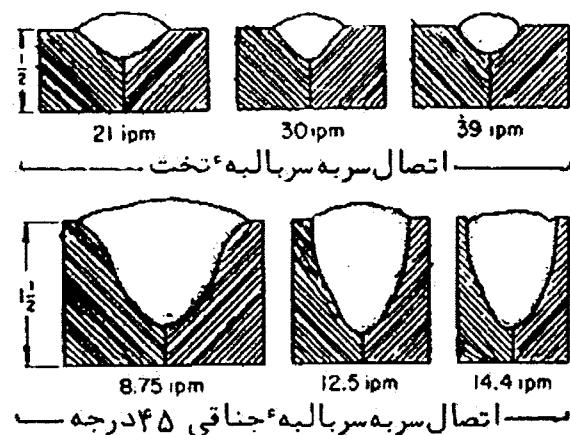

شکل (۱۱): اثر سرعت جوشکاری بر روی مقطع جوش در دو حالت [۳].

#### ۴-۵- اندازه الکترود

قطر الکترود بر شکل جوش و عمق نفوذ در جریان ثابت اثر می گذارد که در شکل ۱۲ نشان داده شده است. در تجهیزات نیمه اتوماتیک از الکترود با قطر کم جهت بهبود انعطاف پذیری در سرعت حرکت سیم استفاده می شود. همچنین در سیستم چند الکترودی با منابع نیروی موادی نیز

۱-Wetting action

۲-Under cut



الکترودهای با قطر کم به کار می‌روند. در جایی که مونتاژ<sup>۱</sup> ضعیف است، از الکترودهای با قطر بیشتر برای پر کردن ریشه جوش‌های بزرگتر<sup>۲</sup> استفاده می‌شود.

قطر الکترود بر نرخ رسوب نیز اثر می‌گذارد. در یک جریان ثابت، الکترود با قطر کمتر دارای دانسیتۀ جریان بیشتر و نرخ رسوب بیشتر نسبت به الکترودی با قطر بزرگ خواهد بود. با این وجود الکترود با قطر بزرگ تر قادر به حمل جریان بیشتری است و در شدت جریان بالا نرخ رسوب آن بیشتر خواهد بود. اگر نرخ مورد نظر تغذیه الکترود بیشتر (یا کمتر) از توان موتور تغذیه باشد، تغییر قطر الکترود سرعت رسوب مطلوب را تامین می‌کند<sup>[۱]</sup>.

## ۵-۵- طول موثر الکترود

در دانسیتۀ جریان بیش از  $125 \text{ A/mm}^2$  ( $8000 \text{ A/in}^2$ )، تأثیر طول موثر الکترود قابل توجه خواهد بود. در دانسیتۀ جریان بالا، حرارت ناشی از مقاومت الکترود بین تیوب تماس<sup>۳</sup> و قوس، نرخ ذوب الکترود را افزایش می‌دهد. هرچه فاصله طولانی تر باشد مقدار حرارت و نرخ ذوب متناسبًا بیشتر خواهد بود. به این حرارت ناشی از مقاومت، معمولاً حرارت  $R_I$  گفته می‌شود. برای شروع یک فرآیند طول موثر الکترود تا حدود ۸ برابر قطر الکترود مناسب است. با ادامه فرآیند، طول به صورتی تنظیم می‌شود که نرخ ذوب برای شدت جریان ثابت بهینه شود. با افزایش طول موثر الکترود یک المان مقاومتی در مدار جوشکاری اضافه می‌شود و قسمتی از انرژی قبل از رسیدن به قوس هدر می‌رود. با کمتر شدن ولتاژ قوس، عرض خط جوش و نفوذ کاهش می‌یابد. از آنجا که ولتاژ قوس کمتر، برآمدگی خط جوش را افزایش می‌دهد، شکل خط جوش با خط جوش حاصل از طول موثر طبیعی الکترود متفاوت خواهد بود. در نتیجه وقتی طول موثر الکترود به منظور استفاده از مزیت نرخ رسوب بالاتر افزایش می‌یابد، ولتاژ دستگاه باید افزایش یابد تا طول قوس مناسب حفظ شود. شرایط تیوب تماسی طول موثر الکترود را تحت تاثیر قرار می‌دهد تیوب‌های تماسی باید در فواصل از پیش تعیین شده عوض شوند تا شرایط جوشکاری ثابت بمانند.

با افزایش طول مؤثر الکترود و تغییر میزان شدت جریان جوشکاری می‌توان نرخ رسوب را از ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش داد. در SAW تک الکترودی اتوماتیک، نرخ رسوب می‌تواند برابر با نرخ رسوب

<sup>۱</sup>-Fit-up

<sup>۲</sup>-Root openings

<sup>۳</sup>-Contact tube



روش دو سیمی با دو منبع نیرو باشد. با افزایش نرخ رسوب نفوذ کاهش می‌یابد، در نتیجه آرایش طول موثر الکترود زمانی که نفوذ زیاد مورد نیاز است توصیه نمی‌شود. با این وجود با افزایش طول موثر الکترود، حفظ موقعیت نوک الکترود در محل مورد نظر نسبت به اتصال مشکلتر خواهد بود. کاهش بیش از حد طول مؤثر الکترود باعث می‌شود. حرارت تشعشعی حوضچه مذاب و گازهای خارج شده از آن نوک نازل را گرم کند و حتی موجب ذوب شدن نازل و ایجاد مشکل در عبور سیم از آن شود. همچنین این امر می‌تواند موجب کاهش عمق بستر پودر شود زیرا نوک نازل به علت نزدیکی به سطح قطعه موجب کنارزدن پودر از روی جوش می‌شود. در زیر حداقل طول موثر الکترود برای الکترودهای جامد در روش SAW آمده است.

۱- برای الکترودهای  $\frac{5}{64}$ ,  $\frac{5}{32}$ ,  $\frac{1}{8}$  اینچ ( $4\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{3}{8}$  میلی‌متر)، ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر).

۲- برای الکترودهای  $\frac{5}{32}$ ,  $\frac{5}{16}$ ,  $\frac{7}{32}$  اینچ ( $4\frac{1}{8}$ ,  $4\frac{1}{4}$ ,  $5\frac{1}{8}$  میلی‌متر)، ۵ اینچ (۱۲۵ میلی‌متر).

## ۶-۵- پهنا و عمق فلاکس

عمق لایه فلاکس یا پودر نیز حدود مشخصی و معینی دارد و تا حدودی بر روی شکل و کیفیت جوش اثر می‌گذارد. اگر ضخامت آن کم باشد قوس لایه سرباره مذاب را شکسته و حوضچه جوش، نوک گداخته الکترود و قطرات در حال انتقال بدون پوشش در مقابل هوا قرار می‌گیرد و نواقصی در جوش پدید می‌آید. اما اگر لایه پودر خیلی ضخیم باشد گازهای حاصل از واکنش سرباره و فلز و گاز نمی‌توانند به راحتی منطقه جوش را ترک کرده و در نتیجه موجب ایجاد معایبی در جوش می‌شود. افزایش بیش از حد عمق بستر پودر ضایعات پودر را نیز افزایش می‌دهد.

این ضخامت را می‌توان با افزایش آهسته جریان فلاکس تا مخفی شدن قوس بدست آورد. در این حالت گازها به آهستگی در اطراف الکترود آزاد و گاهی مشتعل می‌شوند. می‌توان در حین جوشکاری، فلاکس ذوب نشده را از فاصله کمی پشت منطقه جوش بعد از انجماد فلاکس مذاب جمع آوری کرد با این وجود بهتر است فلاکس تا قبل از توزیع یکنواخت حرارت حاصل از جوشکاری در ضخامت قطعه بهم زده نشود. هنگامی که فلز جوش در دمای بالا [ بالاتر از  $1100^{\circ}\text{F}$  ( $600^{\circ}\text{C}$ )] قرار دارد، نباید فلاکس ذوب نشده را با زور از روی کار جدا کرد. وقتی قطعه سرد شود فلاکس ذوب شده به راحتی از



سطح کار جدا می‌شود و در نهایت می‌توان با یک برس سطح قطعه کار را تمیز نمود. گاهی ممکن است یک قسمت کوچک از سریاره را برای بررسی سریع ظاهر جوش با زور از سطح کار جدا نمایند. باید توجه کرد که هیچ ماده خارجی هنگام بازیابی به همراه فلاکس برداشته نشود برای این منظور یک فضای با پهنای حدود ۱۲ اینچ (۳۰۰ میلی‌متر) باید قبل از ریختن فلاکس از هر دو طرف جوش پاک شود. اگر فلاکس بازیابی شده حاوی ذرات ذوب شده باشد، برای حذف ذرات درشت باید آن را از یک سرند با منافذ کوچکتر از  $\frac{1}{8}$  in ( $3/2\text{mm}$ ) عبور داد.

فلاکس در هنگام بسته بندی تولید کننده باید به خوبی خشک شده باشد در صورت قرارگرفتن در برابر رطوبت زیاد قبل از استفاده باید خشک شود. رطوبت فلاکس می‌تواند موجب ایجاد تخلخل در جوش شود. باید در این مورد توصیه‌های تولید کننده به کار بسته شود [۱].


## ۷-۵- اثر متغیرهای جوشکاری بر روی نرخ ذوب، عمق نفوذ و درجه رقت

نرخ ذوب<sup>۱</sup> یا با واحد طول در دقیقه یا وزن در دقیقه (در سیستم‌های مختلف) مشخص می‌شود و به شدت جریان یا در حقیقت چگالی شدت جریان و طول موثر الکترود بستگی دارد، حرارت ایجاد شده در منطقه ذوب شامل حرارت قوس الکتریکی و حرارت مقاومتی در طول موثر الکترود است که حرارت اخیر با IR<sup>۲</sup> متناسب بوده و هر چه قطر الکترود کمتر یا شدت جریان زیادتر و طول موثر الکترود (فاصله بین نوک سیم با ریشه قوس تا محلی که جریان الکتریکی به سیم الکترود وصل می‌شود) بیشتر شود، مقدار آن افزایش یافته و نرخ ذوب الکترود افزایش می‌یابد.

عمق نفوذ<sup>۳</sup> یا با فاصله زیر سطح اولیه کار تا سطح ذوب فلز تعریف شده است که در درجه اول به چگالی شدت جریان و به مقیاس کمتر به ولتاژ، سرعت، نوع پودر جوش و پارامترهای دیگر بستگی دارد (شکل ۱۲) [۳].

۱-Melting rate

۲-Penetration

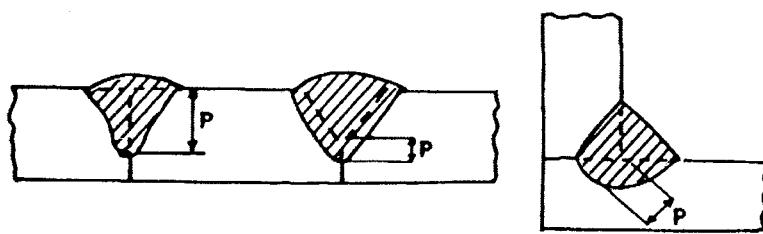

شکل (۱۳): عمق نفوذ  $P$  در چند حالت از جوش [۳].

درجه رقت<sup>۱</sup> عبارت است از نسبت فلز ذوب شده از قطعه کار به کل فلز جوش (فلز ذوب شده قطعه کار + فلز رسوب داده شده از الکترود) که به طور کلی ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی جوش را کنترل می‌کند. درجه رقت را می‌توان به درصد حجم یا سطح فلز اصلی ذوب شده در مقطع به کل حجم یا سطح جوش در مقطع نیز ارتباط داد که با اندازه گیری سطوح A و B در شکل (۱۴) و به کمک رابطه زیر محاسبه و به پارامترهای جوشکاری ارتباط داده می‌شود. روابط تجربی زیر ارتباط متغیرهای تعریف شده در بالا را مشخص می‌کند.

$$M.R = \frac{1}{1000} \left[ 0.35 + d^2 + 2.08 \times 10^{-7} \left( \frac{IL}{d^2} \right)^{1.22} \right]$$

$$\log A = 0.903 \log \left( \frac{I^{1.716}}{S} \right) - 3.95 A = \frac{I^{1.716}}{10^{3.95} \cdot S^{0.903}}$$

$$\%Dilution = \left[ \frac{A - \frac{M.R}{0.2835}}{A} \right] 100 = 100 - \frac{353 M.R}{A.S}, P = K^3 \sqrt{\frac{I^4}{SE^2}}$$

$I$ =شدت جریان الکتریکی (آمپر)  $M.R$ =نرخ ذوب الکترود (پوند در دقیقه)

$d$ =قطر الکترود (اینچ)  $L$ =طول موثر الکترود (اینچ)

$A$ =سطح مقطع (در اصل A+B در شکل (۱۴) (اینچ مربع))

$P$ =عمق نفوذ (اینچ)

$K$ =ثابت عمق نفوذ (برای پودر کلسیم سیلیکات ۱۲ ۰/۰۰ است)

<sup>۱</sup>-Dilusion



$E$  = ولتاژ جوشکاری (ولت)

$S$  = سرعت پیشرفت جوشکاری (اینج در دقیقه) [۱]



شکل (۱۶): درجه رقت  $D\%$  میزان رقت [۳].

## ۶- تکنیک‌های فرآیند جوشکاری با قوس زیر پودری

فرآیند SAW را می‌توان در سه حالت مختلف انجام داد: نیمه اتوماتیک، اتوماتیک و ماشینی. در هر روش لازم است قطعه به صورتی قرار گیرد که حوضچه جوش و فلاکس مذاب تا هنگامی که منجمد شوند، در جای خود باقی بمانند. بسیاری انواع گیره و تجهیزات نگه دارنده برای رسیدن به این هدف وجود داشته یا قابل ساختن می‌باشند [۱].

### ۶-۱- جوشکاری نیمه اتوماتیک

جوشکاری نیمه اتوماتیک با یک تفنگ جوشکاری دستی که هم فلاکس و هم الکترود را به محل جوش هدایت می‌کند، انجام می‌گیرد. الکترود توسط یک تغذیه کننده سیمی به حرکت در می‌آید. فلاکس را می‌توان توسط یک قیف ثقلی که روی تفنگ نصب شده یا از طریق یک شلنگ و توسط اعمال فشار وارد کرد. در این روش از الکترودهایی با قطر نسبتاً کم و سرعت حرکت متوسط استفاده می‌شود. حرکت می‌تواند دستی باشد یا توسط یک موتور محرک بر روی تفنگنصب می‌شود، انجام گیرد [۱].



## ۶-۲- جوشکاری اتوماتیک

جوشکاری اتوماتیک توسط تجهیزاتی انجام می‌شود که عملیات جوشکاری را بدون نیاز به اپراتور برای نظارت و کنترل دائمی انجام می‌دهند. تجهیزات خود تنظیم گرانقیمت را می‌توان برای رسیدن به سرعت تولید بالا مورد استفاده قرار داد [۱].

## ۶-۳- جوشکاری ماشینی

در جوشکاری ماشینی از تجهیزاتی استفاده می‌شود که کل عملیات جوشکاری را انجام می‌دهند. البته قرار دادن قطعه در محل مناسب شروع و پایان جوشکاری، تنظیم کنترل‌ها و تنظیم سرعت هر جوش، توسط اپراتور انجام می‌گیرد [۱].

## ۷- انواع اتصالات

برای ایجاد جوش‌های شیاری<sup>۱</sup>، گوشه<sup>۲</sup>، انسدادی<sup>۳</sup> و جوش‌های سطحی به کار می‌رود. جوش‌های شیاری معمولاً در موقعیت تخت، و جوش‌های گوشه معمولاً در موقعیت‌های تخت و افقی به کار گرفته می‌شوند، زیرا در این وضعیت‌ها حوضچه مذاب و فلاکس به راحتی در موقعیت خود باقی می‌مانند. با این وجود روش‌های ساده‌ای برای تولید جوش‌های شیاری در وضعیت افقی وجود دارد. جوشکاری زیر پودری را می‌توان به صورت رو به پایین با زوایای کمتر از ۱۵° نسبت به افق نیز به خوبی به کار گرفت. جوشکاری سطحی و انسدادی نیز در وضعیت تخت انجام می‌شود. جوش‌های تولید شده به وسیله این فرآیند را می‌توان بر اساس موارد زیر تقسیم‌بندی کرد:

۱- نوع اتصال

۲- نوع شیار

۳- روش جوش (نیمه اتوماتیک یا ماشینی)

۴- وضعیت جوشکاری (افقی یا تخت)

۵- رسوب یک پاسه یا چند پاسه

۶- تک الکترود یا چند الکترودی بودن عملیات

۷- یک منبع نیرو یا چند منبع (سری، موازی یا اتصالات جداگانه) [۱]



## ۱-۷- جوش های شیاری

با به کار گرفتن روش جوشکاری زیر پودری ایجاد جوشهای شیاری در اتصالات لب به لب، در ورق های ۰/۰۵ میلی لیتری (۱۲ میلی متر) تا صفحه های ضخیم ممکن می باشد. امکان دستیابی به عمق نفوذهای زیاد که در جوشکاری با قوس زیر پودری به صورت ذاتی وجود دارد، جوشکاری ورق هایی با ضخامت ۱۳ میلی متر و یا بیشتر را به صورت لب به لب مربعی به همراه نوعی از پشت بند برای کنترل حوضچه مذاب ممکن می سازد. جوش های تک پاسه در ورق های فولادی با ضخامت کمتر از  $\frac{5}{16}$  in ( $7/9\text{mm}$ ) و جوش های دو پاسه در ورق های فولادی با ضخامت کمتر از  $\frac{5}{8}$  in ( $15/9\text{mm}$ ) با اتصال لب به لب مربعی بدون درز اتصال و با جوش پشتی به کار گرفته می شود.

در جوش های چند پاسه با استفاده از الکترودهای تکی یا چند تایی، جوشکاری صفحه با هر ضخامتی ممکن است. برای جوش ورق های ضخیم، وقتی جوشکاری از هر دو سمت انجام می پذیرد، می توان از شیارهای لاله ای یا جناغی در یک یا هر دو طرف صفحه استفاده کرد.

به جوشکاری شیاری اتصالات لب به لب در وضعیت افقی، جوشکاری ساعت ۳ گفته می شود. این نوع جوش را می توان در هر دو طرف اتصال به طور همزمان انجام داد. در بیشتر موارد، زاویه الکترودها با افق ۱۰ تا ۳۰ درجه است[۱].

## ۲-۷- جوش های گوشه

با استفاده از جوشکاری زیرپودری با یک الکترود می توان در وضعیت افقی جوش های گوشه با اندازه گلوبی تا  $\frac{3}{8}$  in ( $9/5\text{mm}$ ) را در یک پاس ایجاد کرد. در وضعیت افقی جوش های گوشه بزرگ تر را می توان با چند الکترود در یک پاس انجام داد. با این وجود جوش های بزرگ تر از  $\frac{5}{16}$  میلی متر) معمولاً در وضعیت تخت یا توسط چند پاس در وضعیت افقی انجام می شوند. جوش های گوشه به روش قوس زیر پودری می توانند نفوذ بیشتری نسبت به جوشکاری قوس الکترود دستی داشته باشد و در شرایط مشابه استحکام برشی بیشتری خواهد داشت[۱].

## ۳-۷- جوش های انسدادی

فرآیند جوشکاری قوس زیر پودری برای انجام جوشهای انسدادی با کیفیت بالا به کار می رود. الکترود در مرکز سوراخ قرار میگیرد و تا پایان جوش در این موقعیت باقی می ماند. زمان مورد نیاز به



شدت جربان جوش و اندازه سوراخ بستگی دارد به خاطر نفوذ زیاد این روش، لازم است پشتی جوش ضخامت کافی داشته باشد [۱].

#### ۴-۷- جوش‌های سطحی

فرآیند زیر پودری هم به صورت تک الکترود و هم به صورت چند الکترودی برای ایجاد فلزاتی با خواص سطحی خاص به کار می‌روند. هدف از ایجاد لایه سطحی ممکن است تعمیر یا احیا اجزاء فرسوده قابل استفاده یا بخشیدن خواص مورد نظر به سطح قطعات اصلی باشد. نرخ رسوب بالا در فرآیند زیر پودری برای کاربردهایی که در آن مساحت سطح زیاد است مناسب است [۱].

### ۸- دستورالعمل جوشکاری قوس زیرپودری

برای درک کامل مزایای جوشکاری زیر پودری، باید به عملیات پیش از جوش دقت شود طراحی اتصال، آماده سازی لبه، مونتاژ و ثابت نگه داشتن قطعه می‌باشد مورد توجه قرار گیرد [۱].

#### ۱-۸- طراحی اتصال و آماده سازی لبه

اغلب اتصالات به کار رفته در جوشکاری زیرپودری شامل اتصال لب به لب و روی هم هستند ضمن آنکه اتصال لبه و گوشه را نیز می‌توان به این روش جوش داد. اصول طراحی اتصال و روشهای آماده سازی لبه‌ها مشابه دیگر فرآیندهای جوشکاری قوسی است. جوش‌های معمولی شامل شیاری، گوشه، مربعی، شیارهای جناغی یک طرفه و دوطرفه و شیارهای لاله‌ای یک طرفه و دوطرفه می‌باشند.

طراحی اتصال بخصوص برای جوشکاری ورق معمولاً نیازمند درز اتصال  $\frac{1}{16}$  تا  $\frac{1}{32}$  اینچ برای جلوگیری از تغییر شکل زاویه‌ای یا ترک ناشی از تنش‌های انقباضی است. با این وجود اگر درز اتصال بزرگ‌تر از اندازه مناسب باشد زمان جوشکاری و هزینه آن افزایش می‌یابد. این مورد هم برای جوش‌های شیاری و هم برای جوش‌های نبشی صدق می‌کند.

آماده سازی لبه یا پخ زدن را می‌توان توسط هر یک از روش‌های برش حرارتی یا توسط ماشین کاری انجام داد. دقت در آماده سازی لبه به خصوص در جوشکاری ماشینی یا اتوماتیک بسیار مهم است. به عنوان مثال اگر یک اتصال با پاشنه پخ طراحی  $\frac{1}{4}$  اینچ، در عمل با پاشنه پخ  $\frac{5}{16}$  تا  $\frac{1}{8}$



اینج ساخته شود، جوش غیر قابل قبول خواهد بود زیرا در ابتدا عدم نفوذ و در انتهای نفوذ بیش از حد خواهد بود. در چنین مواردی توانایی تجهیزات برش و توانمندی اپراتور باید بررسی و اصلاح شود[۱].

## ۲-۸- مونتاژ کردن اتصال

مونتاژ کردن اتصال قسمت مهمی از عملیات اتصال دهی است و می‌تواند اساساً کیفیت، استحکام و ظاهر جوش نهایی را تحت تاثیر قرار دهد. در هنگام جوشکاری صفحات ضخیم، به علت عمق نفوذ فرآیند فرآیند زیرپودری، کنترل مونتاژ اتصال ضروری خواهد بود. در این شرایط یکنواختی جهت اتصال و درز اتصال باید حفظ شود[۱].

## ۳-۸- پشتی جوش

در جوشکاری قوس زیر پودری حجم زیادی از مذاب ایجاد می‌شود که طی مدت زمان قابل توجهی به صورت سیال باقی می‌ماند. این فلز مذاب باید پشتیبانی شود تا قبل از انجماد بیرون نریزد. روش‌های مختلفی برای پشتیبانی فلز مذاب وجود دارد:

- ۱- تسممه های پشتی<sup>۱</sup>
- ۲- جوش های پشتی<sup>۲</sup>
- ۳- میله های مسی پشتی<sup>۳</sup>
- ۴- فلاکس پشتی<sup>۴</sup>
- ۵- لبه های پشتی<sup>۵</sup>

در دو روش اول قسمت پشتیبان می‌تواند جزئی از خود اتصال شود، در سه روش دیگر، پشتیبانی موقتی است و بعد از پایان جوش برداشته می‌شود. در روش‌های اول و دوم نیز ممکن است بسته به نیازهای طراحی اتصال، جداسازی قسمت پشتیبان لازم باشد. در بسیاری اتصالات پاشنه جوش باید

۱-Backing Strips

۲-Backing Welds

۳-Copper Backing Bars


۴-Flux Backing

۵- Backing Tapes




به اندازه کافی ضخیم باشد تا اولین پاس جوش را پشتیبانی کند. این روش را می‌توان برای جوشکاری لب به لب، انسدادی، دکمه‌ای و گوشه‌ای کار برد. پشتیبانی تکمیلی یا مبرد نیز گاهی به کار می‌رود. مهمترین نکته این است که در نقطه حداکثر نفوذ جوش، پاشنه جوش جوشهای شیاری، باید کاملاً به یکدیگر متصل شده باشند [۱].

تسمه پشتی ورقه باریکه ای است که در پشت درز اتصال قرار می‌گیرد که باید از نظر جنس و ترکیب شیمیایی با جنس قطعه کار مطابقت داشته باشد. همانطور که در شکل ۱۵ مشاهده می‌شود، جوش در تسمه پشتی نفوذ می‌کند و بنابر شرایط طرح می‌تواند پس از جوشکاری، جزئی از اسکلت شود و یا توسط سنگ تراش، و وسایل دیگر از کار جدا شود [۲].

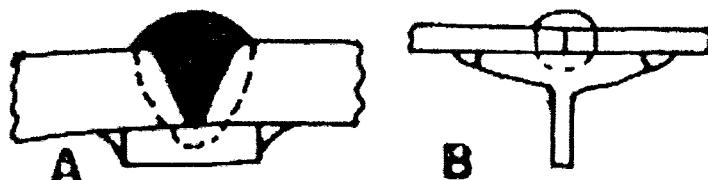

شکل ۱۵: نوار تسمه ای پشتی [۲].


برخی اوقات از جوش پشتی به عنوان پشتیبان فلز جوش استفاده می‌شود، در این حالت ابتدا در پشت مسیر اتصال توسط الکترود دستی یا روش‌های دیگر (که حوضچه جوش کوچکتر بوده و کنترل دقیق تر امکان پذیر است یک ردیف جوش مطابق شکل ۱۶ را سوب داده می‌شود، سپس عملیات جوشکاری اصلی بر روی طرف دیگر کار انجام می‌گیرد [۳].

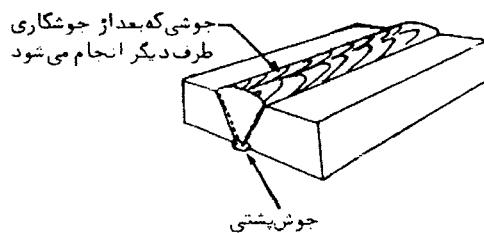

شکل ۱۶: جوش پشتی [۲].




به علت هدایت حرارتی بسیار خوب مس می‌توان از قطعات مسی نسبتاً حجیم و در صورت لزوم توام با سیستم آبگرد (میرد)، بعنوان پشت بند فلز جوش مذاب استفاده کرد. در این حالت جوش بداخل مس نفوذ نمی‌کند و حتی برای تقویت هر چه بیشتر برای اتصال می‌توان فرم‌های خاصی در قطعه مس پیش‌بینی کرد یا در مسیر اتصال آنرا حرکت داد (شکل ۱۷) [۳].

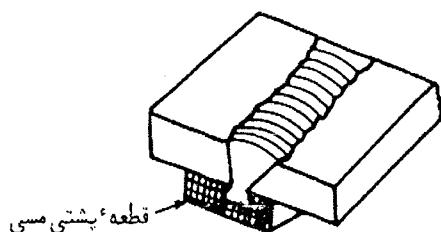

شکل ۱۷: پشتی مسی با طرح تقویت اتصال [۱].

برای استفاده از پشتی غیر فلزی یا پودری، جعبه یا منبع فلاکس در پشت مسیر اتصال مطابق شکل ۱۸ به کمک یک سیستم فشار دهنده قرار گرفته در صورت لزوم همزمان با جوشکاری حرکت می‌کند. اغلب این جعبه یا منبع حاوی پودری از جنس فلاکس بوده و لبه آن از جنس لاستیک‌های نسوز است تا اگر ناهمواری‌هایی در پشت مسیر اتصال وجود دارد باز هم پودر بتواند به طور کامل پشت جوش را نگه دارد.

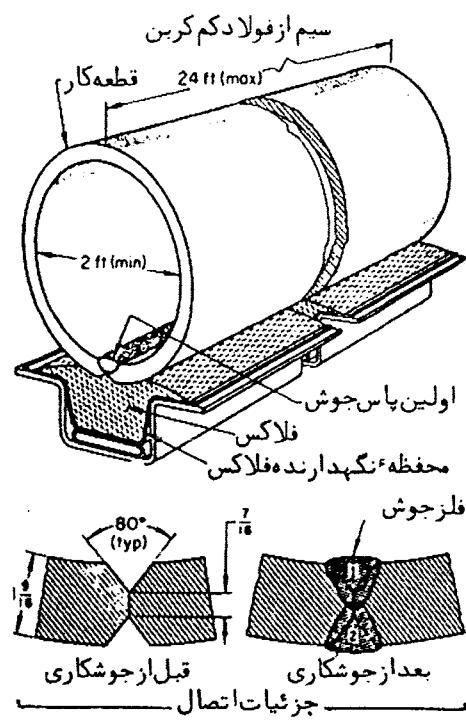

شکل ۱۸ : پشتی غیر فلزی [۳].

گاهی اوقات بجای استفاده از پشتی جداگانه، طرح اتصال را چنان پیش بینی می کنند تا مطابق شکل ۱۹ قسمتی از لبه جوش نقش پشت بند را ایفا کند.



شکل ۱۹ : طرح اتصال مناسب برای پشتی لبه ای [۳].



## ۴-۸- نگهدارنده ها

هدف اصلی از قرار دادن نگهدارنده ها<sup>۱</sup>، نگه داشتن قطعه در جهت صحیح در حین جوشکاری است. گاهی از گیره ها یا نگهدارنده های خاصی به منظور حفظ شکل قطعه مورد جوشکاری نیز استفاده می شود و برخی گیره ها برای حفظ جهت گیری اتصال جوش و جلوگیری از اعواعج و باد کردن بر اثر حرارت جوشکاری به کار می روند. مقاطع ضخیم خود به خود مقاومت خوبی در مقابل باد کردن یا اعواعج دارند اما در مواردی که اتصال مقاومت کمتری دارد ، جهت حفظ جهت گیری و حذف اثر حرارت و کاهش اعواعج، نیاز به گیره وجود دارد<sup>[۱]</sup>.

## ۵-۸- شب قطعه

شب قطعه<sup>۲</sup> در طول جوش می تواند شکل محل جوش را تحت تاثیر قرار دهد که در شکل ۱۹ مشاهده می شود. معمولاً جوشکاری با قوس زیر پودری در حالت تخت انجام می شود با این وجود گاهی لازم یا مطلوب است که جوش در حالت کمی شب دار انجام شود تا جهت پیش روی جوش به سمت پایین<sup>۳</sup> یا به سمت بالا<sup>۴</sup> باشد. به عنوان مثال در جوشکاری ورق فولادی به ضخامت ۰،۰۵ اینچ بالا جوش بهتر زمانی بدست می آید که قطعه ۱۵ تا ۱۸ درجه شب داشته باشد و جوشکاری به سمت پایین صورت گیرد. در اینجا نفوذ کمتر از زمانی خواهد بود که وضعیت قطعه افقی است زاویه شب باید با افزایش ضخامت ورق کاهش یابد تا نفوذ بیشتر شود.

جوشکاری به سمت پایین، جوش را تحت تاثیر قرار می دهد این موضوع در شکل B-۲۰ نشان داده شده است. در این حالت حوضچه مذاب تمایل دارد زیر قوس جریان پیدا کند و فلز پایه را بخصوص بر روی سطح، پیشگرم کند. به این ترتیب یک منطقه مذاب با شکل نامعین پدید می آید. با افزایش زاویه شب، سطح میانی منطقه مذاب تحت فشار قرار گرفته، نفوذ کم شده و عرض منطقه جوش افزایش می یابد.

۱-Fixture


۲-Inclination

۳-Downhill

۴-Uphill



همانطور که در شکل ۲۰-۵ نشان داده شده است. جوشکاری رو به بالا نیز شکل منطقه نفوذ و سطح جوش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نیروی ثقل باعث می‌شود حوضچه مذاب به سمت عقب و به پشت الکترود جریان یابد، همچنین لبه‌های فلز پایه ذوب شده و به طرف مرکز جریان می‌یابند. با افزایش زاویه شیب، استحکام و نفوذ افزایش یافته و عرض منطقه جوش کاهش می‌یابد. همچنین هر چه حوضچه جوش بزرگ‌تر باشد، نفوذ گرده جوش مرکزی بیشتر می‌شود. این اثرات دقیقاً عکس اثرات جوشکاری به سمت پایین هستند. زاویه محدود کننده شیب برای جوش رو به بالا با جریان تا ۸۰۰ آمپر، حدود ۶ درجه یا شیب حدود  $\frac{1}{12}$  است. وقتی از جریان بیشتری برای جوشکاری استفاده شود، حداکثر زاویه کار افزایش خواهد یافت. شیب بیشتر از ۶ درجه موجب غیر قابل کنترل شدن جوش می‌شود. وجود شیب به طرف گوشه یا به یک سمت، حالت شکل D-۲۰ را به وجود می‌آورد. حد مجاز شیب جانبی حدود ۳ درجه یا  $\frac{1}{20}$  است. شیب مجاز جانبی نیز بسته به اندازه حوضچه مذاب جوش متغیر خواهد بود [1].

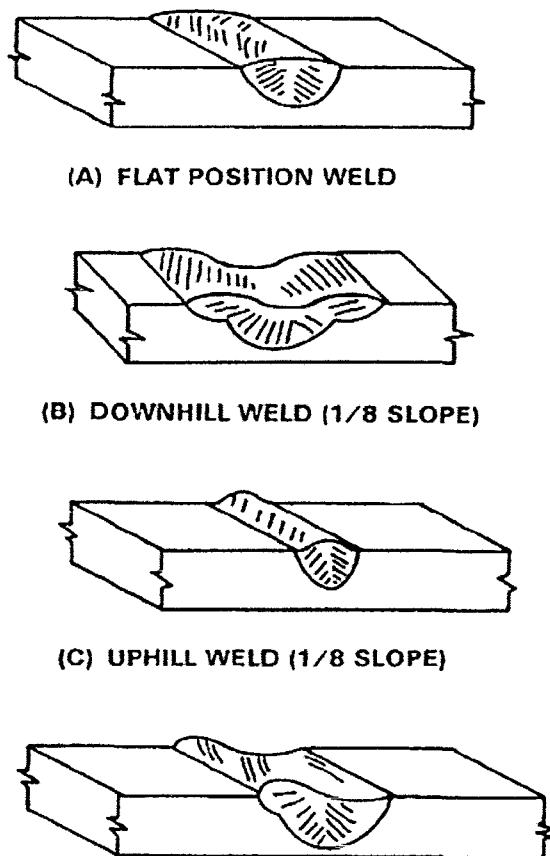

شکل ۲۰ : تاثیر شیب قطعه روی شکل بستر جوش [۱]

## ۶-۸- اتصالات کابل قطعه کار

مدار جوشکاری الکتریکی از یک کابل از منبع نیرو به سری جوش، و یک کابل برگشتی از قطعه به منبع نیرو تشکیل می‌شود. به کابل دوم، کابل اتصال قطعه کار<sup>۱</sup> گفته می‌شود. به این کابل گاهی کابل اتصال زمین نیز گفته می‌شود که اصطلاحی غلط است. قطعه می‌تواند به زمین یا ساختمان نیز متصل شود اما برای به دست آوردن بهترین نتایج در جوشکاری زیر پودری، اتصال باید مستقیماً به منبع نیرو باشد.

روش اتصال و مکان اتصال قطعه کار در جوشکاری زیر پودری بسیار مهم هستند زیرا بر عملکرد قوس، کیفیت جوش و سرعت جوشکاری تاثیر گذار خواهند بود. اگر محل اتصال قطعه کار

۱-Work lead



مناسب نباشد، ممکن است وزش قوس زیاد شود و موجب ایجاد تخلخل، کمبود نفوذ و یا شکل نامناسب محل جوش شود. می‌توان با انجام تست اثر محل کابل اتصال را بر قطعه آزمایش کرد. معمولاً بهترین جهت برای جوشکاری دور شدن از اتصال قطعه است. در جوشکاری درزهای طویل ممکن است مشکل کاهش جریان جوشکاری پیش بیاید. این مشکل بخاطر خواص مسیر و خواص الکتریکی تغییرات مدار در حین پیشرفت جوش به وجود می‌آید. معمولاً با وصل کردن کابلهای اتصال به هر دو انتهای قطعه می‌توان جوش یکنواخت تری بدست آورد.

وقتی درز طولی یک استوانه با پشتیبان مسی به همراه گیره، جوش داده می‌شود معمولاً بهتر است که کابل اتصال به زیر استوانه و در سمت شروع جوشکاری وصل شود. اگر این کار مقدور نباشد، باید کابل اتصال به نگهدارنده وصل شود. وصل کردن کابل اتصال به میله پشتیبان مسی مطلوب نیست زیرا جریان جوش در منطقه ای که بهترین اتصال الکتریکی بین پشت بند و قطعه را دارد وارد و خارج می‌شود که لزوماً زیر قوس نیست. اگر جریان یک میدان مغناطیسی دور قسمتی از طول قطعه پشت بند ایجاد کند، می‌تواند موجب وزش قوس شود [1].

## ۷-۸-روش‌های برقراری قوس

روش‌های به کار رفته برای شروع قوس در یک کاربرد مشخص به عواملی چون زمان لازم برای شروع و زمان جوشکاری، تعداد قطعاتی که باید جوش داده شوند و اهمیت شروع جوش در نقطه مشخصی از اتصال بستگی دارد. ۶ روش شروع قوس وجود دارد:

### • برقراری قوس با توبی پشم فولادی

یک توبی پشم فولاد با قطر حدود  $\frac{3}{8}$  in ( $10\text{ mm}$ ) در اتصال و دقیقاً زیر الکترود قرار می‌گیرد. الکترود به روی توبی پایین آورده می‌شود، تا توبی به اندازه نصف ارتفاع خود فشرده شود. سپس فلاکس ریخته می‌شود و جوشکاری آغاز می‌گردد. توبی پشم فولاد مداری برای عبور جریان در قطعه ایجاد می‌کند اما با آغاز قوس به سرعت ذوب می‌شود.



#### • برقراری قوس با استفاده از سیم جوش نوک تیز<sup>۱</sup>

در این روش نوک الکترود که کمی از لوله تغذیه خارج شده است، با کاترهای سیم بریده می‌شود به این ترتیب انتهای سیم به صورت تیز و قلمه مانند در می‌آید. سپس الکترود پایین آورده می‌شود و نوک آن با قطعه تماس داده می‌شود. سپس فلاکس بر روی درز جوش اعمال می‌شود و جوشکاری آغاز می‌گردد. نوک الکترود نیز به سرعت پس از شروع قوس ذوب می‌شود.

#### • برقراری قوس به روش خراشی<sup>۲</sup>

الکترود جوش پایین آورده می‌شود تا تماس بسیار جزئی با قطعه پیدا کند و سپس فلاکس اعمال می‌شود پس گاری جوش شروع به حرکت می‌کند و بلافاصله جریان جوش اعمال می‌شود. حرکت گاری جوشکاری از چسبیدن سیم جوش به قطعه کار جلوگیری می‌کند.

#### • برقراری قوس به روش فلاکس مذاب

وقتی یک حوضچه فلاکس مذاب وجود داشته باشد، می‌توان قوس را به سادگی با وارد کردن الکترود به این حوضچه و اعمال جریان جوش به وجود آورد. این روش معمولاً در جوشکاری با چند الکترود به کار می‌رود. وقتی دو یا چند الکترود به طور جداگانه به یک حوضچه جوش وارد می‌شوند، کافیست یک الکترود با ایجاد قوس، حوضچه مذاب را ایجاد کند تا با ورود بقیه الکتروودها به حوضچه مذاب، قوس خود به خود برقرار شود.

#### • برقراری قوس با عقب بردن سیم جوش

برقراری قوس با عقب بردن سیم جوش یکی از کارامد ترین روش‌ها است، در صورتی که تجهیزات جوشکاری باید برای این کار طراحی شده باشد. در مواقعي که قوس به طور متواالی برقرار می‌شود و محل شروع قوس اهمیت دارد این روش مفید خواهد بود. روش معمول این است که الکترود پایین آورده شود تا با قطعه کار تماس پیدا کند. سپس انتهای الکترود با فلاکس پوشیده شده و جریان اعمال می‌شود. ولتاژ کم بین الکترود و قطعه سبب می‌شود سیستم تغذیه سیم نوک الکترود را به طور خودکار از سطح قطعه عقب ببرد. با انجام این عمل یک قوس به وجود می‌آید. با افزایش ولتاژ سیستم تغذیه سیم به سرعت جهت را تغییر می‌دهد و تغذیه الکترود به طرف سطح قطعه صورت

<sup>۱</sup>-Shape wire start

<sup>۲</sup>-Scratch start



می گیرد. تغذیه الکترود سرعت می گیرد تا جایی که نرخ ذوب شدن الکترود و ولتاژ قوس به یک حد ثابت و پایدار برسد... اگر قطعه سبک باشد، تماس اندک الکترود کافیست. سر سیم جوش باید به دقت روی قطعه قرار گیرد و انتهای الکترود باید تمیز و بدون سرباره ذوب شده باشد. سیم چین ها برای چیدن نوک الکترود قبل از هر دور جوش به کار می روند. اندازه الکترود باید به نحوی انتخاب شود که امکان عبور جریان با دانسیته بالا وجود داشته باشد و در نتیجه شروع قوس راحت تر صورت گیرد.

#### • برقراری قوس با فرکانس بالا

این روش نیازمند تجهیزات خاصی است، در این روش لازم نیست اپراتور به جز زدن سوئیچ کار دیگری انجام دهد. این روش به خصوص برای جوشکاری های متناوب و با سرعت بالای تولید که استارت های متعددی زده می شود. وقتی الکترود جوش تا حدود  $\frac{1}{16}\text{mm}$  نزدیک قطعه کار می شود، یک ژنراتور با فرکانس و ولتاژ بالا در مدار جوش موجب می شود یک جرقه از الکترود به قطعه ایجاد شود. این جرقه یک مسیر یونیزه شده ایجاد می کند که جریان از طریق آن حرکت کرده و عمل جوشکاری آغاز می شود. این یکی از روش های متداول برقراری قوس است [۱].

### ۸-۸- قطع قوس

در برخی سیستم های الکتریکی با فشردن دکمه «توقف جوش» حرکت الکترود و تغذیه آن همزمان متوقف می شود در دیگر سیستم ها حرکت متوقف می شود اما تغذیه تا زمان مشخصی ادامه می یابد. در نوع سیستم سوم، جهت حرکت تا مدت کنترل شده ای عوض می شود در حالی که جوشکاری ادامه دارد. در روش دوم و سوم حوضچه مذاب کاملاً پر می شود [۱].

### ۹-۸- موقعیت الکترود ( محل قرارگیری الکترود )

برای تعیین موقعیت مناسب الکترود سه عامل باید در نظر گرفته شود:


- ۱- راستای قرارگیری الکترود نسبت به محل اتصال
- ۲- زاویه بین الکترود و خط عمود بر جوش در وجه عرضی (زاویه کار)
- ۳- زاویه بین الکترود و خط عمود بر جوش در وجه طولی (زاویه قطعه)



جهت رو به جلو، جهت حرکت است. در نتیجه الکترود رو به جلو الکترودی است که زاویه ای بسته با جوش نهایی ایجاد کند و الکترود رو به عقب الکترودی است که زاویه ای باز با جوش نهایی ایجاد کند.

در بیشتر جوش های روش قوس زیر پودری محور الکترود در حالت عمودی است. جهت رو به جلو یا عقب الکترود زمانی اهمیت دارد که از روش چند قوسی استفاده می شود، در عملیات سختکاری سطحی و یا وقتی که قطعه را نمی توان خم کرد. رو به جلو بودن الکترود موجب ترکیبی مشابه جوشکاری رو به پایین و رو به عقب بودن آن مشابه جوشکاری رو به بالا خواهد بود [1].

وقتی جوشکاری بر روی اتصالات لب به لب بین صفحاتی با ضخامت یکسان انجام می شو، الکترود باید در حالت تراز و هم جهت با اتصال باشد که در شکل ۲۱A نشان داده شده است. جهت گیری ناصحیح می تواند موجب کم شدن نفوذ در محل اتصال شود که در شکل ۲۱B نشان داده شده است. برای ضخامت های غیر یکسان که به صورت لب به لب جوشکاری می شوند، الکترود باید بالای قسمت ضخیم قرار گیرد تا سرعت ذوب آن با قسمت نازک برابر شود. شکل ۲۱C این موضوع را نشان می دهد.

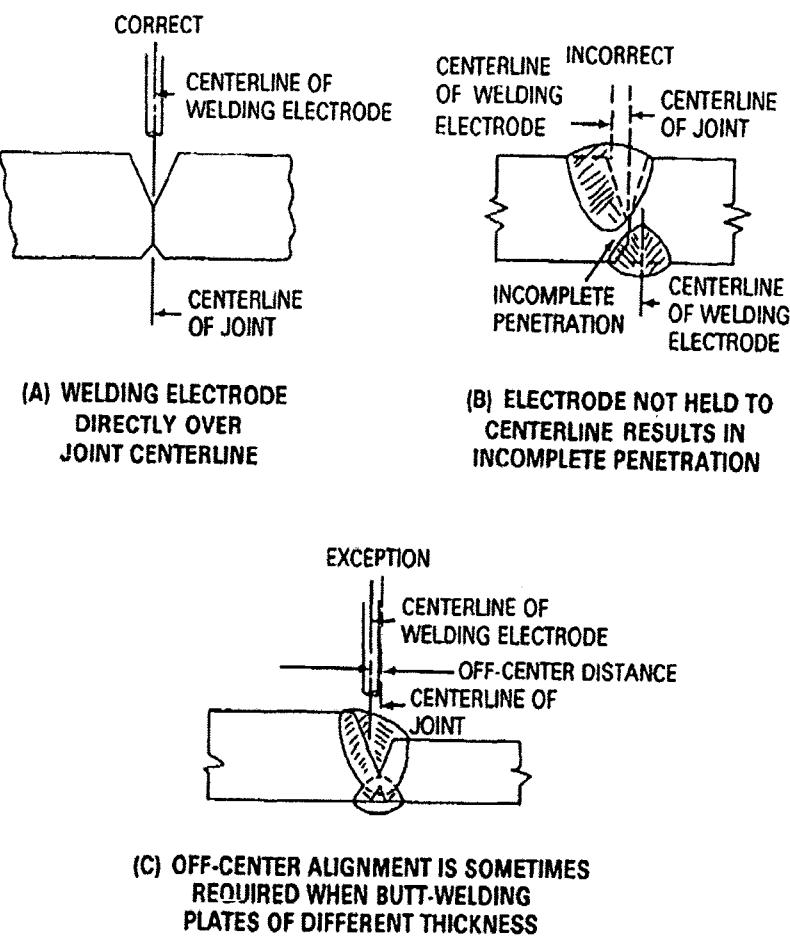


شکل ۲۱: تاثیر محل قرارگیری الکترود نسبت به شیار جوش [۱].

در جوش گوشه ای در حالت افقی محور الکترود باید زیر ریشه اتصال و رو بروی قطعه افقی با فاصله ای برابر با  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{1}{2}$  قطر الکترود قرار گیرد. فاصله های بیش از این، برای جوشکاری قطعات بزرگتر کاربرد دارد. تراز نبودن موجب بریدگی کنار جوش در آن عضو اتصال که به صورت عمودی قرار گرفته یا ایجاد جوش با پایه های نامساوی می شود. در جوش گوشه ای افقی، الکترود با زاویه کار ۲۰ تا ۴۵ درجه گرفته می شود. زاویه دقیق توسط یکی یا هر دو عامل زیر تعیین می شود:

- فضای آزاد مشعل جوش، بخصوص وقتی مقاطع سازه ای به صفحات جوش داده می شوند.
- ضخامت نسبی هر یک از اجرای اتصال (اگر احتمال ذوب از طریق یکی از قسمت ها وجود داشته باشد لازم است الکترود روی قسمت ضخیم تر قرار گیرد) [۱].



معمولًا در جوشکاری fillet افقی الکترود در حالت عمودقرار می گیرد و زاویه بین دو جزء اتصال را چنانکه در شکل ۲۲A نشان داده شده نصف می کند. وقتی نفوذ بیشتر از حد معمول مورد نیاز است چنانکه در شکل ۲۲B نشان داده شده است، الکترود به صورتی قرار می گیرد که خط مرکزی آن در امتداد نزدیکی مرکز اتصال باشد [۱].

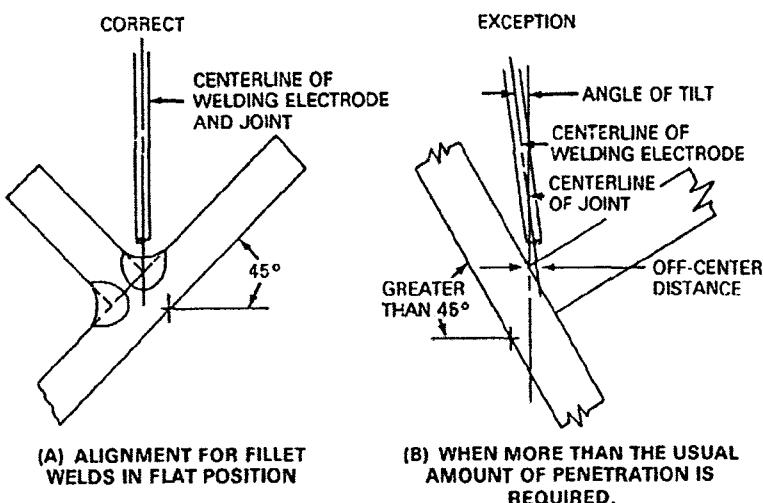

شکل ۲۲ : محل قرار گیری الکترود در جوش fillet در حالت تخت. [۱].

#### ۱۰-۸-قطعات اضافی شروع و پایان<sup>۱</sup>

وقتی جوش شروع می شود و در قسمت انتهای قطعه پایان می باید لازم است وسیله ای برای پشتیبانی فلزجوش، فلاکس و سرباره مذاب وجود داشته باشد تا حوضچه مذاب سرریز نشود. قوس روی قطعه اضافی شروع، که توسط خال جوش به ابتدای قطعه متصل شده است، آغاز می شود و در قطعه اضافی پایان در انتهای قطعه متوقف می شود. قطعات اضافی به اندازه کافی بزرگ هستند که فلز روی قطعه در انتهای اتصال به طور مناسبی شکل گیرد. وقتی tab ها آماده می شوند. نوع دیگری از

<sup>۱</sup>-Run-On and Run-Off Tabs




این قطعات اضافی، سد مسی است که فلاکس را نگه می‌دارد و در نتیجه فلز مذاب در انتهای اتصال متوقف می‌شود [۱].

## ۱۱-۸- جوشکاری محیطی

جوش محیطی با جوش تحت متفاوت است زیرا فلاکس مذاب و فلز جوش تمایل به دور شدن از قوس دارند. برای جلوگیری از ریختن مذاب یا ایجاد شکل نا مناسب به واسطه این شرایط جوش باید در هنگام عبور از موقعیت ساعت ۶ و یا ۱۲ منجمد شود. شکل ۲۲، خط جوش در موقعیت های مختلف قرارگیری الکترود، نسبت به ساعت ۶ و ۱۲ را نشان می‌دهد.

کم بودن تغییر مکان قوس در جوشکاری از خارج یا زیاد بودن آن در جوشکاری از داخل موجب نفوذ عمیق و ایجاد خط جوش بسیار باریک و محدب خواهد شد. ممکن است بریدگی کنار جوش نیز رخ دهد. اگر تغییر مکان قوس در قسمت خارجی زیاد و در داخل کم باشد، نفوذ کم عمق و منطقه جوش مقعر خواهد بود. در جوشکاری قطعات دایره ای شکل با قطر کم اگر فلاکس پودری به وسیله ای روی قطعه نگه داشته نشود، از روی آن پایین می‌ریزد در نتیجه قوس محافظت نشده و کیفیت جوش حاصل مطلوب نخواهد بود. یک روش غلبه بر این مشکل استفاده از نازل هایی است که فلاکس را دقیقاً در راستای قوس می‌پاشد و به این ترتیب احتمال ریختن آن کم شود. می‌توان از یک برس سیمی یا ماده مقاوم به حرارت و انعطاف پذیر دیگری، برای حرکت دادن قطعه به سمت قوس و احاطه شده توسط فلاکس استفاده کرد (شکل ۲۳).

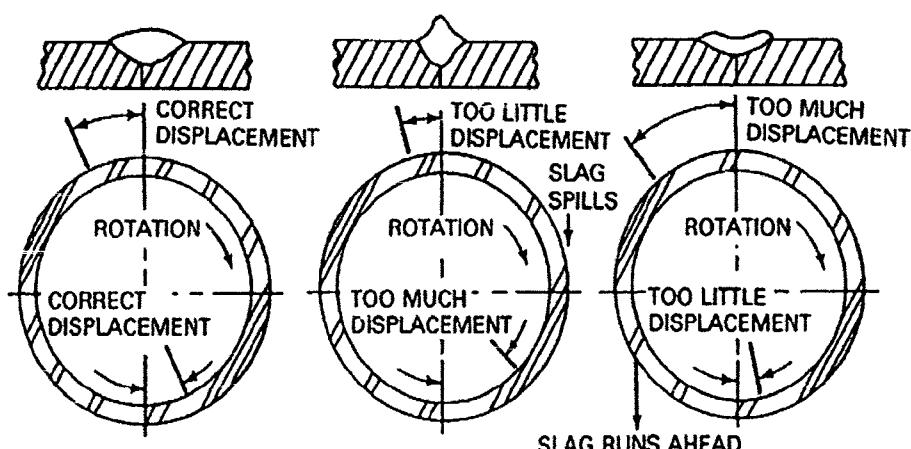

شکل ۲۳ : تاثیر محل قرارگیری الکترود روی شکل بستر جوش در جوشکاری شعاعی. [۱]



صرف نظر از موقعیت الکترود، اگر حوضچه مذاب نسبت به قطر قطعه زیاد بزرگ باشد فلز جوش مذاب سریز خواهد شد زیرا نمی‌تواند به اندازه کافی سریع منجمد شود. اندازه گرده جوش که حجم فلز رسوب کرده در ازای واحد طول جوش است به شدت جریان و سرعت حرکت بستگی دارد. شدت جریان کمتر و سرعت حرکت بیشتر، از اندازه این منطقه خواهد کاست[۱].

## ۱۲-۸- جداسازی سرباره

در جوشکاری چند پاسه، حذف سرباره مهم است زیرا هیچ پاس جوشی نباید روی بقایای پاس قبلی انجام شود. عوامل موثر در حذف سرباره، شکل و اندازه خط جوش هستند. هر چه خط جوش کوچکتر باشد، سریعتر سرد می‌شود و چسبندگی سرباره کم می‌شود. در خط جوشهای تخت یا محدب، حتی در حالت هایی که جوش با فلز پایه در هم آمیخته شده حذف سرباره بسیار ساده تر از حالت هایی است که خط جوش مقعر و دارای بریدگی کنار جوش باشد به همین علت کاهش ولتاژ حذف سرباره در شیارهای باریک را تسهیل می‌کند. در اولین پاس جوشهای دو پاسه، تمیز کردن منطقه جوش مقعر که به صورت یکنواخت به سطح اتصال رسیده باشد، ساده تر از منطقه جوش محدودی است که در لبه های اتصال ناهمگن باشد[۱].

## ۹- روش های مختلف جوشکاری قوس زیرپودری

در جوشکاری قوس زیر پودری استفاده از ترکیب های مختلف سیم و فلاکس سیستم چند الکترودی یا تک الکترودی، و استفاده از منابع نیروی AC و DC مقدور است. این فرآیند برای مواد گوناگون و قطعات با ضخامت های متنوع به کار می رود. برای کنترل پروفیل جوش و افزایش سرعت رسوب در جوشکاری تک پاسه، از تنظیمات مختلف قوس استفاده می شود. جوش رسوب کرده می تواند وسیع و کم عمق، یا باریک و عمیق باشد.

یکی از علل این تنوع، استفاده از قوس AC است. اصولی که برای به حداقل رساندن وزش قوس در جوشکاری تک قوسی با جریان AC به کار گرفته می شوند، معمولاً در جوشکاری چند قوسی برای ایجاد خمیدگی مناسب قوس به کار می روند. عور جریان از الکترودها یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند که این میدان ها بر یکدیگر اثر متقابل داشته و می توانند یکدیگر را تقویت یا خنثی کنند. در فاصله بین قوس ها، این میدان های مغناطیسی برای ایجاد نیروی اتحاد دهنده به قوس به کار می روند.



(و در نتیجه حرارت توزیع میشود). انواع مختلف منابع نیرو و تجهیزات مربوطه، طراحی و ساخته شده که مخصوص جوشکاری چند قوسی هستند این دستگاههای نسبتاً پیچیده برای تولید آبوه در دوره های طولانی و کاربردهای تکراری به کار می روند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد، جوشکاری زیرپودری هنوز هم معمول ترین و بهترین فرآیند انتخابی برای جوشکاری و اتصال قطعات ضخیم و جوش های خطی طولانی در وضعیت تخت است. اگر چه این فرآیند بسیار اقتصادی طراحی شده است، اما نوآوری های همیشگی و مستمر که توسط معتبرترین سازندگان دنیا در این حوزه انجام می شود همواره افزایش سطح کیفی و کاهش هزینه های تولید توسط این فرآیند را به همراه افزایش میزان تولید به همراه داشته است.

به طور مثال اگر برای افزایش مقدار تولید از فرآیند چند سیمی استفاده شود ناگزیر باید از شدت جریان بیشتری استفاده کرد که در نتیجه آن مصرف برق، بسیار بیشتر (چندین برابر) خواهد شد و این خود افزایش حرارت ورودی و گستردگی بیش از حد HAZ را در پی خواهد داشت که در نتیجه کاهش چقرمگی و مقاومت به ضربه در فلز جوش اتفاق می افتد؛ این به معنی آن است که برای افزایش میزان یا سرعت تولید هزینه گزافی (کاهش کیفیت) باید پرداخته شود. این در حالی است که در فرآیند MPSAW، با افزایش مقداری پودر فلزی به پودر جوشکاری مصرفی و وارد نمودن این پودر فلزی به چرخه فرآیند و عملیات جوشکاری زیرپودری، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، حجم مذاب و سرعت جوشکاری افزایش می یابد بدون آنکه برای ذوب کردن به شدت جریان بالاتری نیاز باشد. این عمل در مجموع ضمن کاهش هزینه های جوشکاری و افزایش میزان تولید، کیفیت جوشکاری را نیز افزایش خواهد داد. این روش طی چند سال اخیر در بسیاری از کارخانجات بزرگ کشتی سازی مثل NORSK در نروژ یا HYUNDAI در کره جنوبی و نیز صنایع بزرگ نفتی یا گاز دنیا مانند STAT OILS فرآگیر و جایگزین فرآیندهای SAW شده است [۳].

در اینجا روش های مختلف فرآیند جوشکاری زیرپودری شرح داده خواهد شد که می توان آن ها را هم برای فولادهای ساده کربنی و هم فولادهای کم آلیاژ به کار برد [۱].

## ۱-۹- جوشکاری تک الکترودی

جوشکاری تک الکترودی متداول ترین نوع جوشکاری با قوس زیر پودری است که در آن فقط از یک الکترود و یک منبع نیرو استفاده می شود. در این روش معمولاً از جریان مستقیم با الکترود مثبت (DCEN) استفاده می شود اما میتوان از جریان مستقیم با الکترود منفی (DCEP) نیز استفاده کرد که



نفوذ کمتری را در فلز پایه ایجاد خواهد کرد. این فرآیند می تواند به صورت نیمه اتوماتیک انجام شود که طی آن جوشکار الکترود را در دست می گیرد و یا به صورت کاملاً اتوماتیک انجام می شود. جوشکاری تک الکترودی معمولاً برای کامل کردن جوشاهای افقی شیاری در تانکهای ذخیره بزرگ و مخازن انجام فرآیند به کار می رود. دستگاه جوشکاری در بالای هر حلقه تشکیل شده حرکت می کند و اتصال محیطی زیر آن را جوش می دهد. یک کمربند خاص فلاکس یا دیگر تجهیزات نیز برای نگه داشتن فلاکس در جای خود به کار می رود. به علاوه هر دو سمت اتصال (داخل و خارج) معمولاً همزمان جوش داده می شوند تا زمان کمتری صرف شود [۱].

## ۲-۹- جوشکاری شیار باریک

روش شیار باریک<sup>۱</sup> معمولاً برای جوشکاری مواد با ضخامت ۵۰ mm (۲in) یا بیشتر با درز اتصال بین  $\frac{1}{2}$  تا ۱ in (۲۵ تا ۱۳ mm) و زاویه شیار بین ۰ تا ۸ درجه به کار می رود در این فرآیند معمولاً یک الکترود توسط جریان متناوب یا DCEP، بسته به نوع الکترود و فلاکس، به کار برده می شود. لازم است فلاکس هایی استفاده شود که برای جوشکاری شیارهای باریک ساخته شده اند، زیرا حذف سرباره آن مشکل است. این فلاکس ها خواص خوبی برای جداسازی راحت سرباره از شیار باریک را دارند [۱].

## ۳-۹- جوشکاری چند الکترودی

در سیستم های چند سیمی از دو یا چند سیم جوش در یک گرده جوش استفاده می شود. سیمها می توانند الکترودهای حامل جریان یا پرکننده های سرد باشند. این سیستم می تواند توسط یک یا چند منبع نیرو تغذیه شود که می توانند DC, AC یا هر دو باشند. سیستم های جوشکاری چند الکترودی نه تنها سرعت رسوب فلز جوش را افزایش می دهند، بلکه انعطاف پذیری عملیات را نیز بهبود می بخشد و استفاده بهینه از فلز جوش را مقدور می سازند. در این سیستم با کنترل بیشتر بر روی رسوب فلز می توان سرعت جوش را تا ۵ برابر روش تک سیمی نیز بدست آورد [۱].

۱-Narrow Groove



### ۹-۳-۱- فرآیند زیرپودری جفت الکترودی<sup>۱</sup>


در این روش از دو الکترود در یک حوضچه استفاده می‌شود. دو الکترود به یک منبع نیرو و تغذیه سیم متصل هستند و معمولاً از DCEP برای آن‌ها استفاده می‌شود. از آنجا که دو الکترود ذوب می‌شوند، نرخ رسوب نسبت به SAW تک الکترودی بیشتر خواهد بود. این فرآیند را میتوان به صورت جوشکاری ماشینی یا اتوماتیک انجام داد و همچنین می‌توان این روش را برای جوشکاری شیاری در حالت تخت و جوشکاری گوشه در حالت افقی به کار برد[۱].

### ۹-۳-۲- فرآیند جوشکاری زیرپودری با الکترودهای متوالی<sup>۲</sup>


دو نوع فرآیند جوشکاری زیرپودری با دو الکترود پشت سر هم وجود دارد. در حالت اول، از DCEP برای الکترود اول و جریان AC برای الکترود دوم استفاده می‌شود. الکترودها ۰.۷۵in (۱۹mm) فاصله دارند ولی در یک حوضچه فعال هستند. در این فرآیند سرعت رسوب نسبت به فرآیند جوشکاری زیرپودری تک الکترودی بیشتر است که این تفاوت برای الکترودهای بزرگ تا ۴۰ پوند در ساعت می‌رسد. این حالت به صورت اتوماتیک یا ماشینی، برای مواد ضخیم تر با ضخامت ۱ اینچ یا بیشتر در حالت تخت قابل اجرا است (شکل ۲۴). باید اشاره کرد که الکترودهای حاوی جریان AC دیگری را می‌توان برای افزایش بیشتر سرعت به سیستم رسوب اضافه کرد. در حالت دوم از دو منبع نیروی AC که به صورت نشان داده شده در شکل ۲۵ بهم متصل شده‌اند استفاده می‌شود. به این اتصال، اتصال "اسکات" گفته می‌شود و اثر میدان‌های مغناطیسی دو قوس موجب انحناء رو به جلوی قوس دوم می‌شود. بازتاب رو به جلو موجب می‌شود بدون ایجاد عیوب بریدگی در فلز پایه، سرعت جوش افزایش یابد[۱].

۱-Twin Electrode SAW Process

۲-Tandem Arc SAW Process

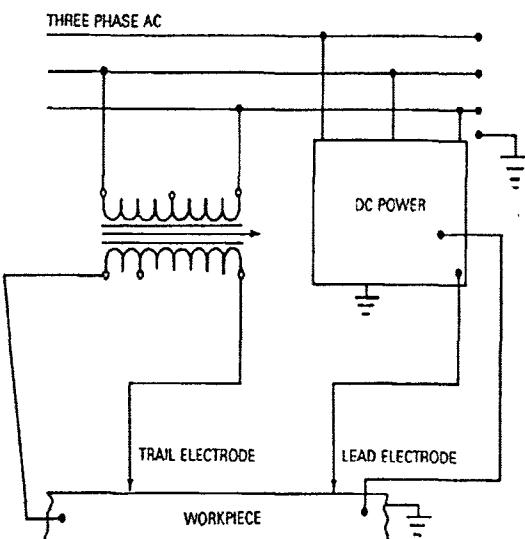

شکل ۲۴: جوشکاری چند منبعی DC-AC

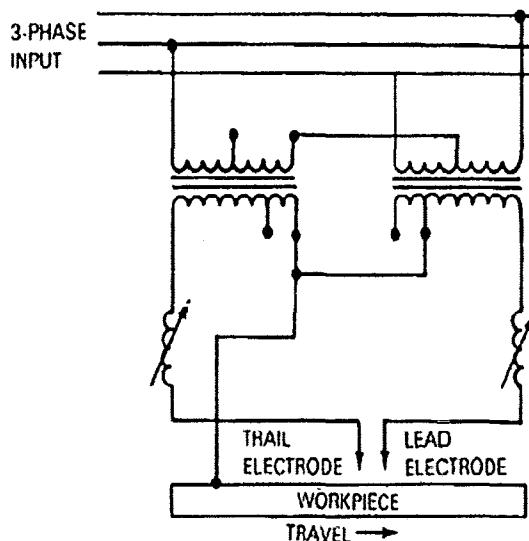


[۱] شکل ۲۵: جوشکاری چند منبعی AC-DC

### ۹-۳-۳-۳- فرآیند قوسی سه تایی پشت سر هم

دو نوع فرآیند قوسی با سه الکترود متواالی وجود دارد. در نوع اول هر سه الکترود به تراسفورماتورهای AC متصل هستند. ترانسفورماتورها همان طور که در شکل ۲۶ نشان داده شده



است به سه فاز برق اصلی متصل می شوند دو الکتروود اول در این سیستم مشابه شکل ۲۵ به صورت اسکات به یکدیگر متصل می شوند و الکتروود سوم با الکتروود اول به صورت همفاز بسته می شود. این اتصال موجب انحناء رو به جلوی شدید قوس سوم و سرعت جوشکاری بالا می شود. این نوع جوشکاری در کشتی سازی برای جوشکاری یک طرفه کاربرد دارد. در نوع دوم جوشکاری زیرپودری با سه الکتروود از یک قوس پیشرو DCEP و دو الکتروود با جریان AC که به صورت "اسکات" متصل شده اند (که در شکل ۲۵ نشان داده شده است) استفاده می شود [۱].

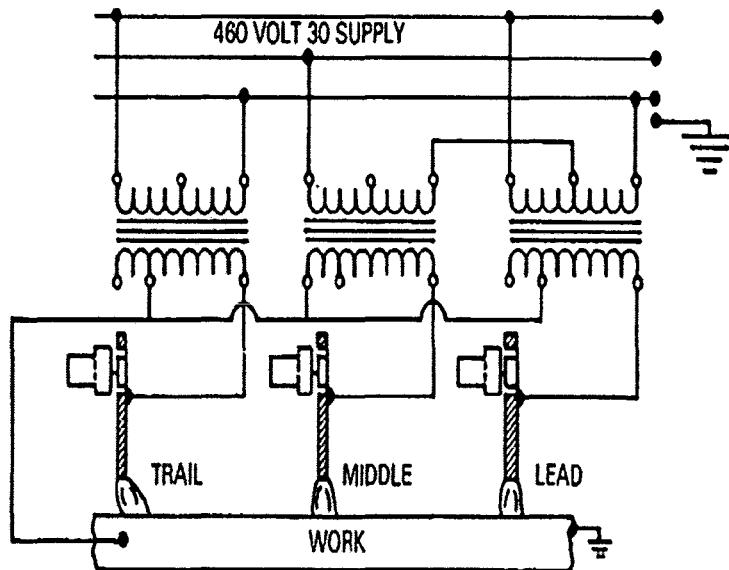

شکل ۲۶ : جوشکاری سه سیمی [۱]

#### ۴-۹- اضافه کردن سیم سرد

اضافه کردن سیم سرد با استفاده از سیم های توبیر و سیم های تو پودری، بدون تغییر در خواص جوش قابل انجام است. این روش در صنعت مصرف گسترده ای ندارد. تجهیزات مورد نظر، مشابه دیگر فرآیندهای چند الکتروودی است اما یک سیم به منبع نیرو متصل نمی شود با این روش افزایش نرخ رسوب تا ۷۳٪ ممکن است، نرخهای رسوب ۲۵ تا ۴۰٪ به راحتی قابل دستیابی هستند. رسوب بیشتر با حرارت ورودی یکسان، موجب کاهش می شود [۱].



## ۵-۹- اضافه کردن سیم گرم

اضافه کردن سیم گرم بسیار موثرتر از اضافه کردن سیم سرد یا قوس اضافی است؛ زیرا جریان برای گرم کردن سیم پرکننده به کار می‌رود و نه برای ذوب فلز پایه یا فلاکس. در این روش نرخ رسوب را می‌توان ۵۰ تا ۱۰۰٪ بدون تغییر خواص فلز پایه افزایش داد. این فرآیند نیازمند تجهیزات اضافی، کنترل بیشتر، زمان تنظیم زیاد و توجه بیشتر اپراتور است.<sup>[۱]</sup>

## ۶- اضافه کردن پودرفلز

اضافه کردن پودر فلز می‌تواند سرعت رسوب را تا ۷۰٪ افزایش دهد. همان طور که گفته شد این نوع فرآیند جوشکاری را اصطلاحاً جوشکاری زیرپودری با پودر فلزی اضافی<sup>۱</sup>، می‌نامند.

مزایای استفاده از این فرآیند عبارت است از:

۱- به کار بردن این فرآیند هزینه کمتری دارد؛

۲- میزان تولید افزایش می‌یابد؛

۳- کیفیت کار افزایش و ارتقا می‌یابد؛

افزایش پودر آهن عامل اصلی سیال تر شدن فلز جوش مذاب است.

۴- افزایش پودر آهن سبب افزایش مقدار فریت سوزنی، فریت مرزدانه‌ای و کاهش فریت چند وجهی می‌شود؛

۵- با افزایش پودر آهن درصد ناخالصی‌های موجود در جوش ثابت مانده اما اندازه آن‌ها کمی بزرگ‌تر می‌شود؛

۶- افزایش پودر آهن سبب کاهش اندازه دانه‌ها و ریز شدن ساختار و در نتیجه عامل افزایش خواص استحکام کششی و تنش تسليم می‌گردد؛


۷- افزایش پودر آهن سبب افزایش میزان چقرمگی می‌شود؛

۸- حرارت ورودی و نرخ ذوب ثابت می‌ماند؛


۹- عمق نفوذ، درجه رقت و وزن سرباره‌ها با افزودن پودرآهن و مصرف شدن مقداری از حرارت برای ذوب پودرآهن، کاهش یافته ولی نرخ رسوب افزایش می‌یابد.



در این روش نفوذ یکنواخت، ظاهر جوش بهتر و نفوذ و رقت کمتر خواهد بود. پودرهای فلزی ترکیب شیمیایی رسوب نهایی جوش را نیز بهبود می بخشدند این پودرها را می توان جلوی حوضچه جوش یا مستقیماً درون آن اضافه کرد. این کار می تواند از طریق تغذیه ثقلی یا با استفاده از میدان مغناطیسی اطراف سیم برای حمل پودر انجام شود (شکل ۲۷)[۱].

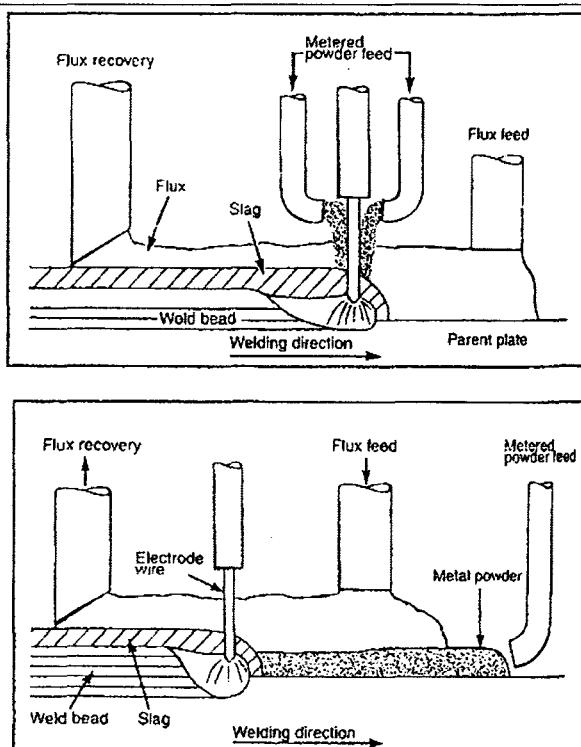

شکل ۷ : چند روش از فرآیند MPSAW : (الف) استفاده از روش مغناطیسی ب) استفاده از تغذیه پیش‌پیش پودر [۲].

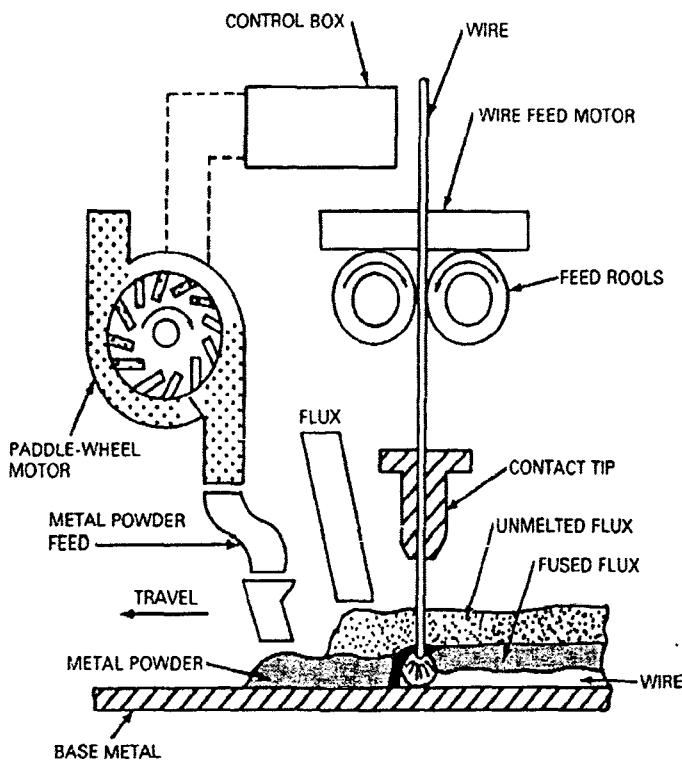

شکل ۲۷ : شکل شماتیک اضافه کردن پودر فلز [۱].

آزمایش های انجام شده روی روش اضافه کردن پودر فلز نشان داده که افزایش سرعت رسوب نیازمند افزایش انرژی قوس نیست، همچنین این روش چقرومگی فلز جوش را از بین نبرده و خطر ترک را نیز افزایش نمی دهد. این تستها همچنین نشان داده اند که خواص جوش را می توان با کنترل ساختار میکروسکوپی ناشی از کمتر بودن حرارت ورودی و تنظیم خواص شیمیایی فلز جوش رفیق شده بهبود بخشید [۱].


## ۷-۹- عملیات سطحی با استفاده از جوشکاری

اصطلاح «عملیات سطحی» که در فرآیند زیر پودری به کار می رود به معنی اعمال یک لایه فلزی روی سطح به وسیله جوشکاری است که به منظور دستیابی به خواص یا ابعاد مورد نظر انجام می شود.



فرآیند جوشکاری قوس زیرپودری معمولاً برای پوشاندن سطح فولاد کربنی با فولاد زنگ نزن به کار می‌رود که راه حل اقتصادی برای ایجاد لایه زنگ نزن روی قطعات فولادی است. فلز پرکننده باید به اندازه کافی غنی باشد تا لایه با ترکیب مشخص بدست آید. در مورد هر ترکیب فلز پرکننده، تغییر روش جوش می‌تواند موجب تغییر ترکیب لایه شود. در نتیجه برای اطمینان از نتایج دلخواه، روش جوشکاری باید به دقت کنترل شود. روش‌های محاسبه مقدار هر عنصر در فلز جوش در شکل ۲۷ نشان داده شده است.

متغیرهای جوش و انحراف از روش موجب تغییر ترکیب می‌شود. تاییدیه روش جوشکاری (PQR) باید شامل آنالیز شیمیایی فلز جوش بوده و حدود قابل قبول ترکیب شیمیایی رسوب می‌باشد در دستورالعمل جوشکاری ذکر شود [۱].

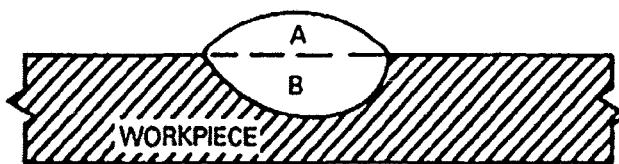

$$Z_{WM} = \frac{Z_{BM} \times B}{A + B} + \frac{Z_{FM} \times A}{A + B}$$

where

$Z_{WM}$  = weld metal content of element Z

$Z_{BM}$  = base metal content of element Z

$Z_{FM}$  = filler metal content of element Z

$$\% \text{ DILUTION} = \frac{B}{A \text{ & } B} \times 100$$

شکل ۲۸: روش محاسبه رقت [۱]




## ۸-۹ فولادهای پوشش دار

برای جوشکاری فولادهای پوشش دار نیز مسئله درجه رقت چنانچه در بالا گفته شد حائز اهمیت است. در جوشکاری صفحات فولادی از جنس فولادهای ساده کربنی با پوشش فولاد زنگ نزن یا فولادهای کم آلیاژ گاهی از پرکننده هایی از جنس فولاد زنگ نزن در کل ضخامت درز جوش استفاده می شود ولی عموماً ابتدا از فولادهای ساده کربنی یا کم آلیاژ به عنوان فلز پرکننده در سمت بدون پوشش استفاده می شود و به دنبال آن، قسمتی از پوشش برداشته شده و اتصال با پرکننده فولاد زنگ نزن تکمیل می شود.

افراد کم تجربه بهتر است برای روش جوشکاری فولاد پوشش دار و عملیات حرارتی بعد از آن، به توصیه های تولید کننده مراجعه کنند. اتصال فولاد پوششدار به فولاد بدون پوشش معمولاً به صورت لب به لب انجام می شود و قسمت پوشش مشابه اتصال دو صفحه پوششدار حفظ می شود. یک روش معمول جوشکاری فولاد با پوشش زنگ نزن در شکل ۲۹ نشان داده شده است توجه کنید که مرحله شماره ۶ روش «آنیل» خط جوش برای سری ۴۰۰ فولادهای زنگ نزن را نشان می دهد [۱].

نفوذ پرکننده باید با دقیق انتخاب شود در قسمت بدون پوشش باید از فلز پرکننده کم کربن یا کم آلیاژ با ترکیب مناسب استفاده شود (XX18 برای الکترودهای دستی). برای سمت پوشش دار فلز پوشش دهنده از نوع ۳۰۹L را می توان برای فولادهای L، ۳۰۴، ۳۰۵، ۴۱۰ و ۴۳۰؛ و نوع ۳۰۹Cb را برای ۳۲۱ یا ۳۴۷؛ و نوع ۳۱۰ را برای ۳۱۰، و نوع ۳۰۹MnO را برای ۳۱۶ به کار برد. در برخی کاربردهای فولادهای پوشش داده شده با نوع ۴۰۰ لازم است که پرکننده کاملاً با پوشش انطباق داشته باشد. در این موارد، کاربر باید توصیه های تولید کننده را برای انتخاب فلز پرکننده به کار برد [۱].

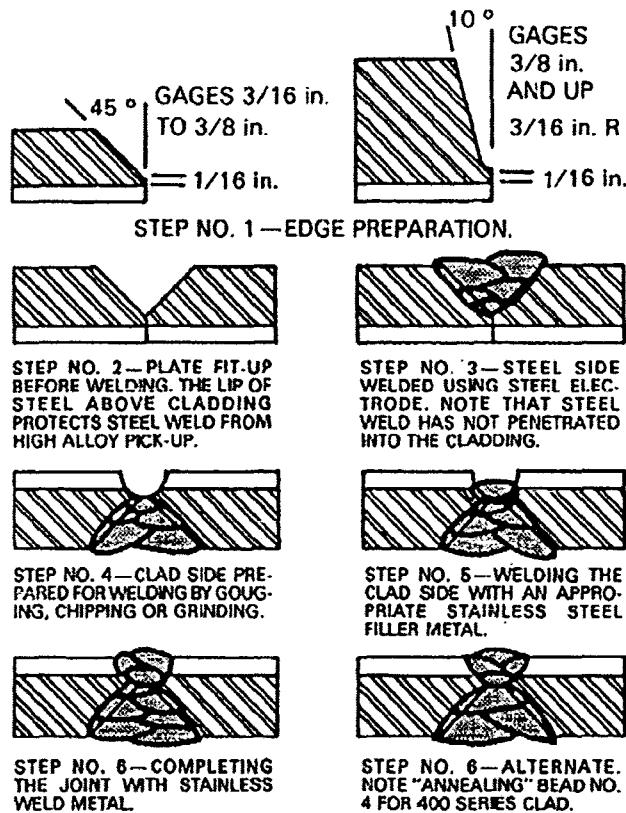

شکل ۲۹ : نوعی دستورالعمل جوشکاری. توجه داشته باشید که ابتدا سمت فولاد جوشکاری می شود.[۱]

## ۱- عیوب جوشکاری در فرآیند جوشکاری با قوس زیر پودری

### ۱-۱- مشکل تخلخل

فلز رسوب کرده در فرآیند زیر پودری معمولاً تمیز و بدون تخلخلهای مضر است زیرا بستر سرباره مذاب حفاظت مناسبی از خوضچه مذاب فراهم می کند. تنها در سطح منطقه جوش یا لایه زیرین سطوح صاف ممکن است تخلخل ایجاد شود. عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد تخلخل شوند که عبارتند از:

- ۱- وجود آلودگی در اتصال
- ۲- وجود آلودگی در الکترود
- ۳- کافی نبودن میزان پوشش دهی فلاکس



#### ۴- وجود آلودگی در فلاکس

۵- گیر افتادن فلاکس در زیر اتصال

۶- جدایش ذرات تشکیل دهنده فلز جوش

۷- سرعت حرکت زیاد

۸- باقی ماندن سرباره خال جوش های قبلی که با الکترود پوششدار انجام شده [۲]

مانند دیگر روش های جوشکاری، در این روش نیز فلز پایه و الکترود باید خشک و تمیز باشد.

سرعت زیاد حرکت و انجام سریع جوش باعث می شود زمان کافی برای خروج گاز از فلز مذاب وجود نداشته باشد در این موارد سرعت حرکت را می توان کاهش داد ولی راه حل های دیگری برای جلوگیری از هزینه اضافی نیز باید به کار گرفته شود. به عنوان مثال با استفاده از الکترودهایی که باقی مانده های تخلخل را ندارند، می توان مانع از تشکیل تخلخل توسط باقی مانده سرباره شد.

الکترودهای پیشنهادی E6010, E6011, E7016 و E7018 می باشد [۲].

## ۲-۱۰- ترک خوردگی

در فولادها ترک در ناحیه مرکزی فلز جوش ایجاد می شود. این موضوع می تواند ناشی از شکل هندسی اتصال، متغیرهای جوشکاری یا تنشهای موجود در منقطعه در حال انجام داشد. این مشکل در جوش های گوشه ای و لب به لب که در آن ها شیارها و درز جوش به طور همزمان در دو طرف جوش داده می شوند، مشاهده می شود. راه حل این مشکل این است که عمق خط جوش کمتر یا برابر با عرض رویه آن حفظ شود. ابعاد قسمت جوش را می توان با مقطع زدن و اج کردن قسمتی از قطعه جوش اندازه گرفت. برای اصلاح این مشکل، متغیرهای جوشکاری یا شکل هندسی اتصال باید تغییر کند. برای کاهش عمق نفوذ در مقایسه با عرض وجه اتصال، هم سرعت حرکت و هم جریان باید کاهش یابد.

ترک در فلز جوش یا قسمت حرارت دیده (HAZ) ممکن است ناشی از نفوذ هیدروژن در فلز جوش باشد. هیدروژن ممکن است از منابعی که در ادامه گفته می شود به حوضچه فلز مذاب وارد شود: فلاکس، چربی ها و آلودگی های روی الکترود یا فلز پایه، و هیدروژن موجود در الکترود یا فلز پایه. ترک به علت نفوذ هیدروژن در فلز جوش معمولاً در فولادهای کم آلیاژ رخ می دهد و با افزایش تنش تسلیم و تنش کششی مقدار آن بیشتر می شود. این نوع ترک گاهی در فولادهای کربنی نیز رخ می دهد. همیشه مقداری هیدروژن نفوذ کرده در فلز جوش وجود دارد اما باید مقدار مجاز نفوذ آن



محدود و کم باشد. با افزایش استحکام کششی مقدار هیدروژن مجاز در فلز جوش رسوب کرده، کاهش می‌یابد. ترک ناشی از بالا بودن مقدار هیدروژن در قطعه را "ترک تاخیری" می‌گویند که نوعی ترک سرد محسوب می‌شود معمولاً این ترکها چندین ساعت (حدود ۷۲ ساعت) بعد از سرد شدن قطعه تا دمای محیط رخ می‌دهد.

هیدروژن در دمای بالا از فلز جوش خارج می‌شود (بالاتر از حدود  $200^{\circ}\text{F}$  بدون اینکه ترکی ایجاد کند). اما در دمای محیط که هیدروژن موجود در نقصهای کوچک از فلز جوش یا فلز پایه تجمع می‌کند ترک به وجود می‌آید. برای کم نگه داشتن مقدار هیدروژن موجود در فلز جوش می‌توان کارهای زیر را انجام داد:

- ۱- حذف رطوبت از فلاکس با پختن آن در کوره (طبق توصیه های سازنده)
- ۲- حذف روغن، چربی یا کشیفی از روی الکترود و فلز پایه
- ۳- افزایش دمای کار برای خارج شدن هیدروژن در حین انجام عملیات جوشکاری. این کار را می‌توان با ادامه «پیشگرم» تا انتهای جوش یا پس گرم اتصال چند ساعت قبل از سرد شدن آن تا دمای محیط انجام داد [۱].

## ۱۱- مزایا و محدودیت های روش جوشکاری قوس زیرپودری

هر فرآیند جوشکاری دارای مزایا و محدودیت هایی است که با توجه به آنها و شرایط کار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فرآیند دارای مزایای زیر است:

- ۱- ورقهایی با ضخامت کمتر از  $\frac{1}{4}$  میلیمتر ( $\frac{1}{4}$  اینچ) را می‌توان بدون پخ سازی لبه ها جوش داد. در صورت نیاز از زاویه پخ کوچکتری که فلز جوش کمتری لازم دارد می‌توان استفاده کرد.
- ۲- به علت مخفی بودن قوس، محافظت ویژه برای جلوگیری از اشعه های مضر لزومی نداشته و ضمناً جرقه کمتری تولید می‌شود.
- ۳- سرعت پیشرفت و نرخ رسوب نسبتاً بالا است در نتیجه برای جوشکاری ورقهای تخت، استوانه ها و یا نظیر آنها با هر ضخامت قابل استفاده است.
- ۴- با تغییرات جزیی می‌توان این روش را برای عملیات سخت پوشی به کار برد.
- ۵- خواص اکسیژن زدایی و تمیزکاری پودر موجب تولید جوش با ظاهر تمیز و خواص مکانیکی خوب می‌شود. در صورت لزوم عناصر آلیاژی برای تنظیم و کنترل ترکیب شیمیایی فلز جوش توسط فلاکس به حوضچه جوش اضافه می‌شود.



۶- برای فولادهای غیر آلیاژی می‌توان از الکترودهای کم کربن ارزان استفاده کرد و به طور کلی هزینه جوشکاری پایین است.

۷- به دلایل حفاظت سطحی توسط فلاکس، امکان استفاده در محیط‌های بادخیز وجود دارد.  
محدودیت‌های این فرآیند عبارتند از:

الف: احتیاج به نگهداری پودر بر روی موضع جوش است. در بعضی اتصالات نیاز به ورق‌های پشتی یا رینگ‌های خاصی دارد.

ب: ایجاد خلل و فرج در جوش به دلیل حضور مواد ناخالصی در پودر

ج: فاصله درز اتصال باید هموزن و همگن بوده و زنگ زده، پوسته پوسته و یا حاوی ناخالصی‌های دیگر نباشد تا کیفیت جوش خوب و مطلوب گردد.

د: عدم جدا شدن سریع سرباره و به خصوص در جوش چند پاسه منجر به ایجاد ذرات حبس شده<sup>۱</sup> در جوش می‌شود.

ه: این روش معمولاً برای جوشکاری صفحاتی با ضخامت کمتر از ۴/۵ میلی‌متر (۳/۱۶ اینچ) چندان مناسب نیست.

و: به طور کلی برای وضعیت‌های تخت و افقی مناسب است.

ز: مخفی بودن قوس، کنترل محل دقیق جوش را مشکل می‌کند که معمولاً برای تنظیم حرکت سر دستگاه جوش از راهنمای استفاده می‌شود. این راهنمای می‌تواند یک ریل ساده و یا چشم الکتریکی باشد.

سه نکته متالورژیکی که در این روش باید مورد توجه واقع شود عبارتند از:

الف: درجه رقت نسبتاً بالا و حضور نسبت زیاد از فلز قطعه کار در جوش (به ویژه در کاربرد جریان یکنواخت و الکترود منفی) موجب می‌شود تا در انتخاب نوع فلز قطعه کار دقت و توجه خاص مبذول شود به خصوص از نظر ناخالصی‌هایی نظیر گوگرد، فسفر و گاه منگنز که باید از حد معینی بیشتر باشند.

ب: حجم زیاد سرباره بر روی مذاب فلز جوش و واکنش‌های سرباره مذاب نشانگر اهمیت ترکیب شیمیایی پودر و اثر آن بر روی ترکیب شیمیایی فلز جوش می‌باشد.



ج: تاثیر شرایط کار از نظر حرارت زیاد (سرعت پیشرفت کم و شدت جریان بالا) و سرعت سرد شدن آهسته بر روی ساختار میکروسکوپی زیاد بوده و عموماً به درشت ساختاری و ایجاد منطقه وسیع حرارتی ناشی از جوشکاری منجر می‌شود[۳].

## ۱۲- کاربردهای کلی فرآیند

فرآیند جوشکاری قوس زیر پودری در کاربردهای وسیعی در صنعت به کار می‌رود. کیفیت بالای جوش، سرعت بالای رسوب، عمق نفوذ، قابلیت انجام اتوماتیک، موجب می‌شود این فرآیند برای جوشکاری قطعات بزرگ مناسب باشد. این روش در تولید مخازن تحت فشار، ساخت کشتی‌ها و یدک کش‌ها، خط آهن، لوله و سازه‌هایی با جوش‌های طولانی به کار می‌رود. این فرآیند برای جوشکاری مواد مختلف از ورق‌های با ضخامت  $0.6\text{ mm}$  تا قطعات ضخیم و سنگین می‌تواند به کار بrede شود. جوشکاری قوس زیرپودری (SAW) برای تمام فلزات و آلیاژها مناسب نیست، و کاربرد وسیع آن در جوشکاری فولادهای کربنی، فولادهای ساختمانی کم آلیاژ، و فولادهای زنگ نزن فولادهای ساختمانی با استحکام بالا، فولادهای پر کربن و آلیاژهای نیکل است. با این وجود با انتخاب روشی که ورودی گرمایی کمتری داشته باشد، مثل جوشکاری، (GMAW) اتصال بهتری برای این فلزات بدست می‌آید.

جوشکاری قوس زیر پودری برای جوش اتصالات لب به لب در وضعیت تخت، جوش‌های گوشه در وضعیت تخت و افقی، و عملیات سطحی در وضعیت تخت به کار می‌رود. با استفاده از گیره‌ها و نگهدارنده‌های خاص می‌توان اتصالات روی هم، لب به لب را نیز در وضعیت افقی با این فرآیند جوشکاری کرد[۱].

## ۱۳- توصیه‌های ایمنی

اپراتورها همیشه باید از محافظت چشم برای جلوگیری از جرقه‌های جوش، نور شدید قوس و ذرات پرتاپ شونده از سرباره داشته باشند. منابع نیرو و تجهیزات مثل سیستم تغذیه سیم‌جوش باید به دقت به زمین متصل شده باشند. کابل‌های جوشکاری باید در محل مناسب قرار گیرند.

عناصر خاص، وقتی تبخیر می‌شوند می‌توانند مضر باشند فولادهای آلیاژی، فولادهای زنگ نزن و آلیاژهای نیکل دارای چنین عناصری همچون کروم، کبالت، منگنز، نیکل و وانادیوم هستند. اطلاعات



ایمنی مواد را می توان از تولید کننده دریافت کرد تا مقدار مواد بالقوه خطرناک و حد مجاز آنها به دست آید. برای بسیاری از این عناصر، حد مجاز، ۱ میلی گرم در متر مکعب یا کمتر است. در فرآیند SAW قرارگیری اپراتور در معرض آلودگی هوا کم است زیرا دود زیادی از فلاکس متصاعد نمی شود. تهویه خوب هوا باعث می شود محل تمیز و بی خطر باشد. نوع هواکش و یا هر سیستم خارج کننده هوا بر اساس شرایط محیط انتخاب می شود [1].



## مراجع

- ۱- AWS Handbook, ۱۹۹۷, Vol.۲, Chapter ۶ "Submerged Arc Welding"
- ۲- مهرداد معینیان، "کلید جوشکاری"، انتشارات آزاده، ۱۳۸۲، چاپ اول
- ۳- امیر حسین کوکبی، " تکنلوژی جوشکاری" ، انتشارات آزاده، ۱۳۸۲، چاپ پنجم
- ۴- امیر حسین کوکبی، مجید محمودی غزنوی، " تکنلوژی جوشکاری" ، جلد اول: فرآیندها، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴، چاپ اول

## پیشنهادات و انتقادات: