




آموزش بازرسان نظام مهندسی استان تهران

اول مهر ماه ۱۳۹۹

STEEL STRUCTURE



STEEL STRUCTURE

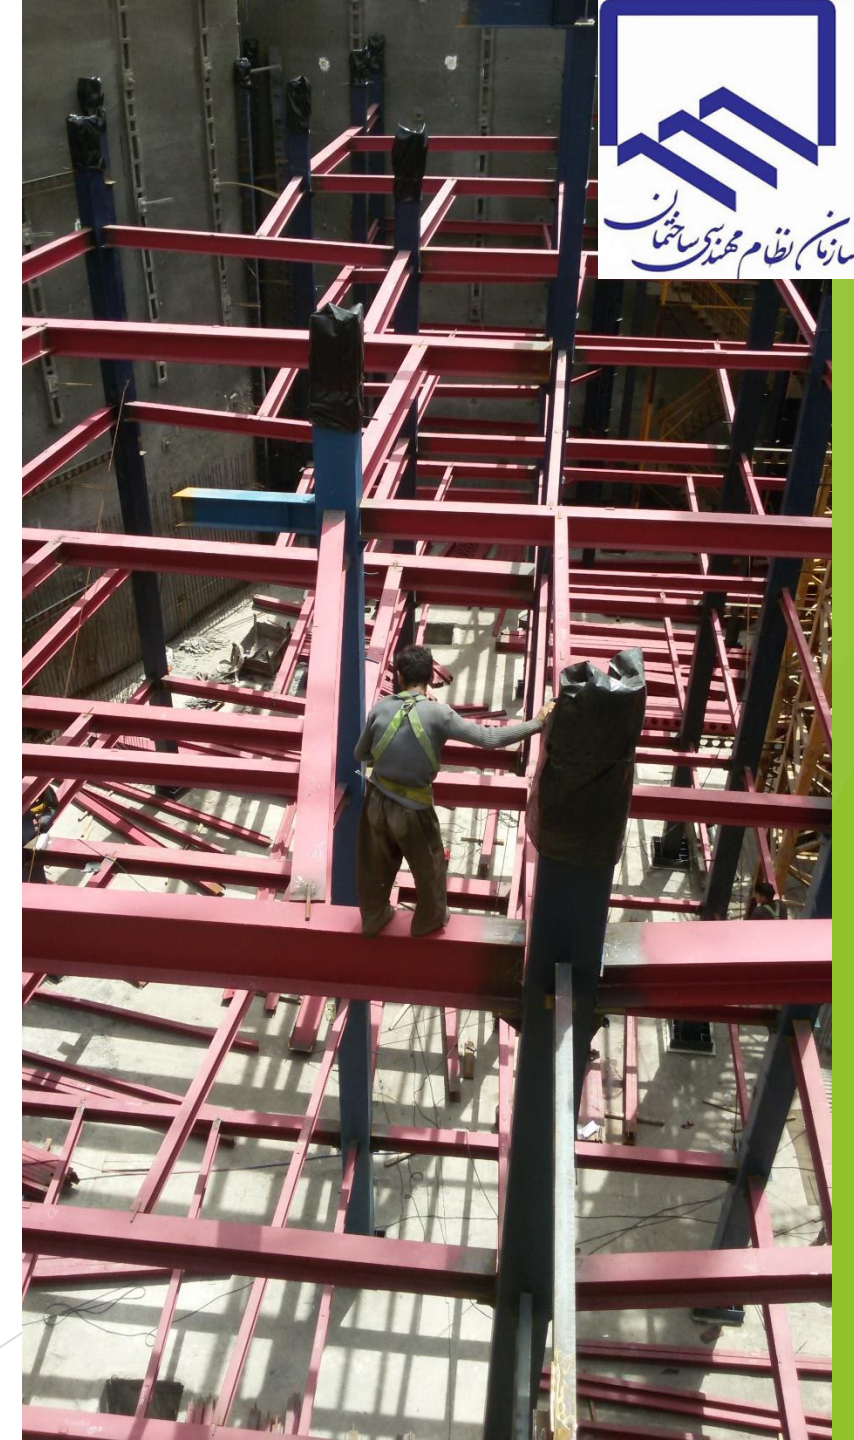



STEEL STRUCTURE



STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT




STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT

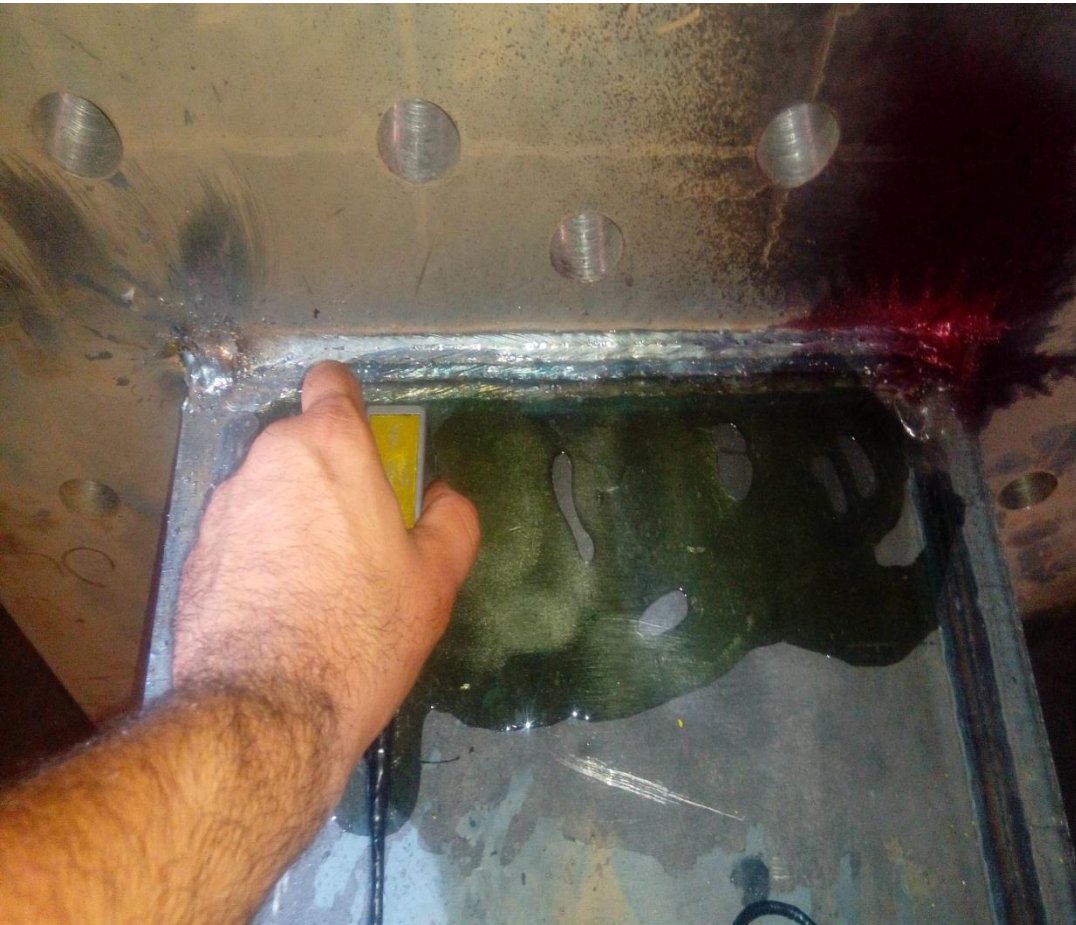

STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT





STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT



STEEL STRUCTURE DEFECT














STEEL STRUCTURE DEFECT



انواع مراحل بازرسی در سازه های فولادی

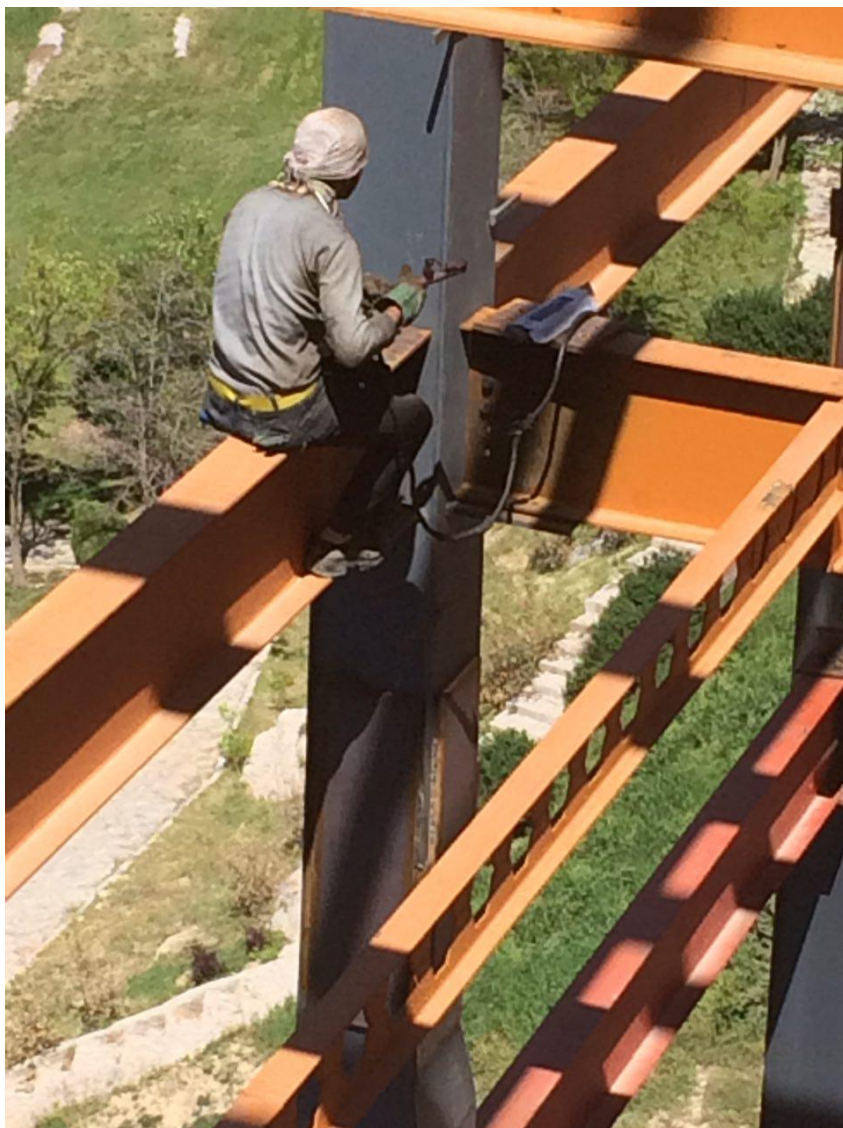

بازرسی قبل از اجرای فرایند جوشکاری



- ▶ ۱- تدوین ITP
- ▶ ۲- تدوین QC PLAN
- ▶ ۳- تدوین WPS
- ▶ ۴- گرفتن PQR
- ▶ ۵- انتخاب جوشکاران

- ▶ به صورت کلی همه امور مربوط به مهندسی جوش

BEFORE WELDING: REVIEW WPS





BEFORE WELDING: REVIEW WPS



BEFORE WELDING: REVIEW CUTTING LIST



BEFORE WELDING: REVIEW SHOP DRAEING



BEFORE WELDING: CHECKING MATERIAL (QUANTITY/QUALITY/WEIGHT)



BEFORE
WELDING:
CHECKING
HEAT
NUMBER



96211-0005715



ESCO
Esfahan Steel Company



6303106775

| | | |
|------------------|-----|-------------|
| استاندارد: 1791 | 650 | ورد |
| 1-2-27-360 | | وع محصول |
| 37 فولاد | | نارک فولاد |
| 29651060 | | شماره ذوب |
| 96211- 5716 | | شماره سینه |
| 5400 (Kg) | وزن | 12 (M) طول |
| 1396/11/22 00:53 | | تاریخ تولید |

دفتر فروش: اصفهان- بلوار سیمدی بل ماربان
تلفن: 031-3624003 فاکس: 36240033

96211-0005716


**BEFORE
WELDING:
FOR
THICK
MATERIAL
SHALL BE
LAMINATION
TEST**



BEFORE WELDING: CHECKING WELDING MATERIAL



BEFORE WELDING: CHECKING CUTTING LIST

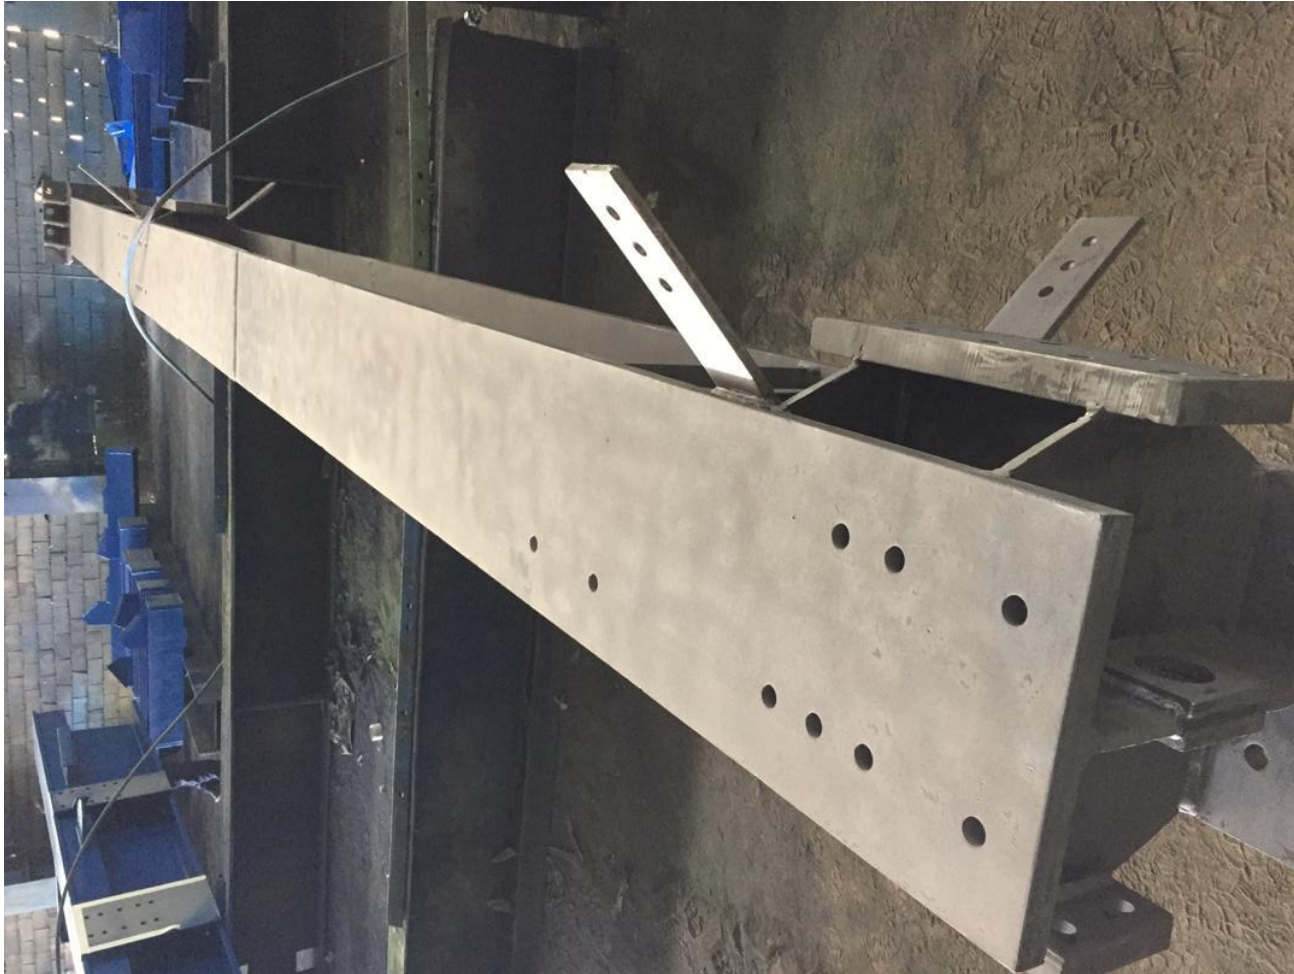

BEFORE WELDING: SELECTING WELDER



عیوب در اتصالات جوشکاری شده

یک **ناپیوستگی** در حقیقت یک انقطاع در ساختار فلز جوش می باشد مثل وجود ناهمگنی در خواص مکانیکی و متالورژیکی ماده یا فلز جوش.

عیب نیز یک ناپیوستگی است که به واسطه ویژگی خاصش و یا در اثر تجمع آن درقطعه یا محصول، نمی تواند حداقل استانداردهای کاری مورد نیاز را برآورده کند.

عیوب جوش به طور کلی به گروههای زیر تقسیم می شود:

ترکها

حفره های گازی

ناخالصیهای سرباره جوش


عدم نفوذ یا ذوب

شکل ناقص یا طرح ظاهری غیر قابل قبول جوش

و سایر عیوب(مثل اثر پاشش قوس الکتریکی بر روی سطح قطعه و ...



تقسيم بندي عيوب


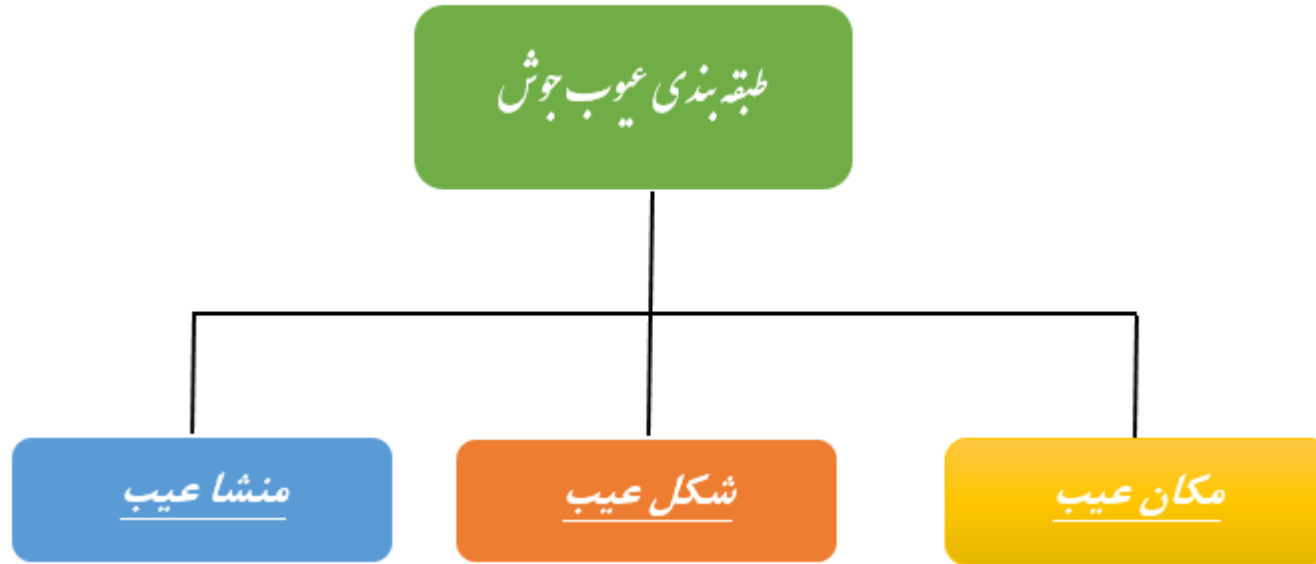


طبقه بندی عیوب موجود در جوش

بر اساس مکان عیب

عیوب موجود در جوش

• سطحی Surface
• داخلی Volumetric

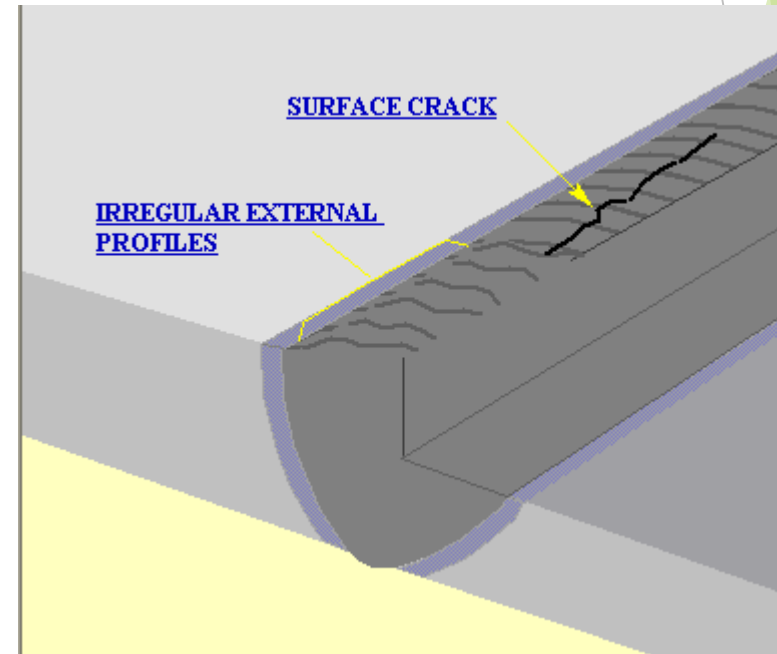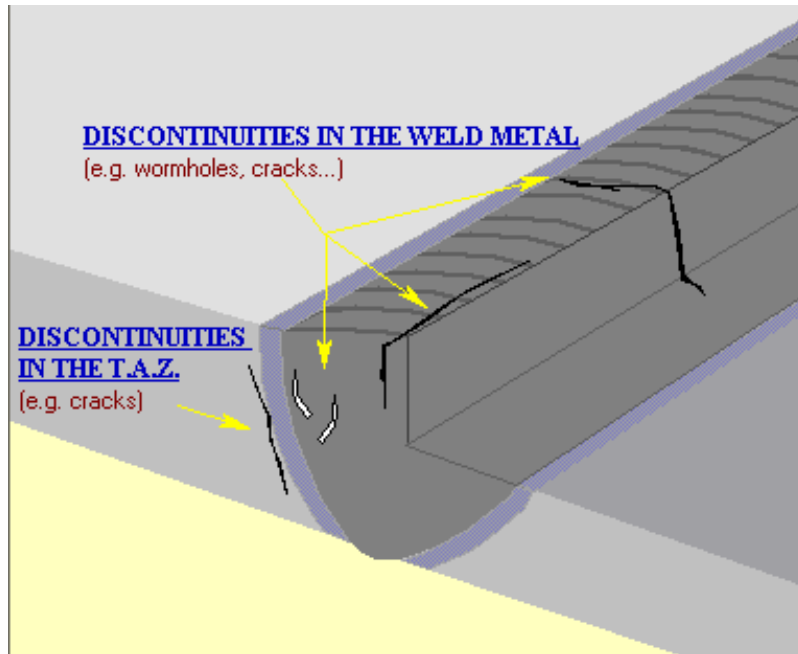



طبقه بندی عیوب موجود در جوش

عیوب موجود در جوش




بر اساس مکان عیب

بر اساس شکل عیب

• دو بعدی Bidimensional
• سه بعدی Tridimensional

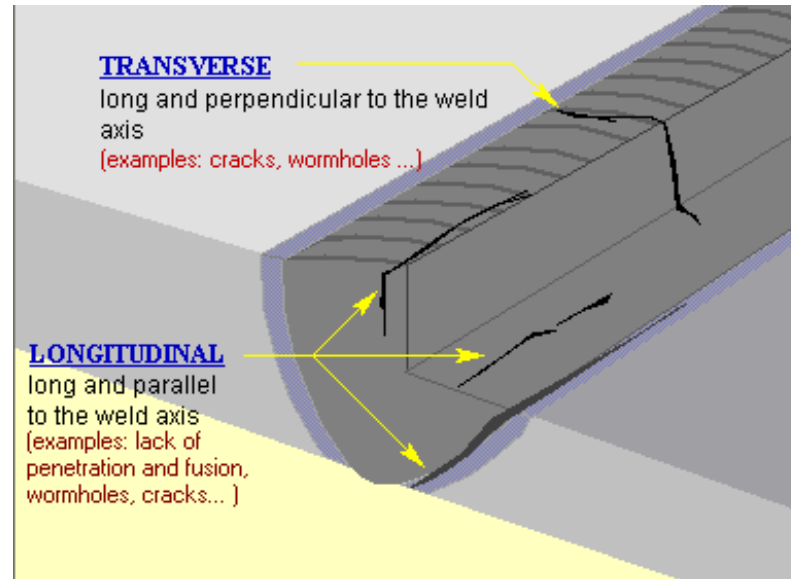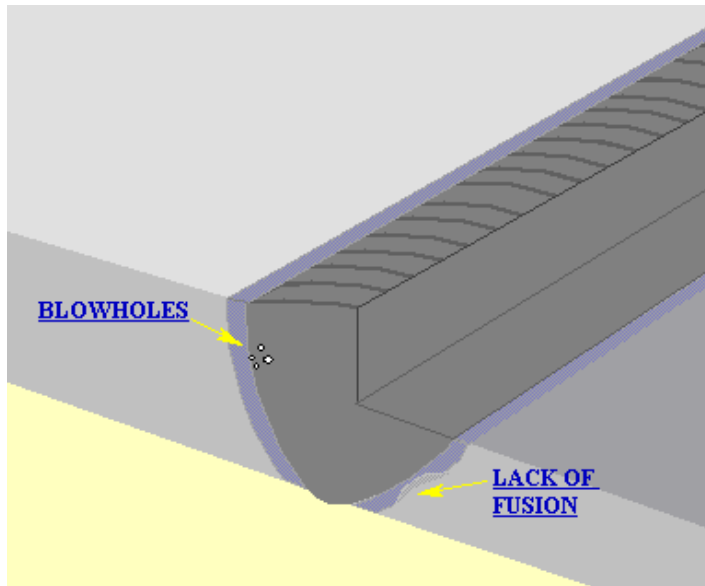

طبقه بندی عیوب موجود در جوش

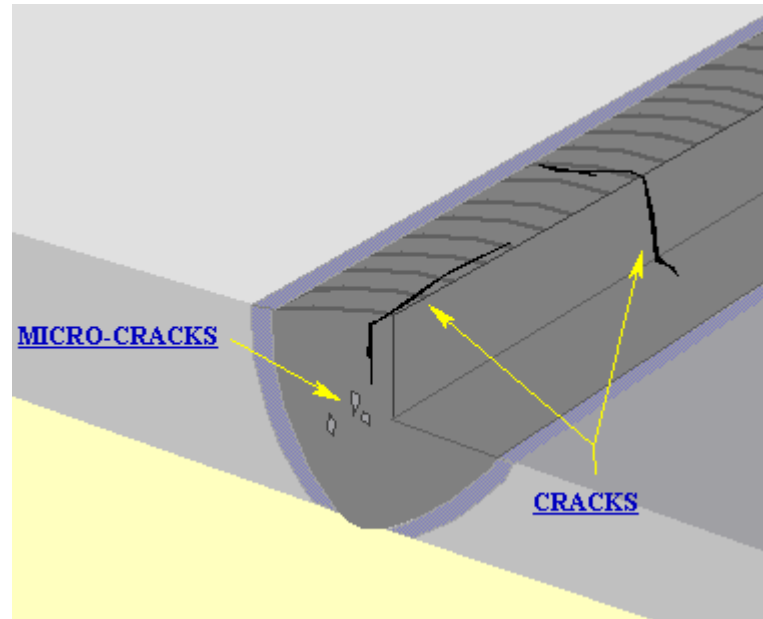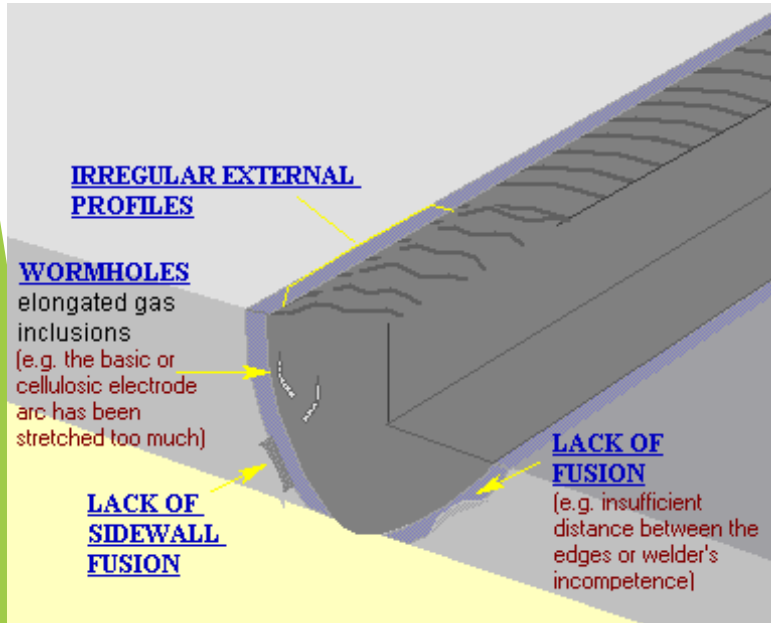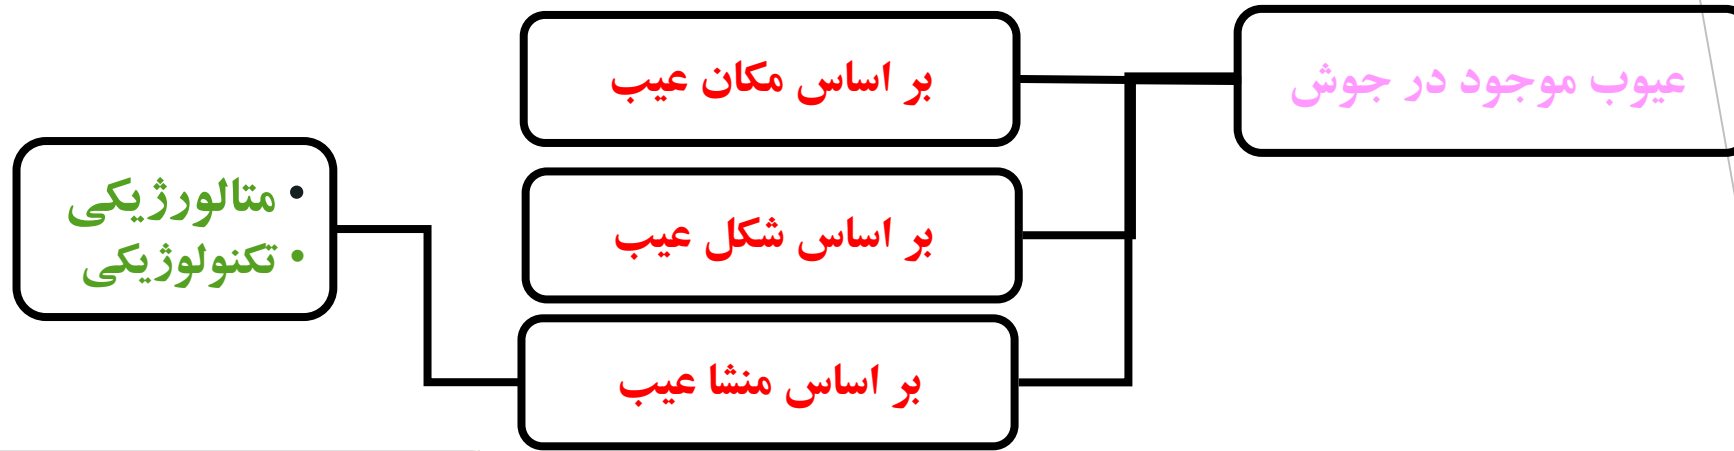


CRACKS




ترکها (Cracks) ★★★

زمانی که تنشهای موضعی از حد استحکام ماده فراتر روند در جوش و یا فلز پایه ترک ایجاد می شود.
انواع ترک بر اساس شکل:


طولی: ترکهای طولی در جوشهای کوچک بین مقاطع سنگین، معمولا بر اثر سرعت بالای سرد شدن و تنش بالا رخ می دهند. longitudinal

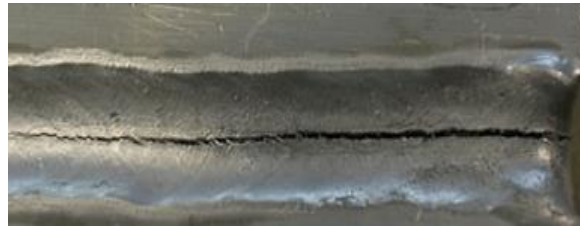

عرضی: معمولا بر اثر تنشهای طولی انقباضی، روی فلز جوش با چکشخواری کم بوجود می آیند.
Transverse

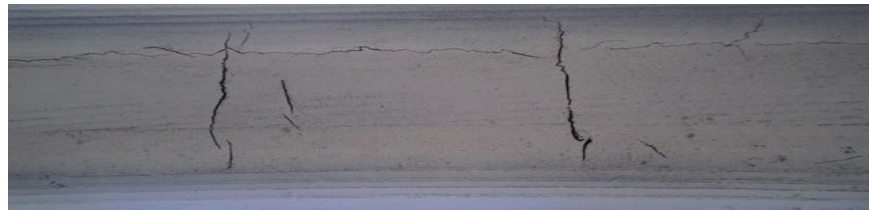

ستاره ای: در اثر قطع نامناسب جوشکاری قوسی در چاله انتهایی جوش بوجود می آیند. Transverse



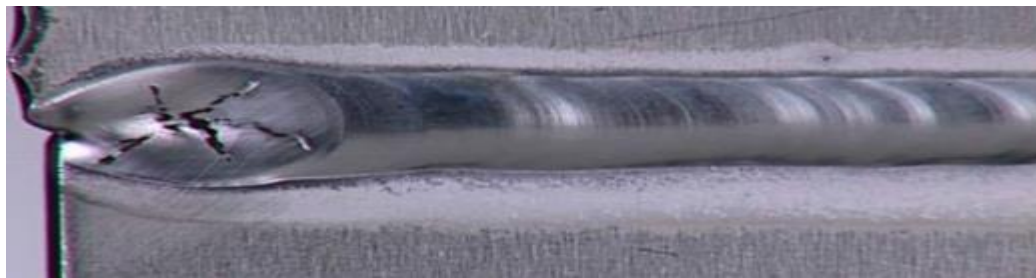


انواع ترک که در مناطق مختلف قطعه جوش داده شده بوجود می آید :




۱. ترکیدگی در حوضچه جوش یا دهانه انتهایی (Weld Metal Crater Cracking)
۲. ترک عرضی در جوش (Weld Metal Transverse Cracking)
۳. ترک عرضی در منطقه مجاور جوش (H.A.Z Transverse Cracking)
۴. ترک طولی در فلز جوش (Weld Metal Longitudinal Cracking)
۵. ترکیدگی زبانه یا گوشه ای (Toe Cracking)
۶. ترکیدگی زیر فلز جوش (Under Bead Cracking)
۷. ترکیدگی در خط ذوب (Fusion Line Cracking)
۸. ترک ریشه فلز جوش (Weld Metal Root Cracking)


در زیر ترک هایی که در بالا نام برده شد نشان داده شده است

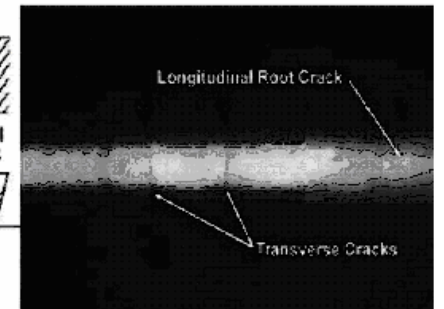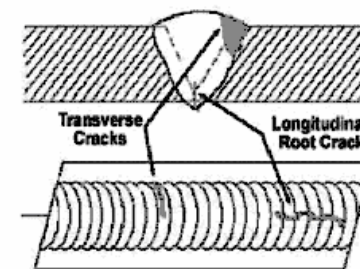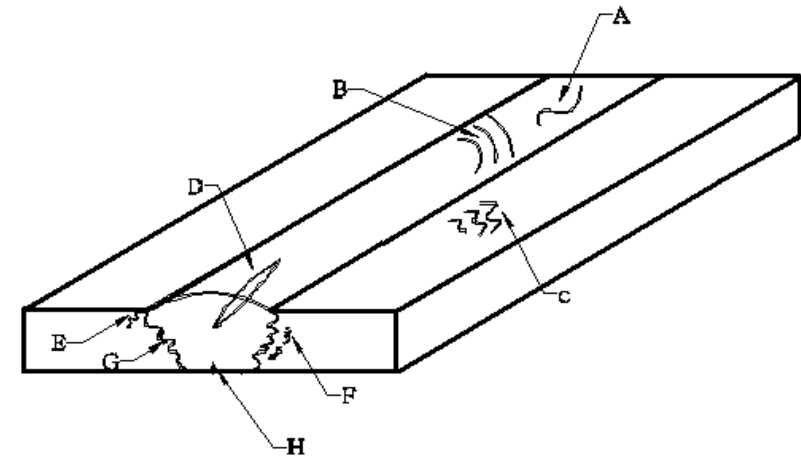


Cracks

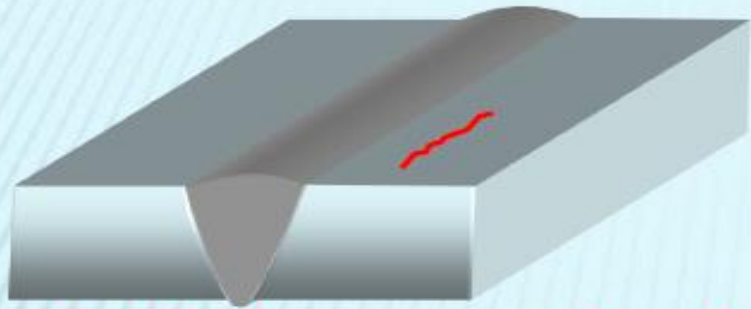


Longitudinal parent metal crack

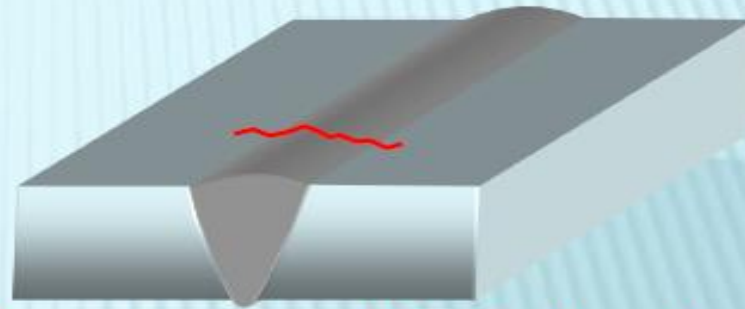



Transverse weld metal crack

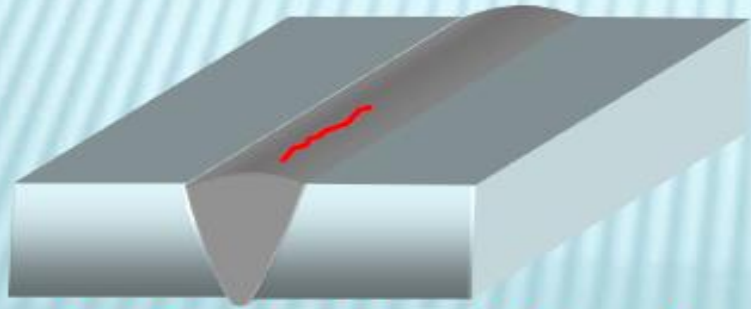


Longitudinal weld metal crack

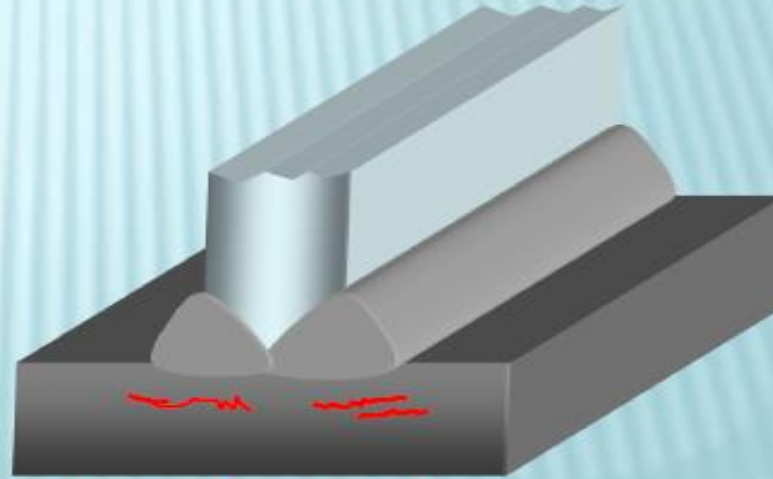


Lamellar tearing

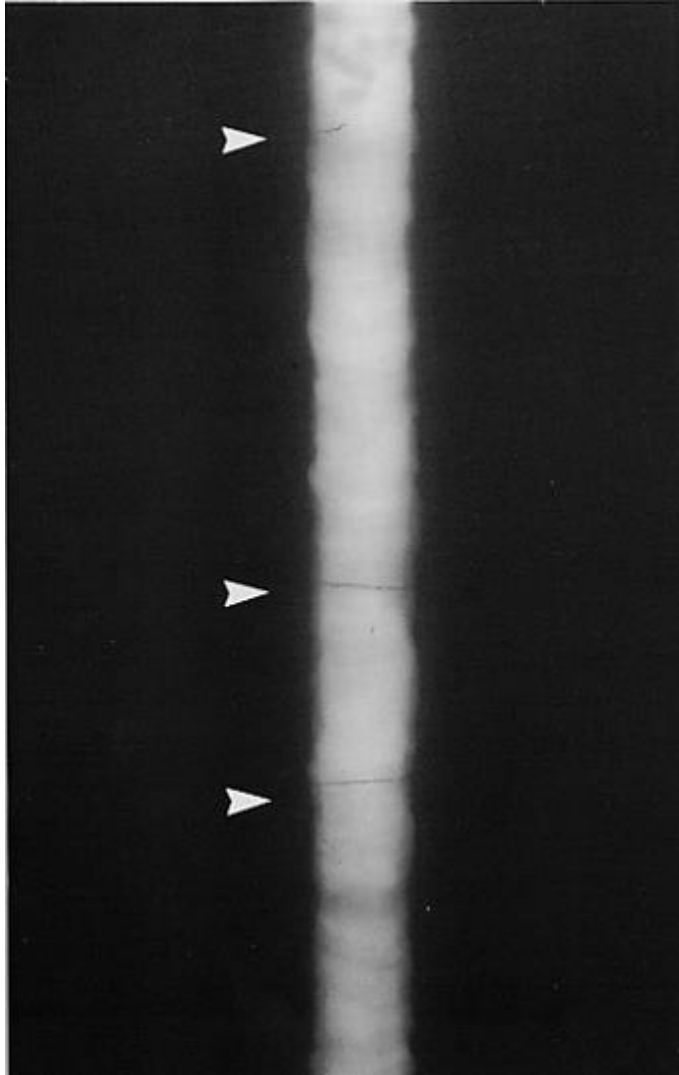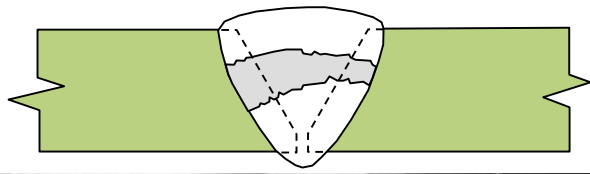



Transverse crack

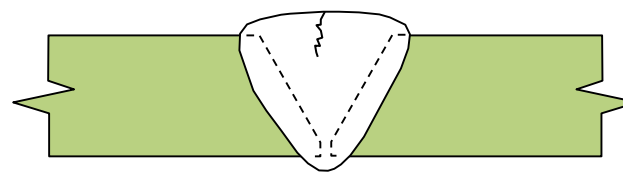



Longitudinal crack

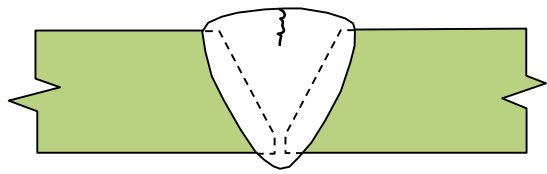



Longitudinal crack

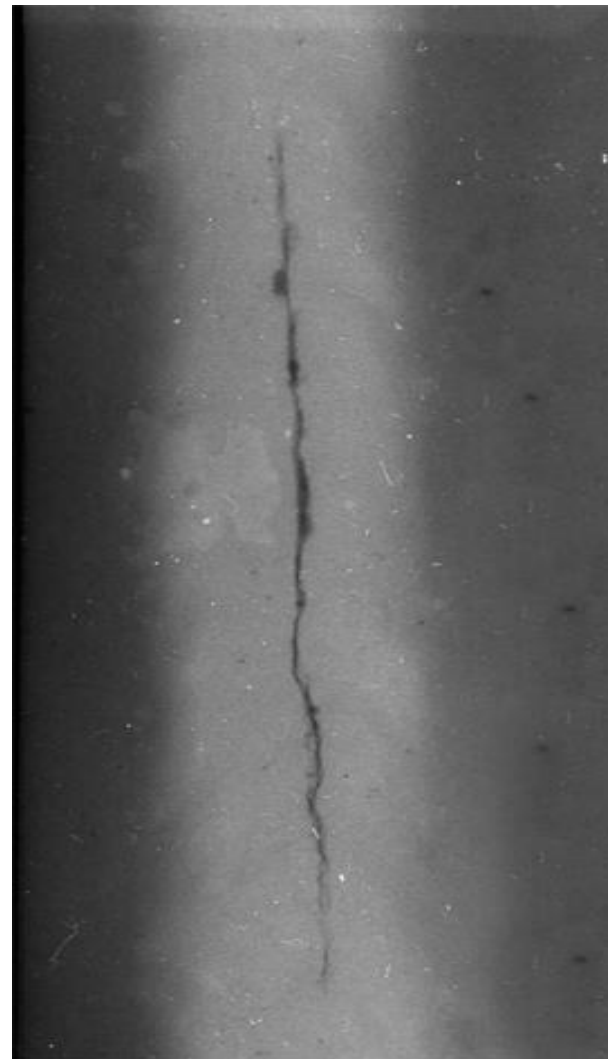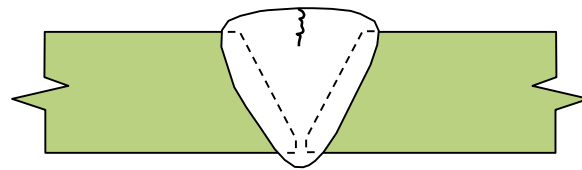

Longitudinal crack

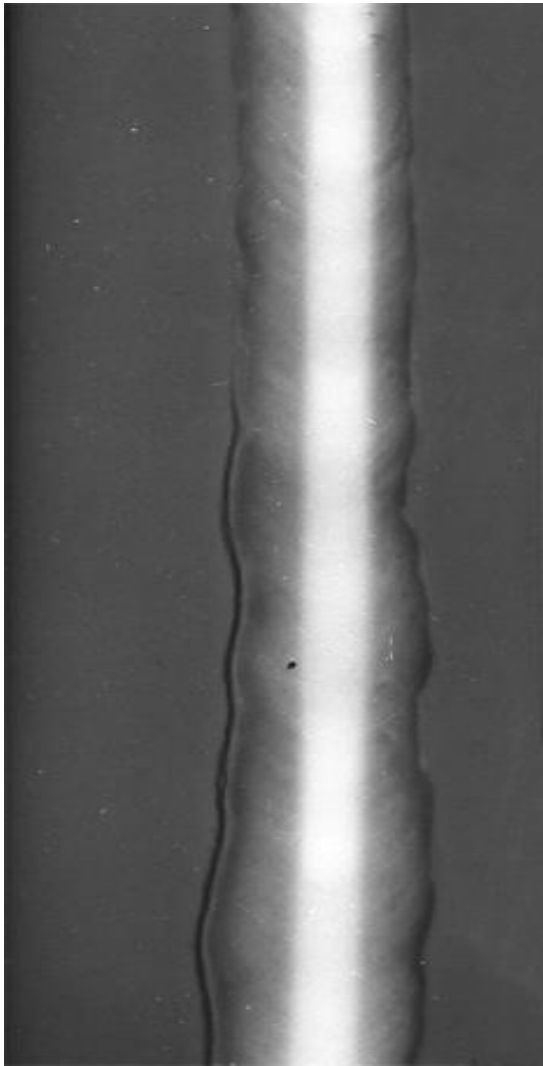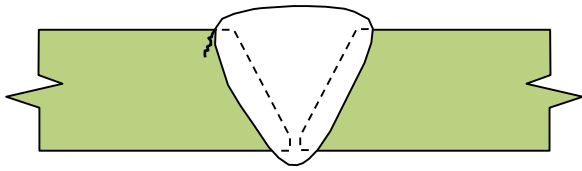

HAZ crack

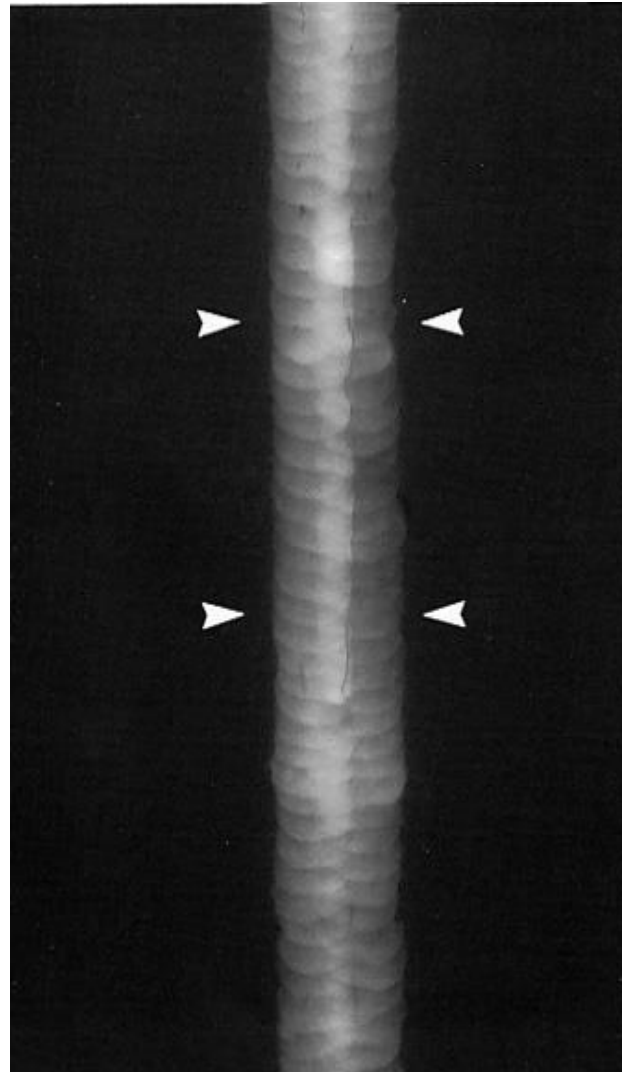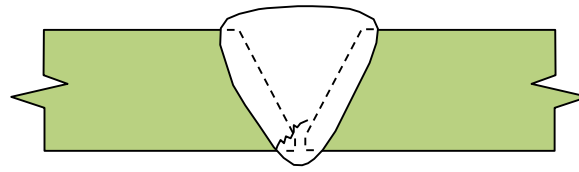

Root crack




ترک گرم (Hot Cracking) :

ترک گرم در دماهای بالا و معمولاً در هنگام جوشکاری یا بلافاصله پس از آغاز انجماد فلز جوش رخ می دهد. (ترک گرم معمولاً بالای ۶۵۰ درجه سانتیگراد در حین جوشکاری یا سرد شدن ایجاد می شود.) در اثر نفوذ هوا و اکسید شدن سطح ترک در درجه حرارت نسبتاً بالا و غالباً مقطع ظاهری شکست در ترکیدگی های گرم قهوه ای می باشد.

دو شرط لازم است تا در دامنه انجماد در جوش ترک گرم ایجاد شود که عبارتند از : اولاً نرمی و انعطاف پذیری فلز به اندازه کافی نباشد و ثانیاً تنش پیچشی ایجاد شده بین کریستال های جامد ناشی از انقباض از تنش شکست فلز در آن درجه حرارت تجاوز کند.


عوامل بوجود آورنده ترک گرم عبارتند از :

۱. بیش از حد بودن مقدار گوگرد ، فسفر و قلع در فلز مبنا.
۲. علت بوجود آمدن ترک در فلزات غیر آهنی می تواند وجود عناصر گوگرد یا روی باشد.
۳. روش نامناسب قطع قوس.
۴. کوچک بودن سطح مقطع گرده جوش در مقایسه با سطح فلز مبنا در پاس ریشه.
۵. ترک گرم معمولاً در جوشهای با نفوذ و عمیق زیاد رخ دهد و در صورت عدم اصلاح می تواند از لایه های بعدی هم گذر کند.

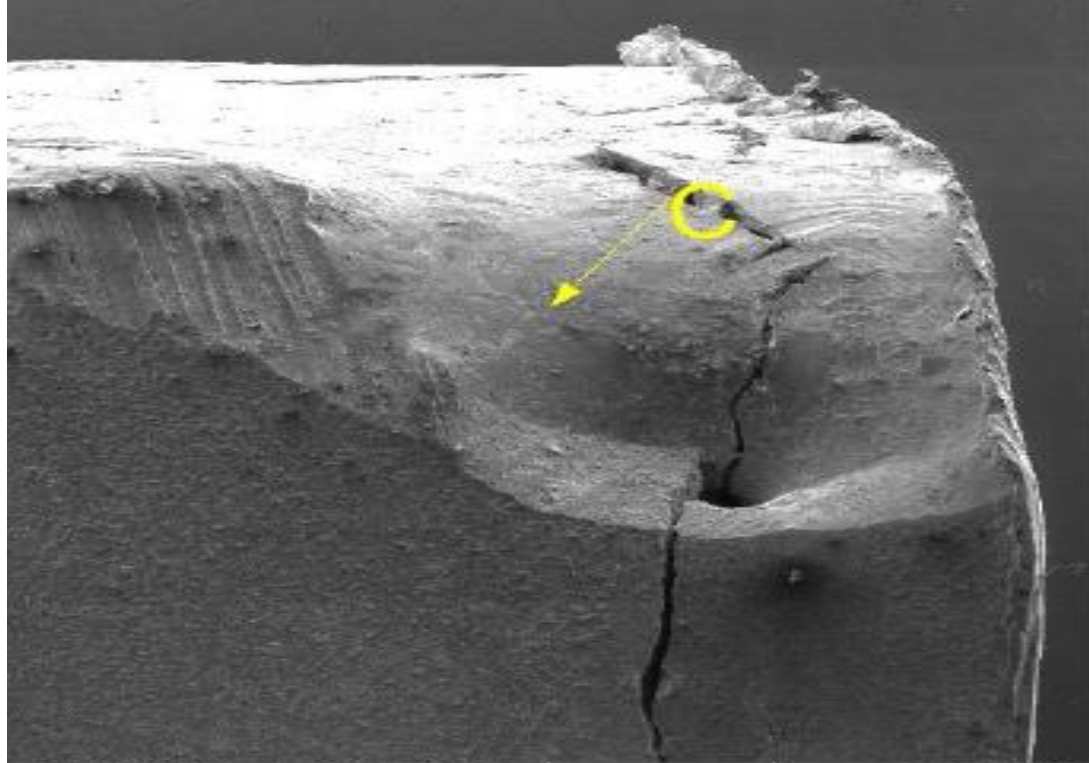


SEM MAG: 30 x SEM HV: 15.0 kV
WD: 15.16 mm Det: SE
BI: 15.00 View field: 4.82 mm

MIRA3 TESCAN
RAZI FOUNDATION

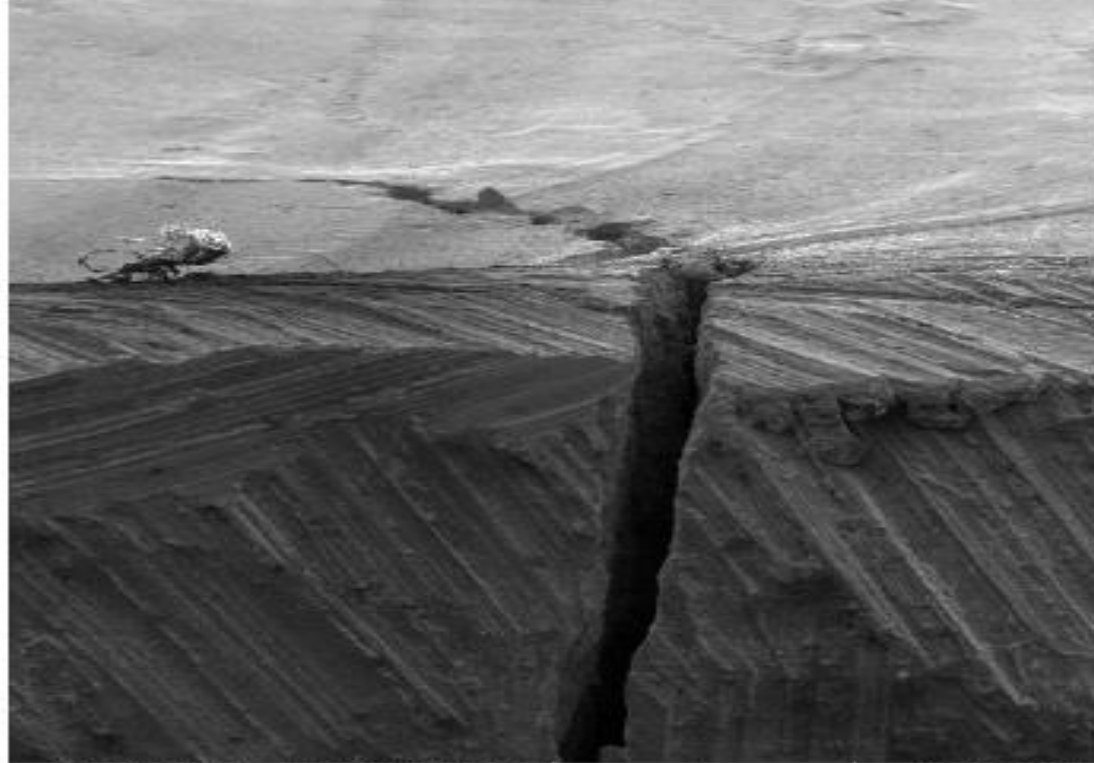


SEM MAG: 40 x SEM HV: 15.0 kV
WD: 40.46 mm Det: SE
BI: 10.00 View field: 3.61 mm

MIRA3 TESCAN
RAZI FOUNDATION

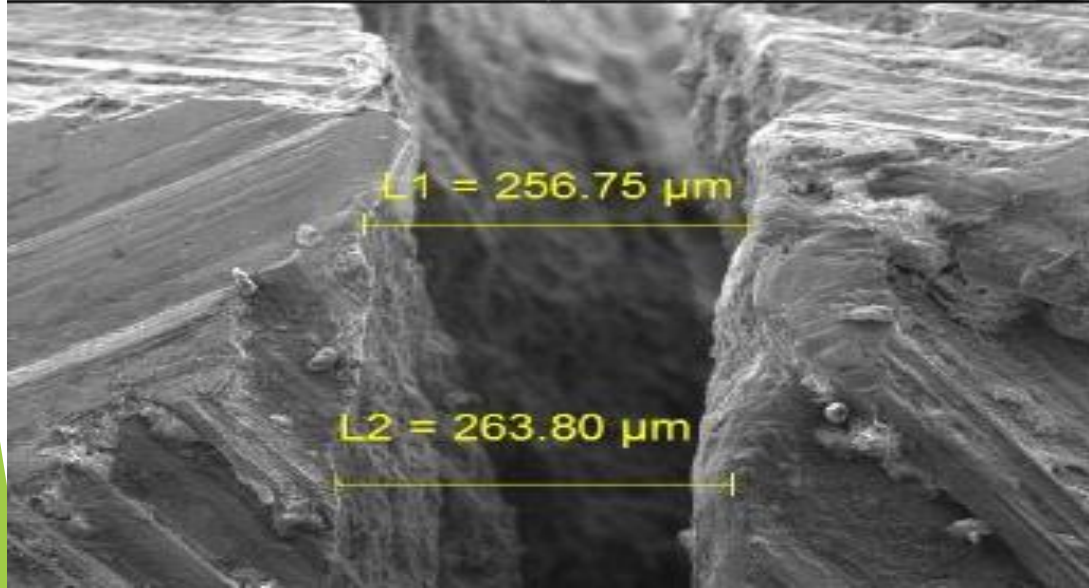

L1 = 256.75 μm

L2 = 263.80 μm

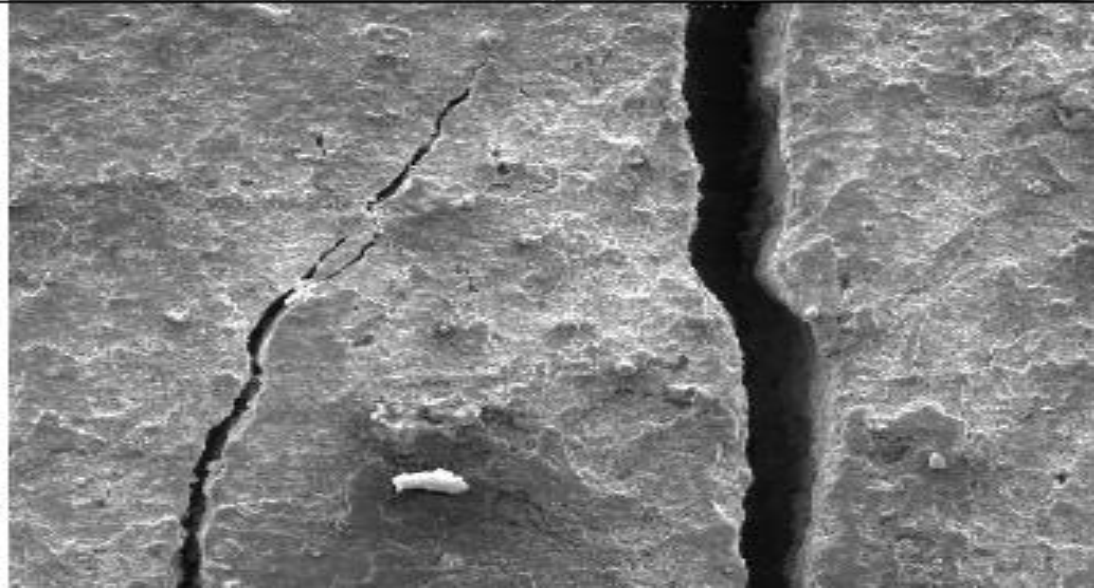




شرکت پتروشیمی امیرکبیر

▶ روشهای پیشگیری از ترک گرم عبارتند از :

۱. پیش گرم کردن به منظور کاهش تنشهای انقباضی جوش. WPS
۲. به کار بردن گاز محافظ پاکیزه و غیر آلوده در جوشکاری با گاز. MIX
۳. افزایش مساحت سطح مقطع گرده جوش.
۴. تغییر طرح و شکل گرده جوش.
۵. استفاده از فلز مبنایی که دارای حداقل عناصر ایجاد ترک گرم هستند.
۶. در جوشکاری فولادها ، استفاده از فلزات پر کربن که دارای مقدار منگنز بالا نیز می باشند .

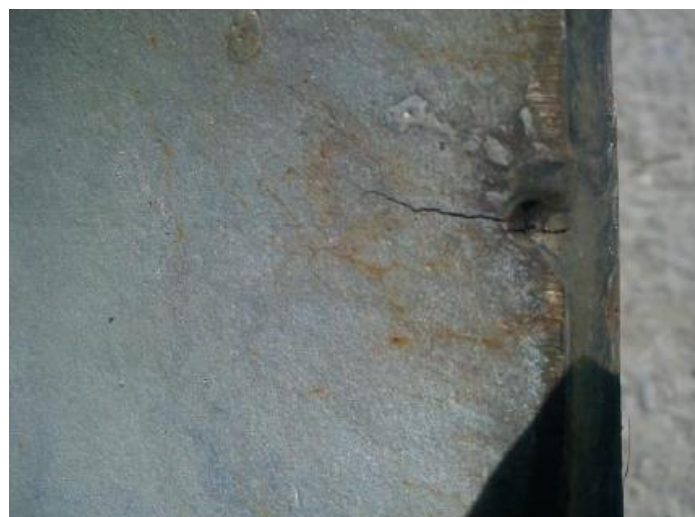



شرکت پتروشیمی امیرکبیر

ترک سرد (Cold Cracking) :

هنگامی که ترک در عرض دهانه ها ادامه می یابد و علائمی دال بر تمایل پیشرفت ترک در مرز دانه ها مشاهده نشود به احتمال زیاد ترک از نوع سرد یا زیر خط انجماد است. از دمای ۳۱۶ درجه سانتیگراد به پایین ممکن است بعد از یک ساعت چند روز و حتی چندین هفته پس از جوشکاری ترک هایی ایجاد و رشد یابند که آنها را ترک های سرد می گویند.

عوامل بوجود آورنده ترک سرد عبارتند از :

۱. ترد و سخت شدن منطقه مجاور جوش مثلاً با سریع سرد کردن.
۲. ایجاد و پیشرفت تنش های واکنشی و پسماند.
۳. هیدروژن تردی.
۴. مهار اضافی اتصال.



روشهای پیشگیری از بوجود آمدن ترک سرد :


۱. استفاده از پیش گرم کردن که باعث کاهش نرخ سرد شدن می شود.
۲. استفاده از پس گرم که این مورد هم باعث کاهش نرخ سرد شدن می گردد و هم فرصت لازم را برای خروج گاز هیدروژن فراهم می آورد.
۳. انتخاب فولاد مناسب که قابلیت سختی پذیری کمتری داشته باشد.
۴. برطرف کردن موارد و عناصری که باعث تولید هیدروژن می شوند مثلاً رطوبت و روغن.
۵. استفاده کردن از الکترودهای کم هیدروژن.

ترک انتهای جوش


END CRACKING – CRATER CRACK – CRATER PIPES



end cracking

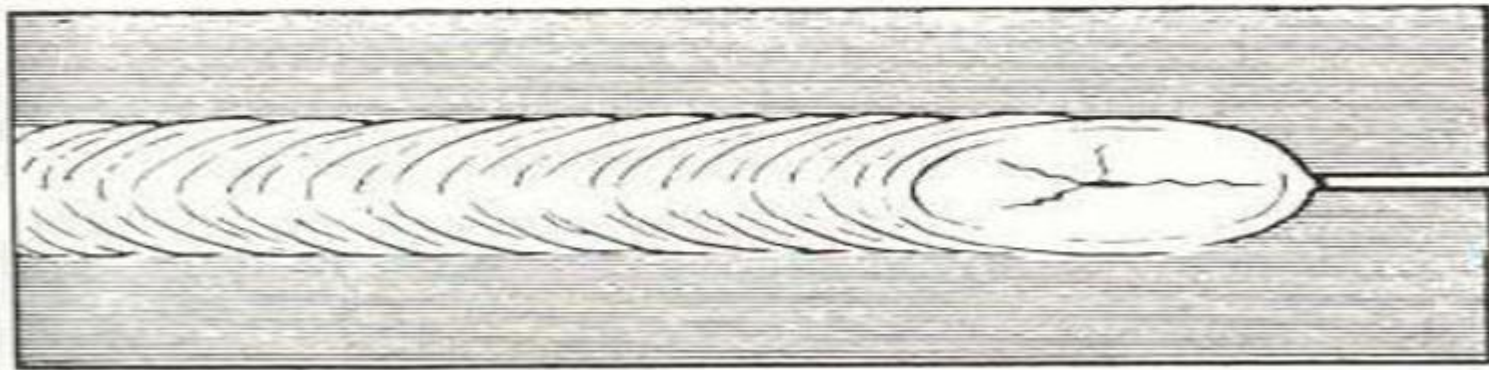




end-crater cracking

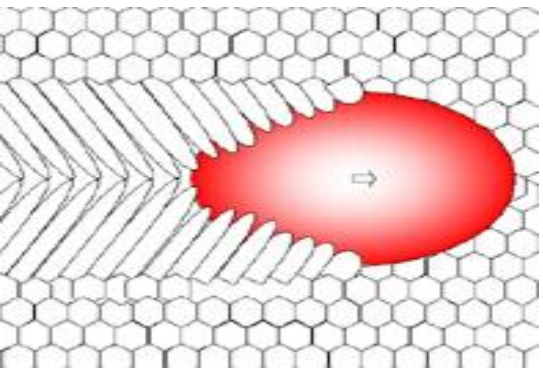

CRATER PIPE

انقباض انتهای جوش و جهت دار بودن دامنه انجماد
سریع سرد شدن جوش بالاخص در فرایند MIG- MAG
عدم رعایت تکنیک BACK STEP در انتهای جوش
عدم استفاده از لقمه ها در ابتدا و انتهای جوش


دلایل

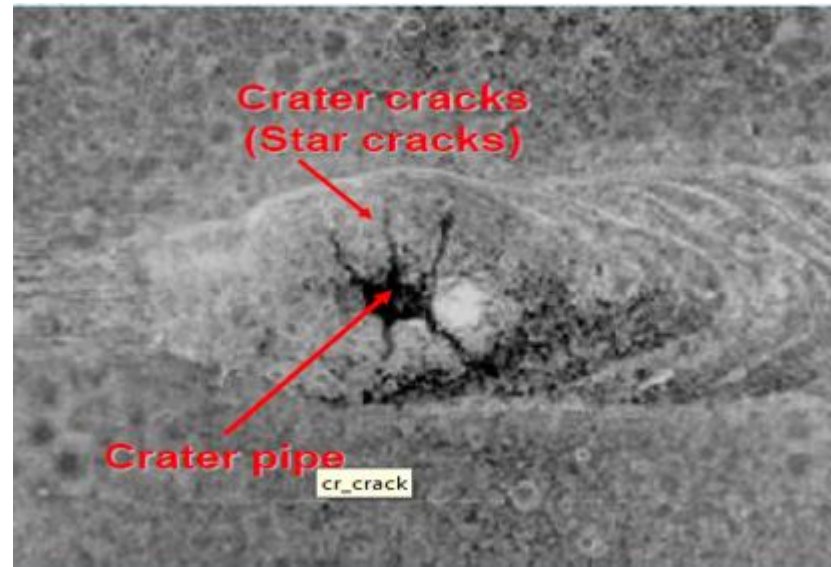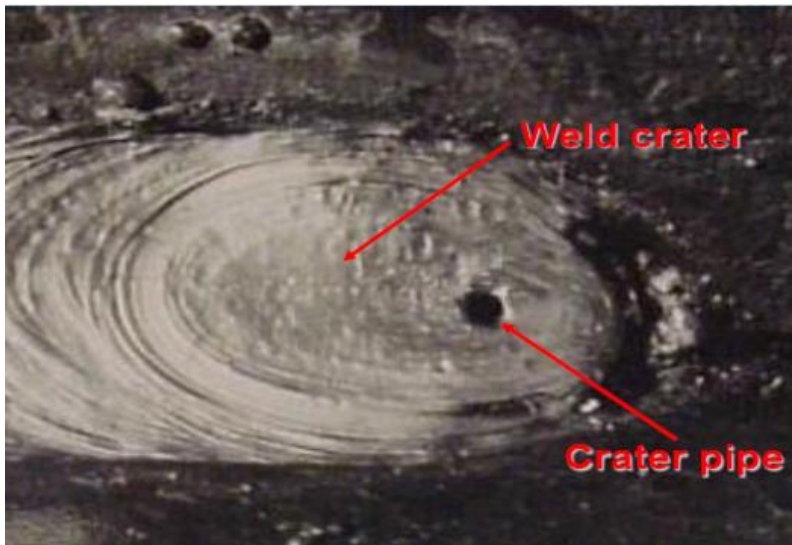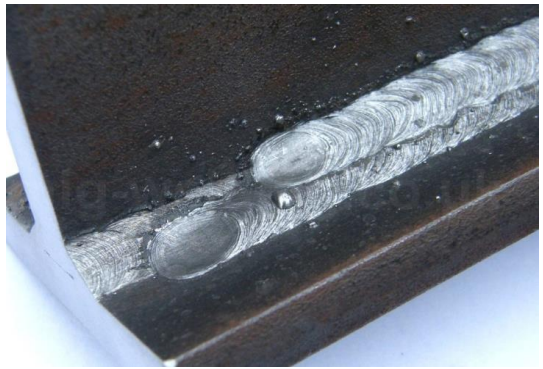

END CRACKING

انقباض انتهای جوش و جهت دار بودن دامنه انجماد
سریع سرد شدن جوش بالاخص در فرایند MIG- MAG
عدم رعایت تکنیک BACK STEP در انتهای جوش
عدم استفاده از لقمه ها در ابتدا و انتهای جوش
پایین بودن درجه حرارت حین جوشکاری و عدم توجه به عملیات حرارتی و WPS

دلایل

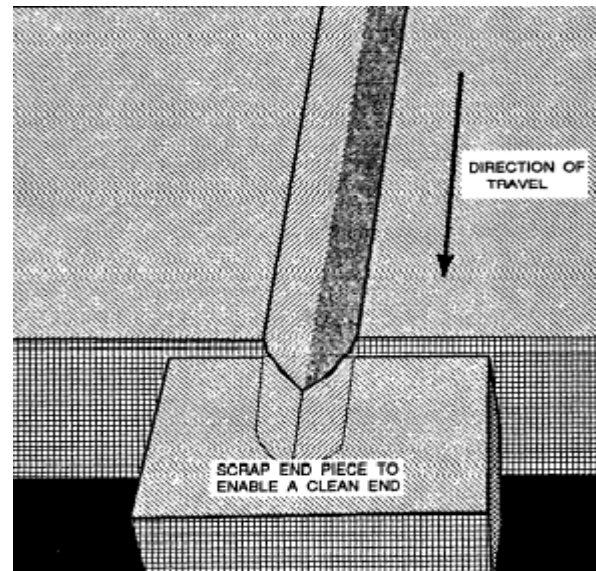

Material Inspection



Plate Lamination




انجمن صنفی مهندسين جوش استان البرز

دلایل تورق

فرایند نورد کاری و تبدیل عیوب حجمی به سطحی


در ابتدای ورود ورق به کارخانه باید تست تورق توسط UT انجام گردد.

در خرید ورق های کارکرده اروپایی اکرایی و روسی و ... حتما بازرسی انجام گردد.

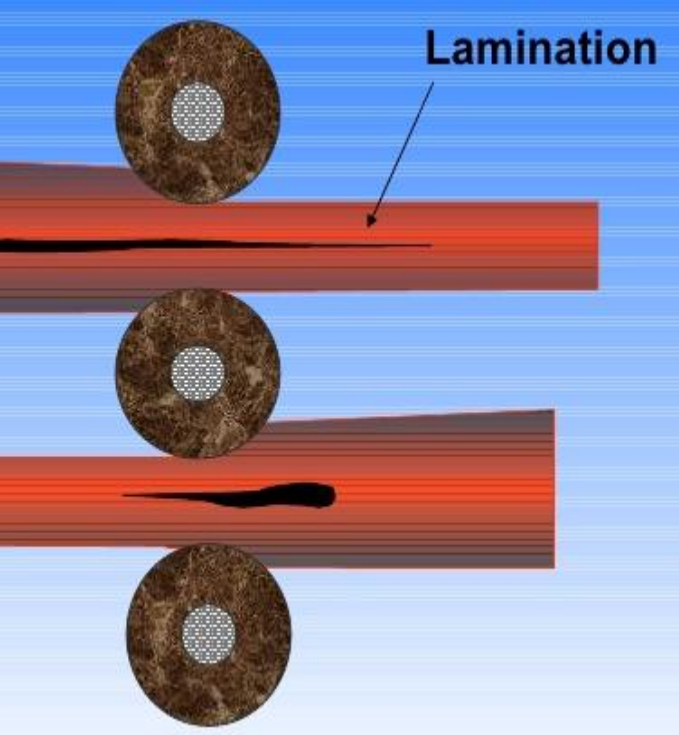

عدم نفوذ

LACK OF PENETRATION
INCOMPLETE PENETRATION
INADEQUATE PENETRATION

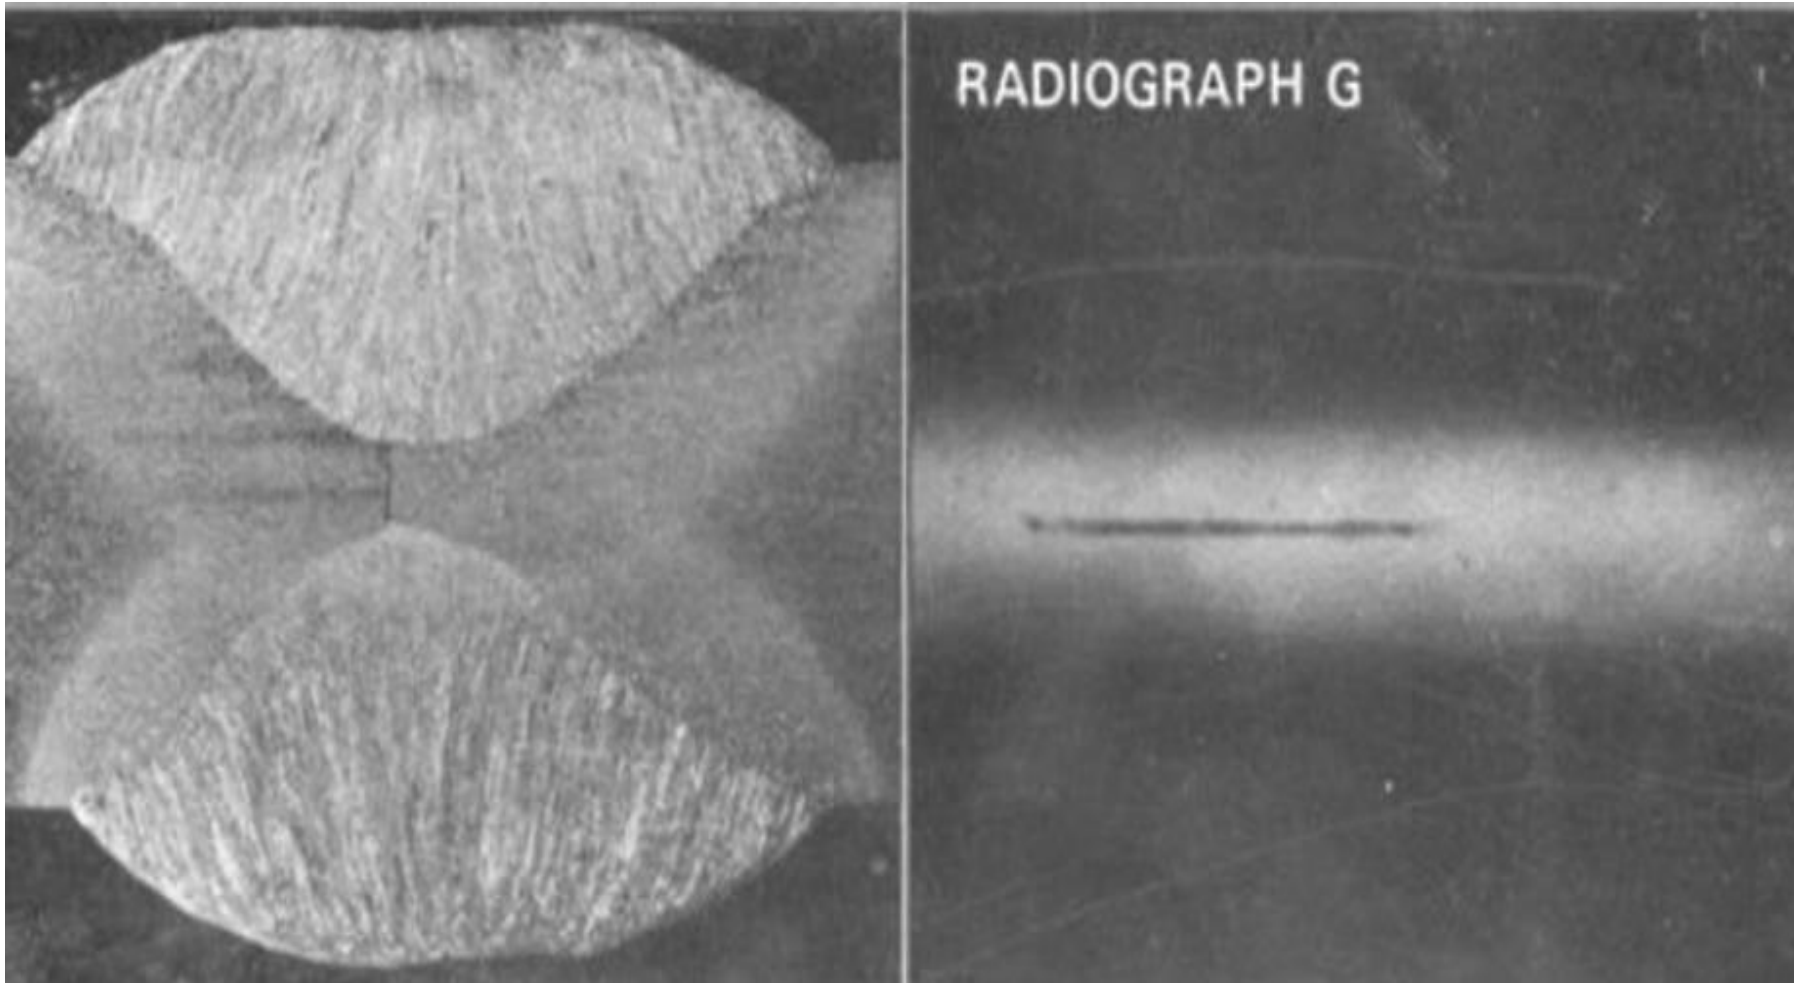

عمق نفوذ اتصال (Joint Penetration) :

فاصله سطح ورق تا تنه حوضچه یا مرز تحتانی را که ذوب انجام گرفته است را عمق نفوذ اتصال گویند.



عمق نفوذ ریشه اتصال (Root Penetration) :

فاصله سطح کار یا سطح شکاف تا مرز جامد و مایع در حوضچه جوش و یا میزان وسعت پیشرفت ذوب در دیواره ها را عمق نفوذ ریشه اتصال گویند.






عوامل بوجود آورنده نفوذ ناقص :

۱. استفاده از جریان بسیار پایین.
۲. کم بودن زاویه پخ در فرایند GMAW
۳. طراحی اتصال نامناسب
۴. قرار دادن فاصله ناکافی در ریشه.
۵. استفاده از الکتروود با قطر بالا.
۶. سرعت حرکت زیاد دست.

در شکل زیر نفوذ عمق در دیواره نشان داده شده است

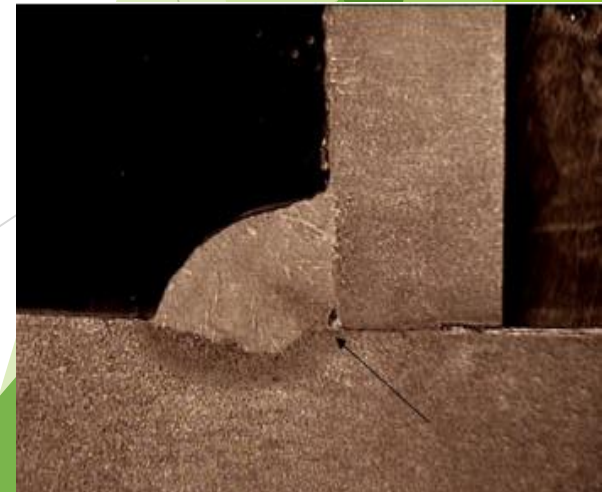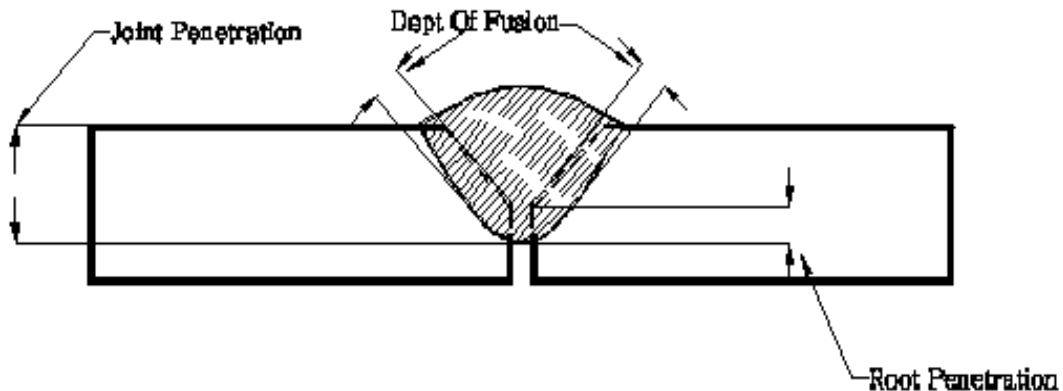

در زیر عیب نفوذ ناقص را مشاهده می نماید

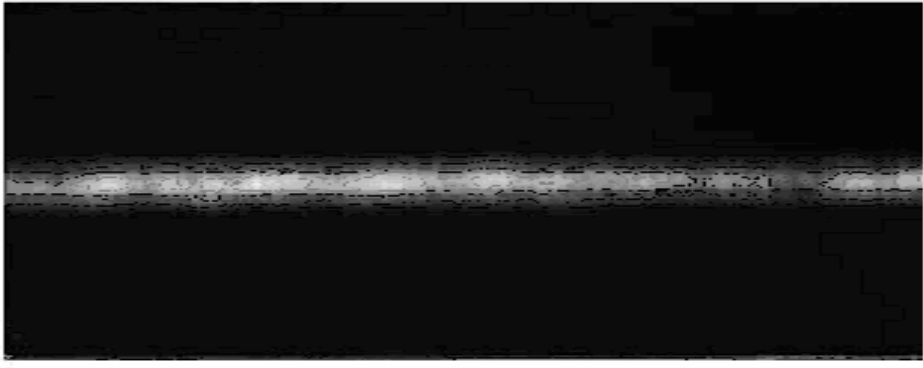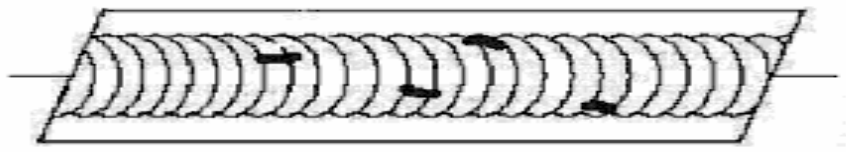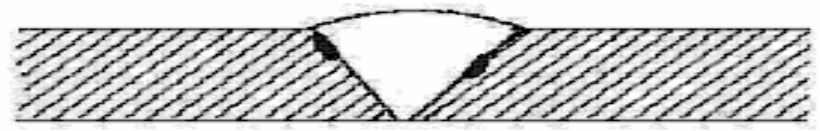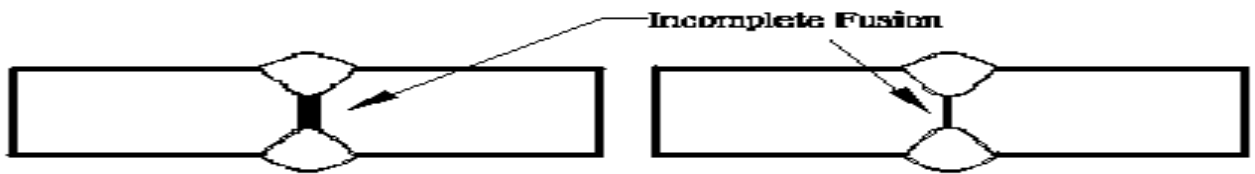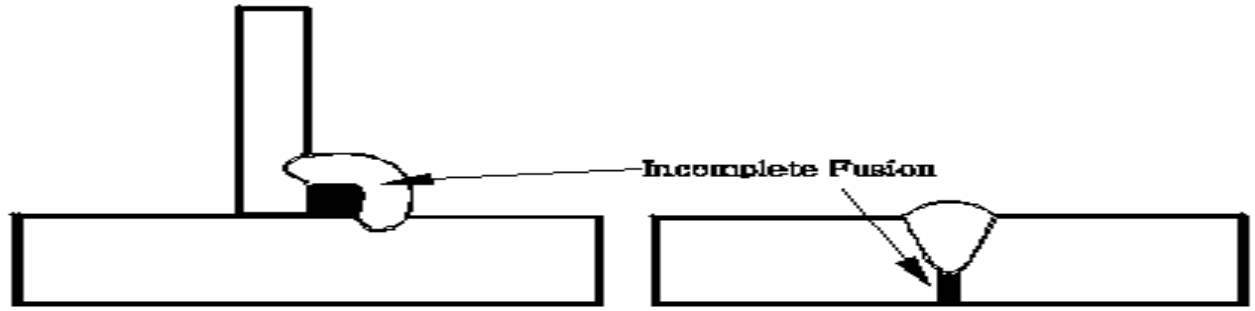


Weld Root Defects




Lack of root fusion


Lack of root Penetration

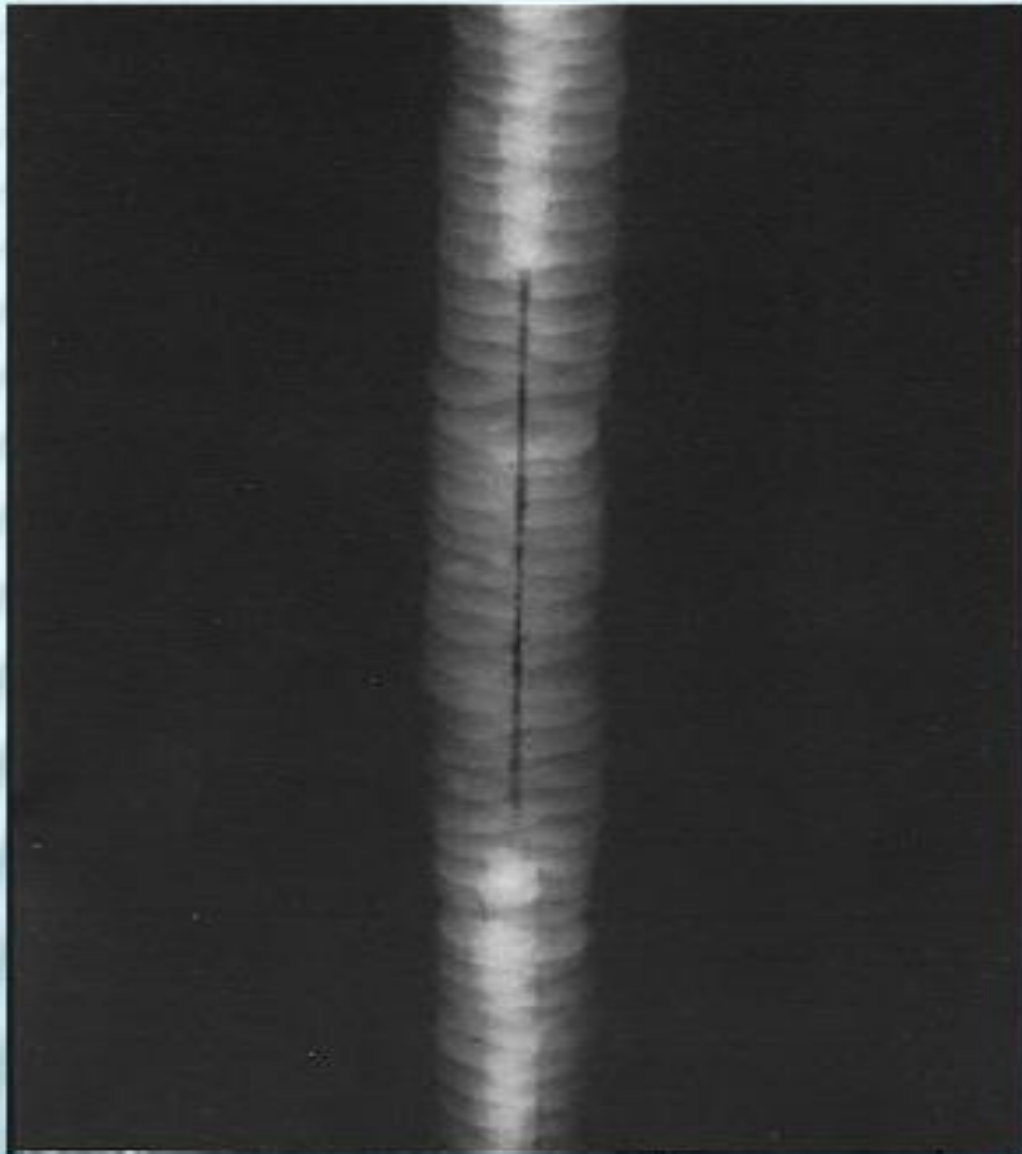

Lack of root penetration

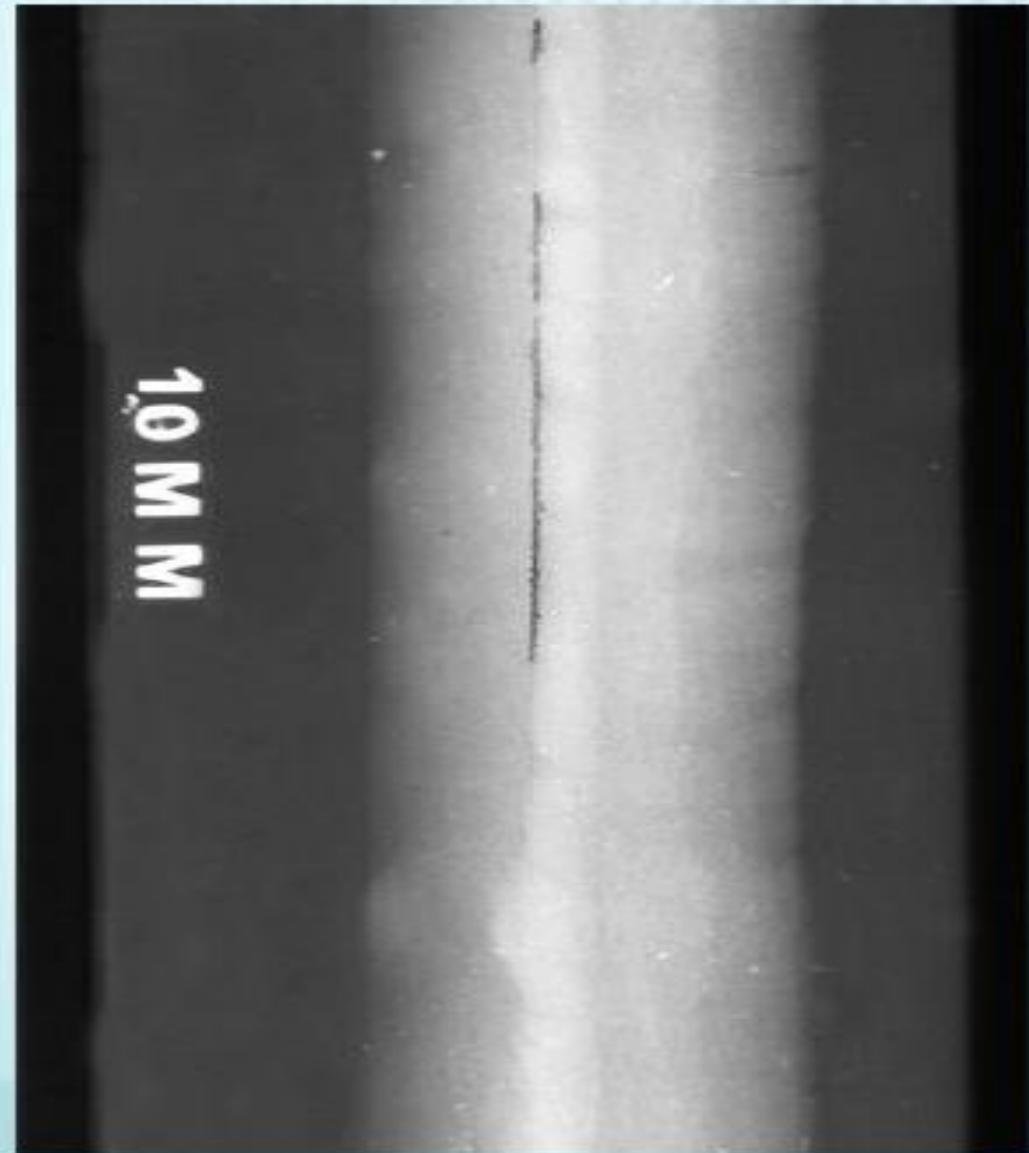

Lack of root fusion

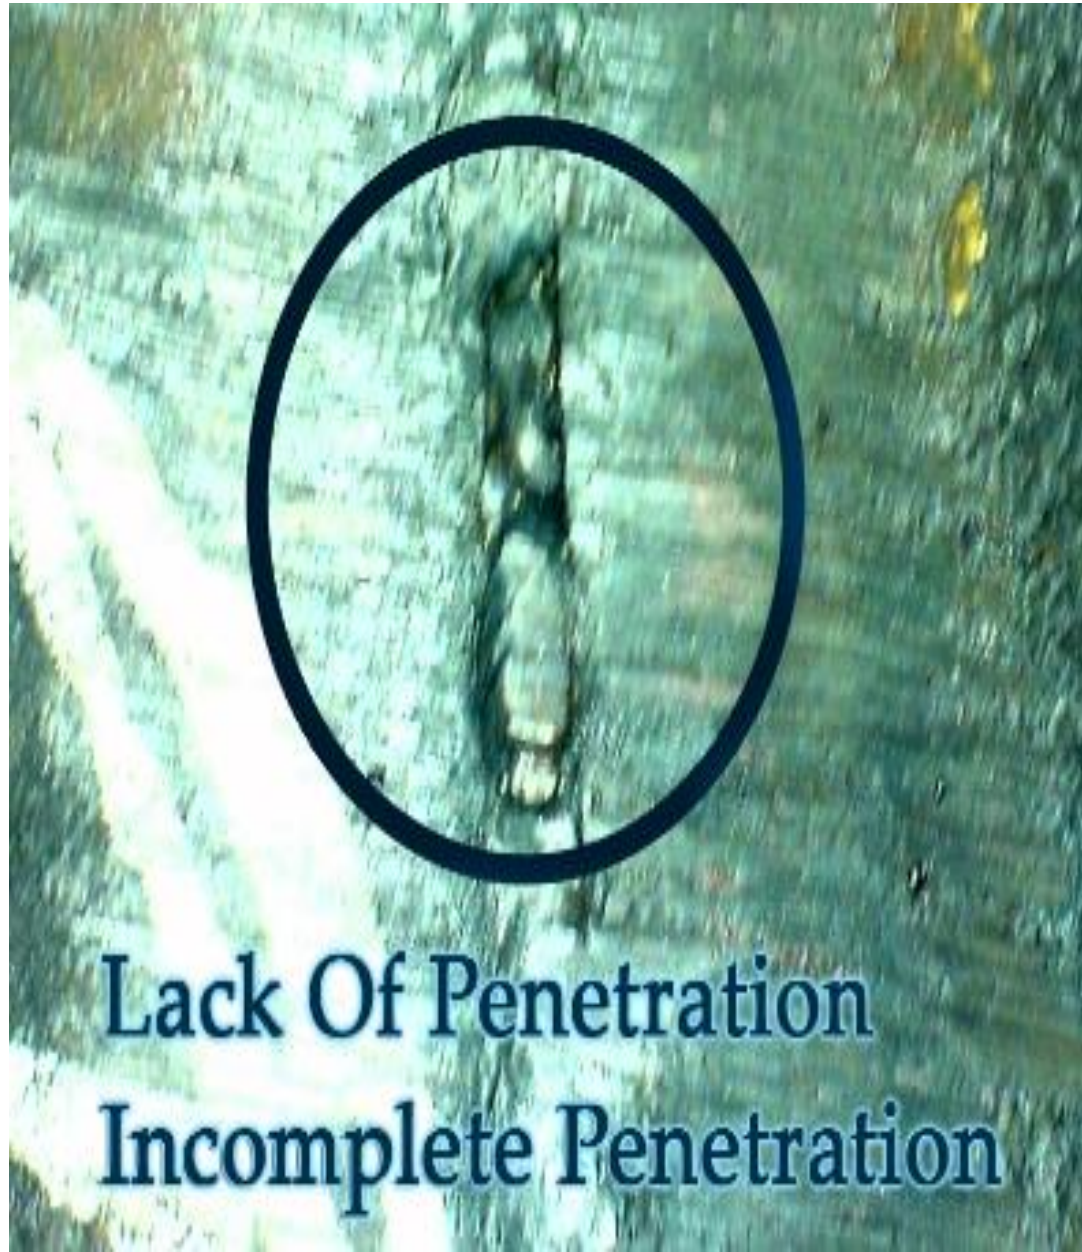


Lack Of Penetration
Incomplete Penetration

عدم ذوب

LACK OF FUSION

SIDE WALL LACK OF FUSION

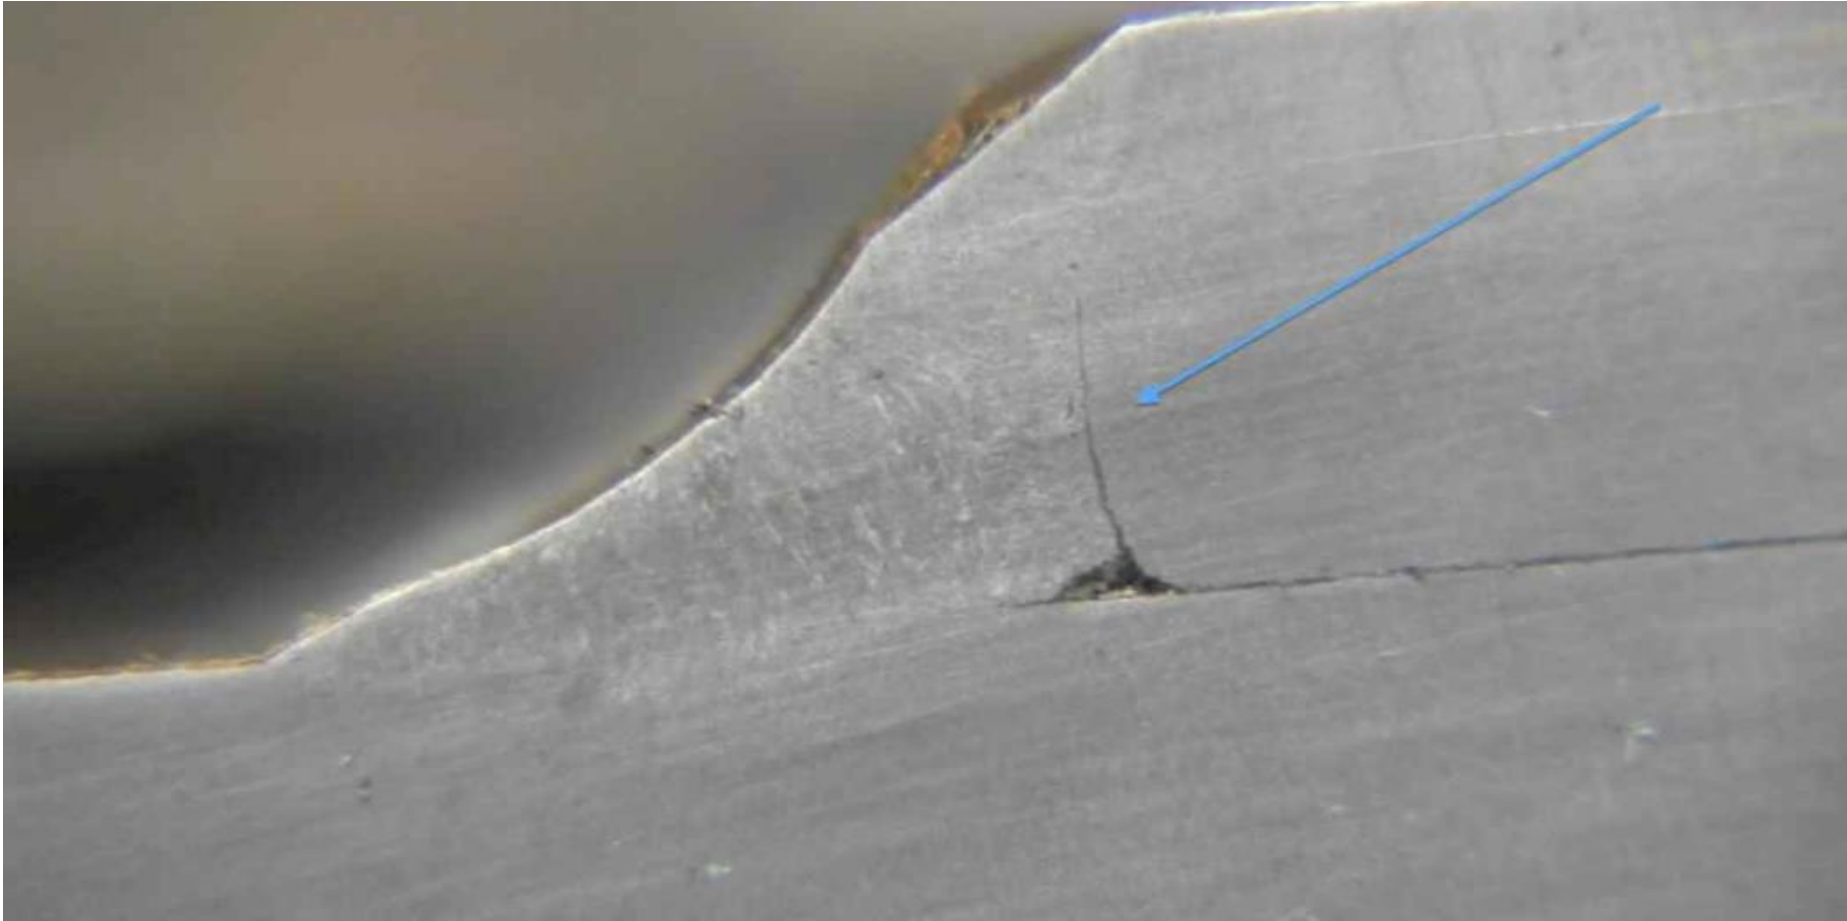




شرکت پتروشیمی امیرکبیر

ذوب ناقص (LACK OF FUSION) :

► عدم اتصال بین فلز جوش و فلز پایه یا بین پاسهای جوش را ذوب ناقص گویند. این عیب بسیار مهم بوده و به سادگی نمی توان از این عیب گذشت و باید اصلاح گردد چون ذوب ناقص باعث بوجود آمدن یک اتصال ضعیف می شود و در نتیجه آن اتصال به یک منطقه مستعد ایجاد خستگی تبدیل می شود و در نهایت باعث گسیختگی قطعه می گردد. برای درک بهتر عیب ذوب ناقص باید مفهوم عمق ذوب را بدانیم که به شرح زیر است :

در شکل زیر عمق ذوب جوش مشخص شده است

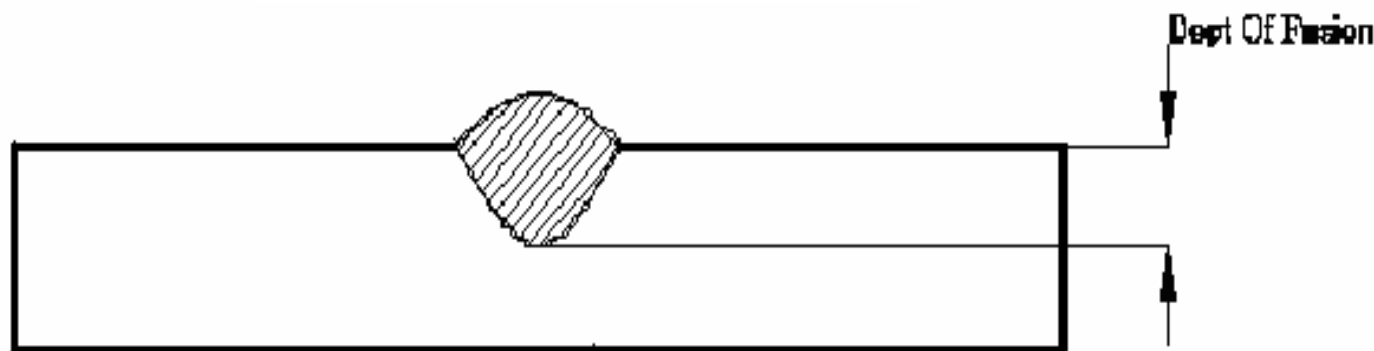




عمق ذوب (Dept Of Fusion) :

فاصله سطح کار یا سطح شکاف تا مرز جامد - مایع در حوضچه جوش و یا میزان وسعت پیشرفت ذوب در دیواره ها را عمق ذوب گویند. اگر عمق ذوب ناقص صورت گیرد باعث بوجود آمدن عیب ذوب ناقص می شود.

عوامل بوجود آورنده ذوب ناقص :


۱. استفاده از الکترودهای کوچک برای فولادهای ضخیم.
۲. عدم استفاده از آمپرهای مناسب برای هر پاس.
۳. زاویه الکتروود نامناسب.
۴. سرعت حرکت بسیار زیاد باعث عدم امکان ذوب کامل می گردد.
۵. سطح کثیف قطعه کار مثلاً پوسته
نورد ، لکه ، روغن و ...

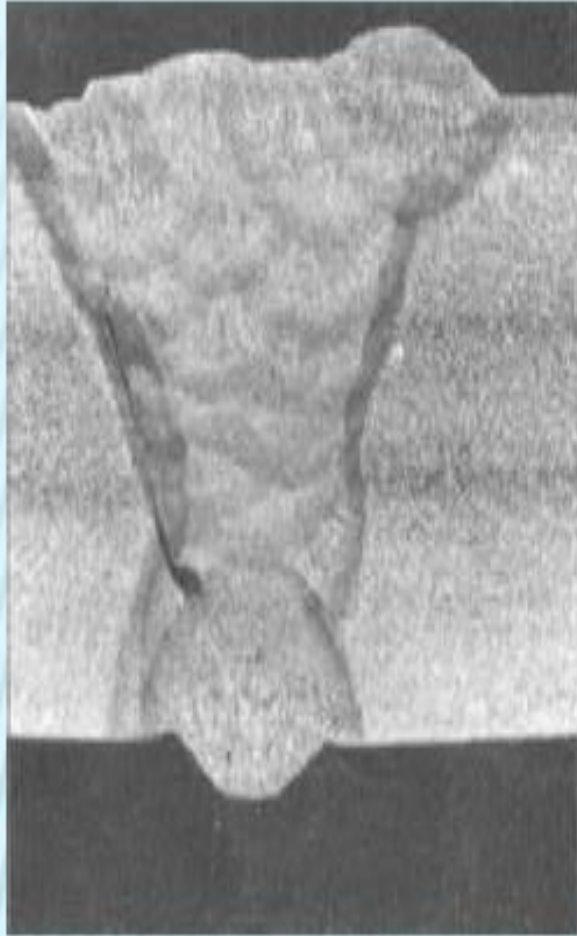

Lack of side-wall fusion



Lack of root fusion

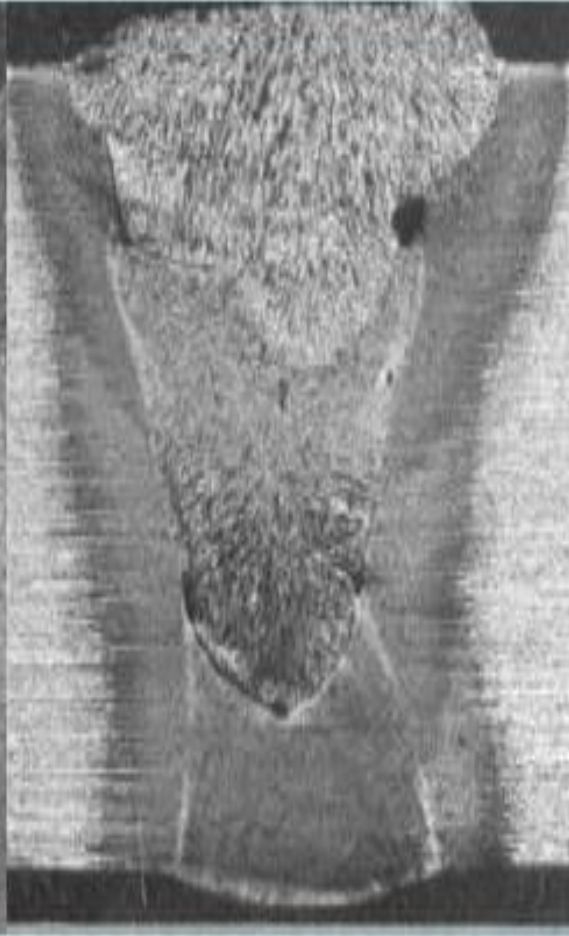


Lack of inter-run fusion

در چه فرایندهایی عیب عدم ذوب رایج است؟

- ▶ جوشکاری SMAW ★★
- ▶ جوشکاری GMAW ★★ ★★
- ▶ جوشکاری SAW ★★ ★
- ▶ جوشکاری ESW ★★ ★

GMAW


SIDE WALL LACK OF FUSION

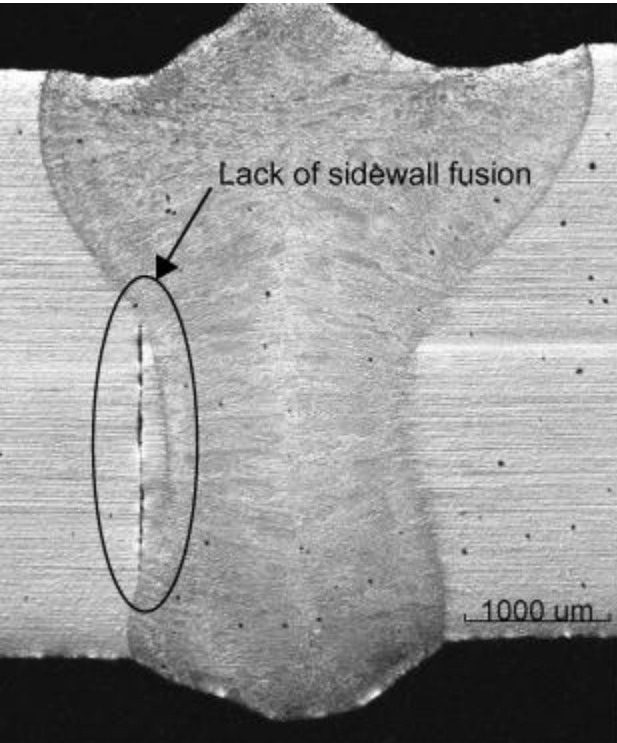

OSCILLATION IS NECESSARY
RECHECK WPS
RECHEC TECHNIQUE
RECHECK WPQ AND RE EXAM

SAW

SIDE WALL LACK OF FUSION

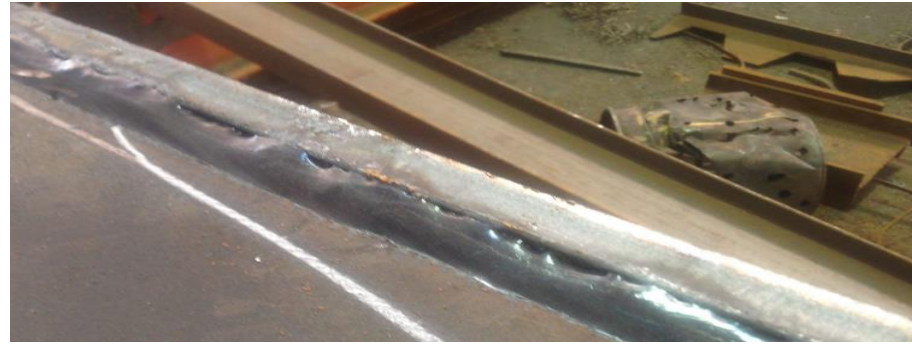

RECHECK WPS

RECHECK JOINT DESIGN

RECHECK TRAVEL SPEED

RECHECK POWDER

RECHECK AMPERE



ESW




recheck WPS and perform PQR
recheck operator experience
recheck by ndt method

HOW TO SOLVE LOF OF ESW?

- 1- DURING WELDING CHECK MOLTEN ZONE FROM BACK OF PLATE
- 2- AFTER WELDING CHECK BY ULTRASONI TESTING
- 3- RECHEK BY METALLOGRAPHY

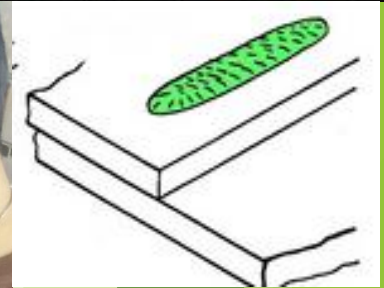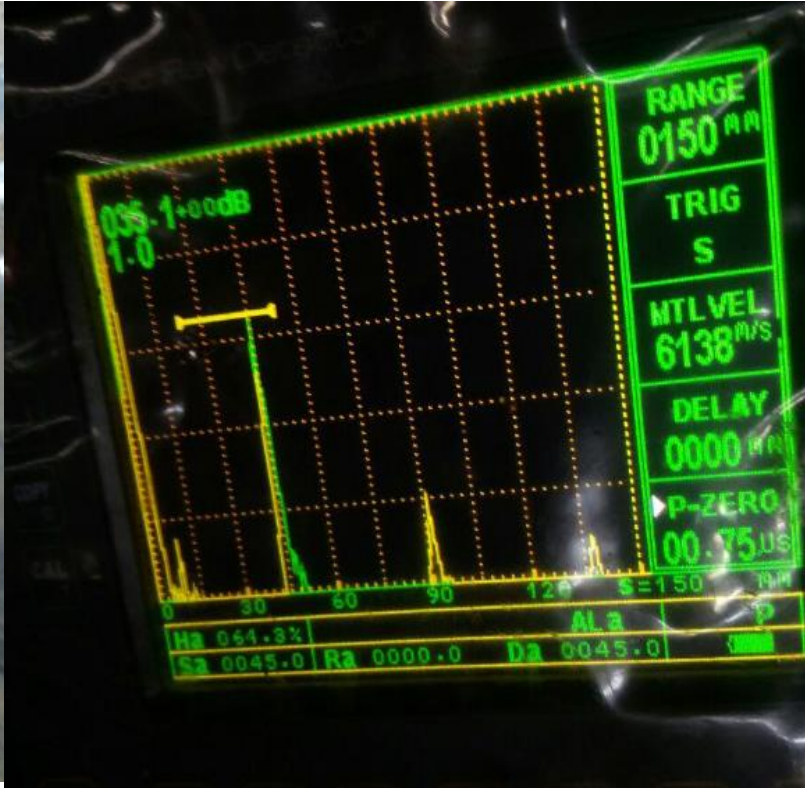

تخلخل POROSITY

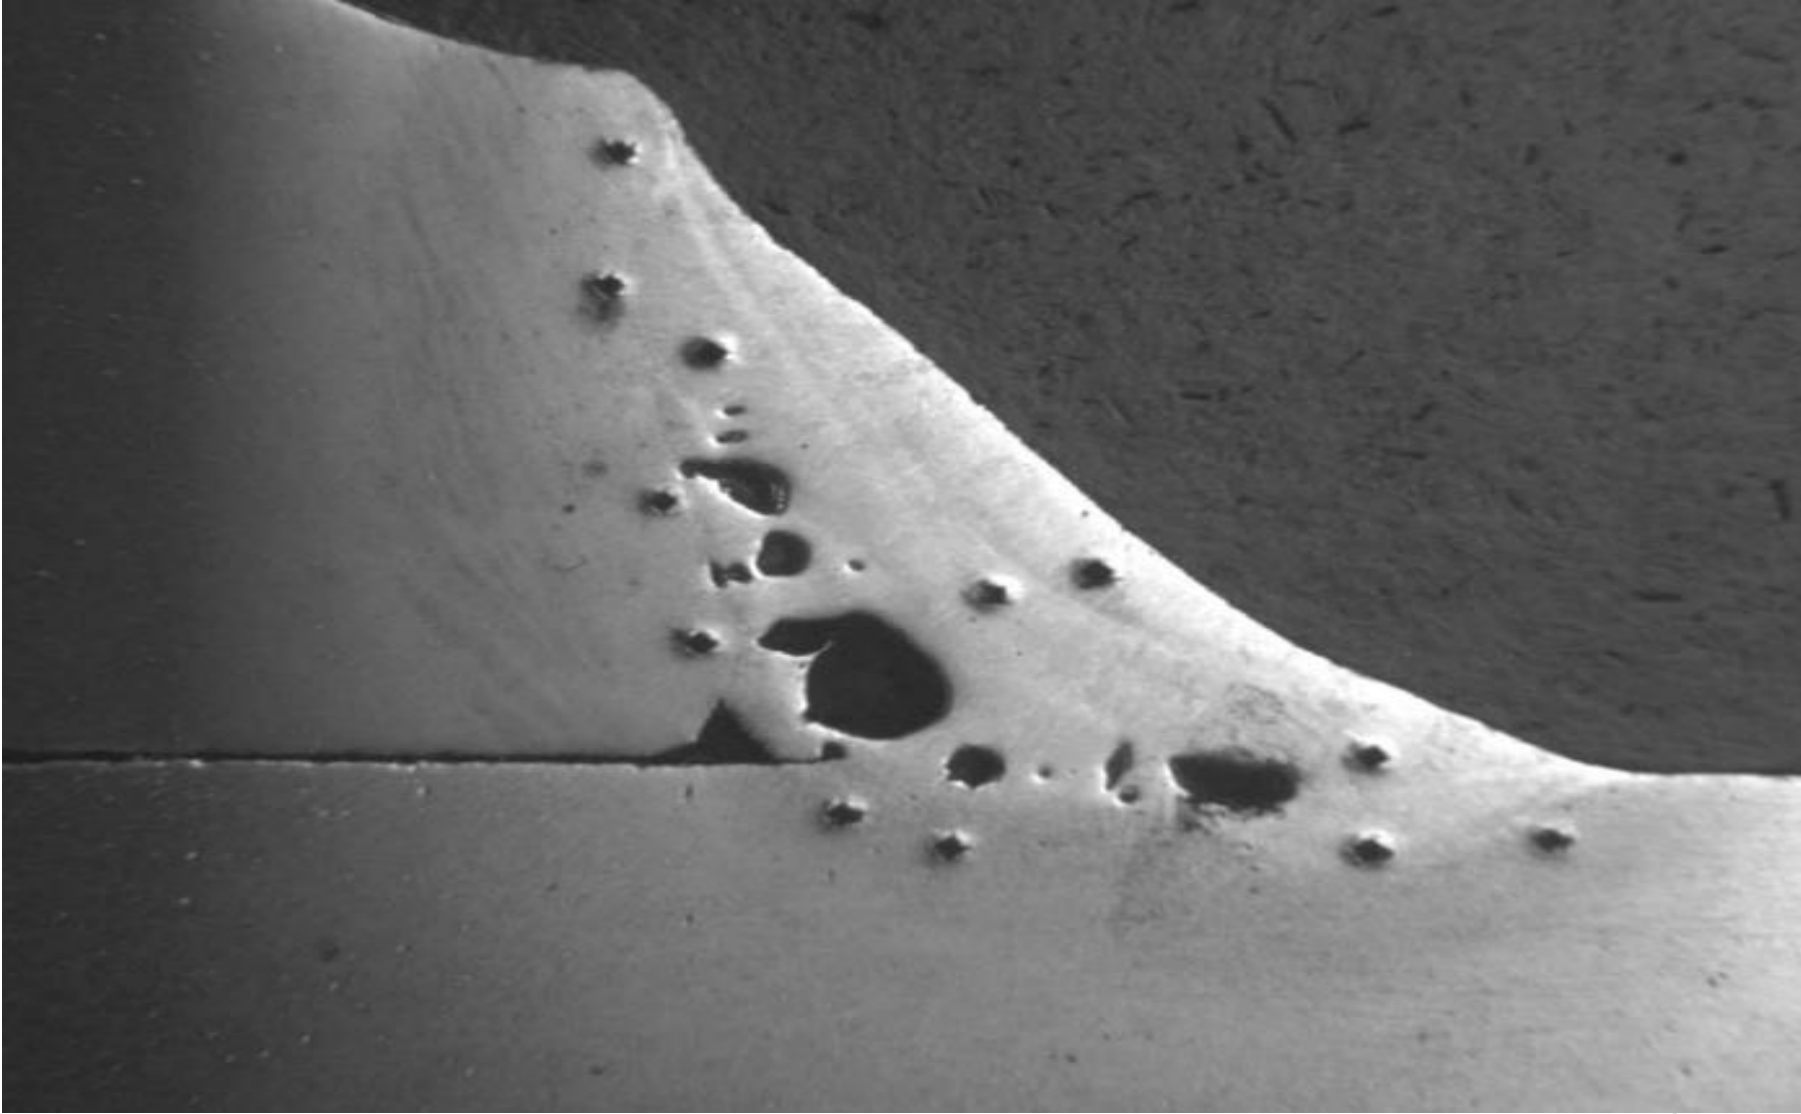


خلل و فرج (POROSITY)

▶ تخلخل سوراخ یا حفره ایست که به صورت داخلی یا خارجی در جوش دیده می شود.
تخلخل همچنین به صورت (مک لوله ای) ، (مک سطحی) ، (سوراخهای گرمی)
نیز دیده می شود. خلل و فرج در جوش چندین نوع بوده که به قرار زیر است :



خلل و فرج هایی که در ابتدا و انتهای جوش ایجاد میگردند:

START STOP POROSITY- CONNECTION POROSITY

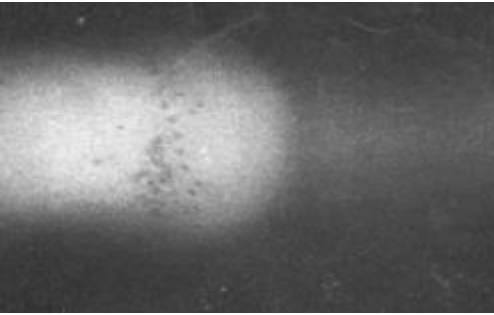

شروع عملیات جوشکاری بر روی قراضه فولادی که قبلاً در ابتدای مسیر عملیات جوش الصاق شده است انجام می شود و پس از خاتمه جوش از قطعه کار جدا می شود. واضح است که این تدبیر در بعضی موارد ممکن است اقتصادی نباشد.

تکنیک یک گام عقب (Back-Step): نقطه شروع کمی عقب تر از محل شروع واقعی است. پس از آغاز جوشکاری، الکتروود به ابتدای مسیر اتصال هدایت شده و عملیات جوشکاری ادامه می یابد. بدین ترتیب اگر خلل و فرج نیز ایجاد شده باشد با برگشت قوس و ذوب مجدد آن به احتمال زیاد برطرف می شود.

خلل و فرج هایی که در حین جوشکاری به وجود می آیند:





۱. سطح فلز پایه آلوده باشد. مثلاً آلودگیهای روغن ، غبار ، لکه یا زنگ.
۲. الکتروود نامناسب برای فلز پایه ، مثلاً استفاده از الکتروود روکش شکسته یا استفاده از الکتروود مرطوب. تست الکتروود قبل از شروع جوشکاری
۳. عدم محافظت گازی مناسب از جوش. استفاده از گاز میکس بهتر می باشد.
۴. اطمینان از تمیزی کپسول های حاوی گاز محافظ - عاری از رسوب و لجن
۵. عدم جوشکاری در محیط باز در صورت استفاده از فرایند GMAW
۶. استفاده از فلزات پایه با مقادیر بالای گوگرد و فسفر.
۷. زمان ناکافی برای فعل و انفعالات متالورژیکی در حوضچه جوش



* مک بشدت استحکام اتصال جوش داده شده را کاهش می دهد ، تخلخل سطحی به اتمسفر خورنده اجازه می دهد که فلز جوش را مورد حمله قرار دهد و موجب نقص در آن شود.

خوردگی کناره جوش UNDER CUT



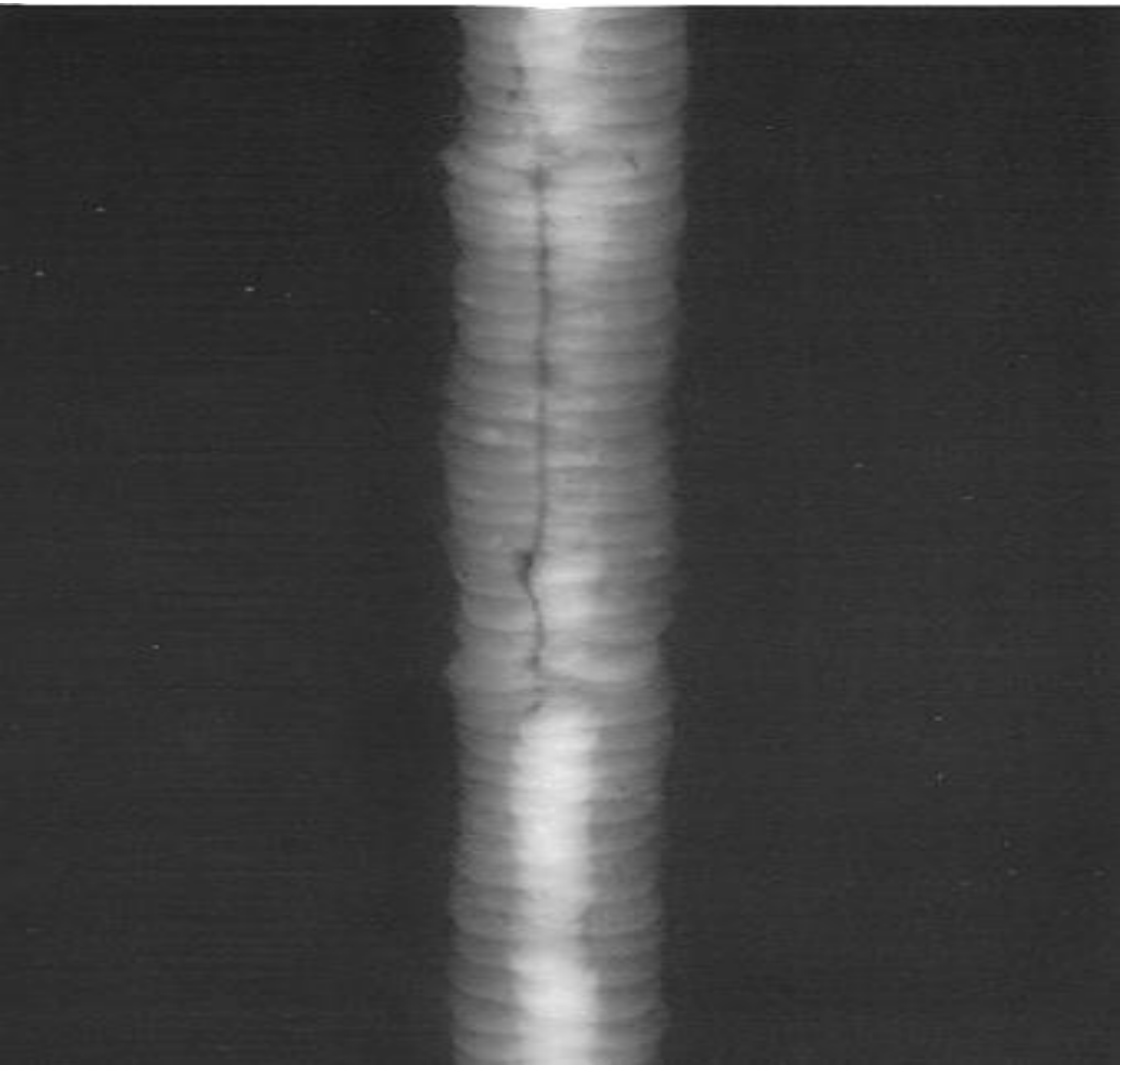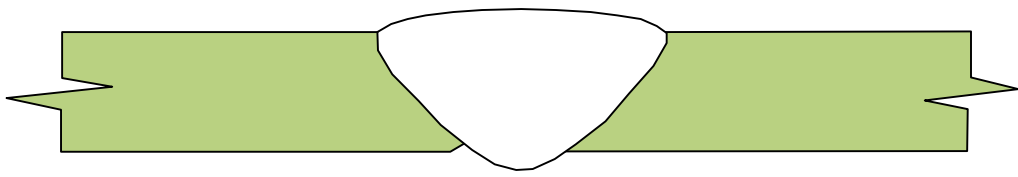


Root undercut

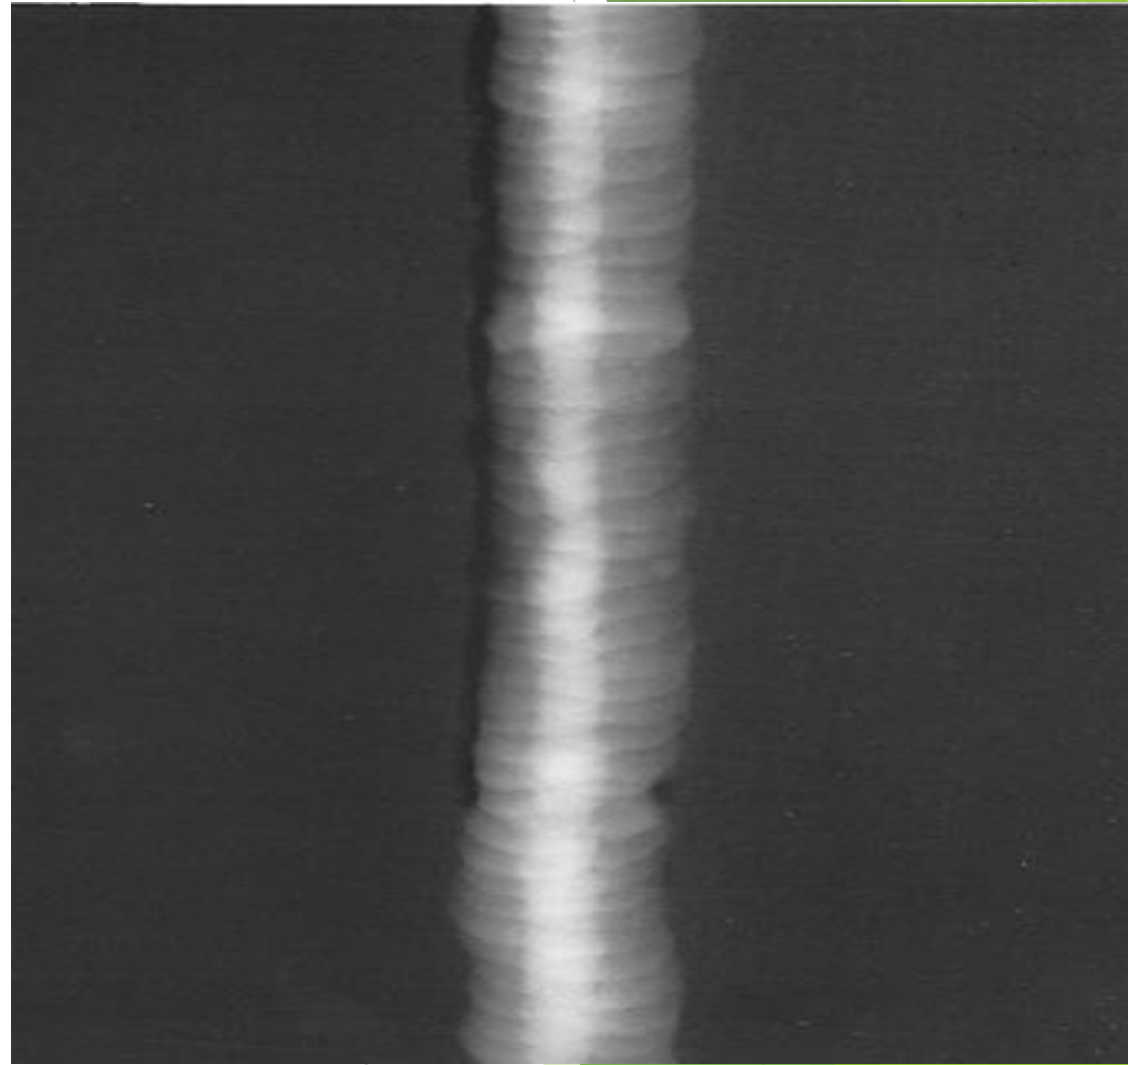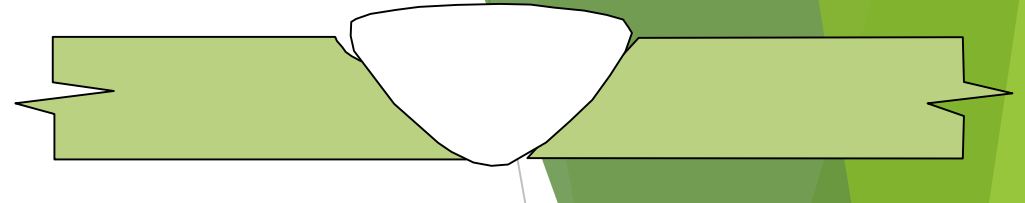

Cap undercut

WHY UNDER CUT IS HARMFUL?


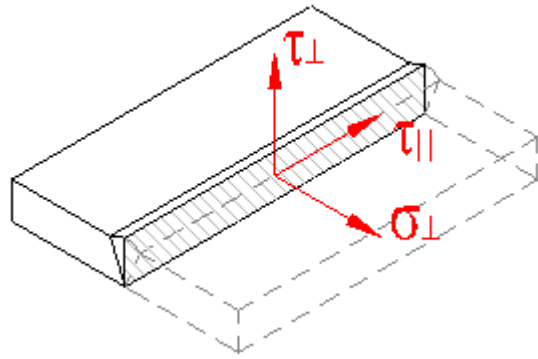


Stress (N m^{-2} or Pa)

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Force (N)

Area (m^2)

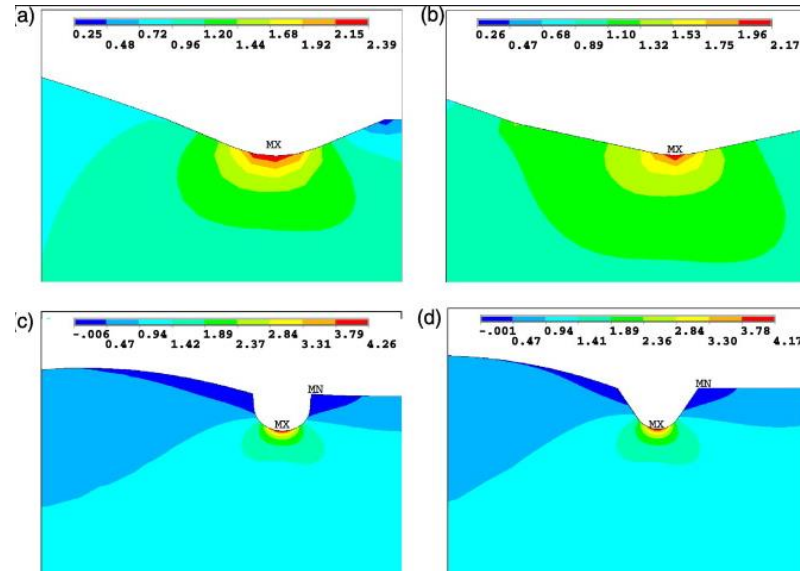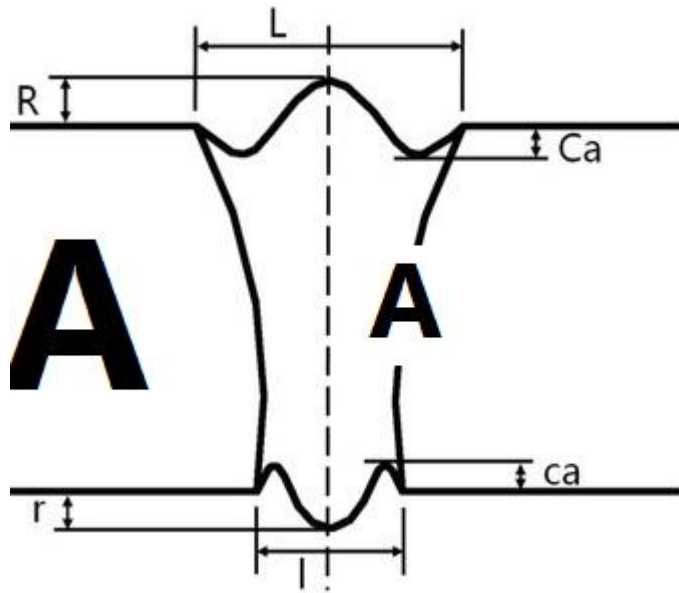


عوامل بوجود آورنده بریدگی کناره جوش یا سوختگی :

۱. استفاده از آمپر بالا.
۲. بالا بودن طول قوس.
۳. استفاده از الکترودها با قطر کم.
۴. حرکت موجی زیاد الکترودها.
۵. سرعت بسیار زیاد حرکت جوشکاری.
۶. متمایل بودن زاویه الکترودها به سطح اتصال.
۷. بالا بودن ویسکوزیته و سرباره جهت ایجاد نیروی قوس نادرست.
۸. برای جلوگیری از این عیب باید از حرکت زیگزاکی مناسب ، با مکث های کوتاه در کناره های لبه اتصال انجام داده و سرعت پیشرفت جوشکاری را کمی کاهش دهیم.



حبس سرباره SLAG INCLUSION



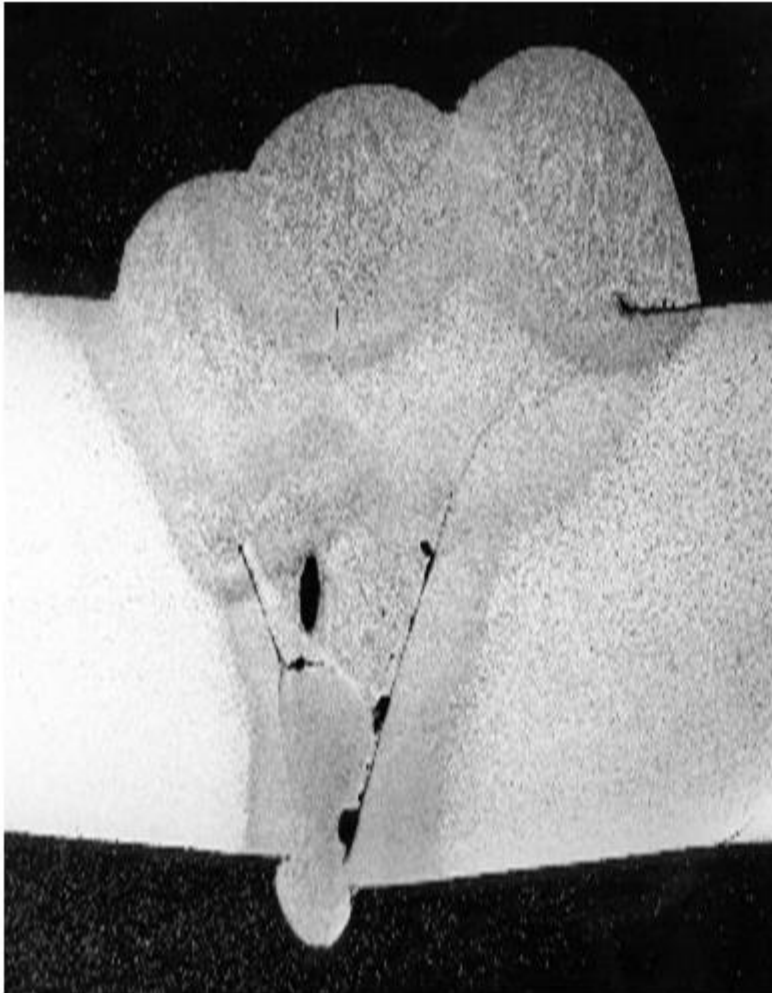

DEFINITION:

A fused, non-metallic residue produced from some processes.



CAUSES:

Insufficient cleaning



Contamination

Arc length too long

Welding over irregular profile

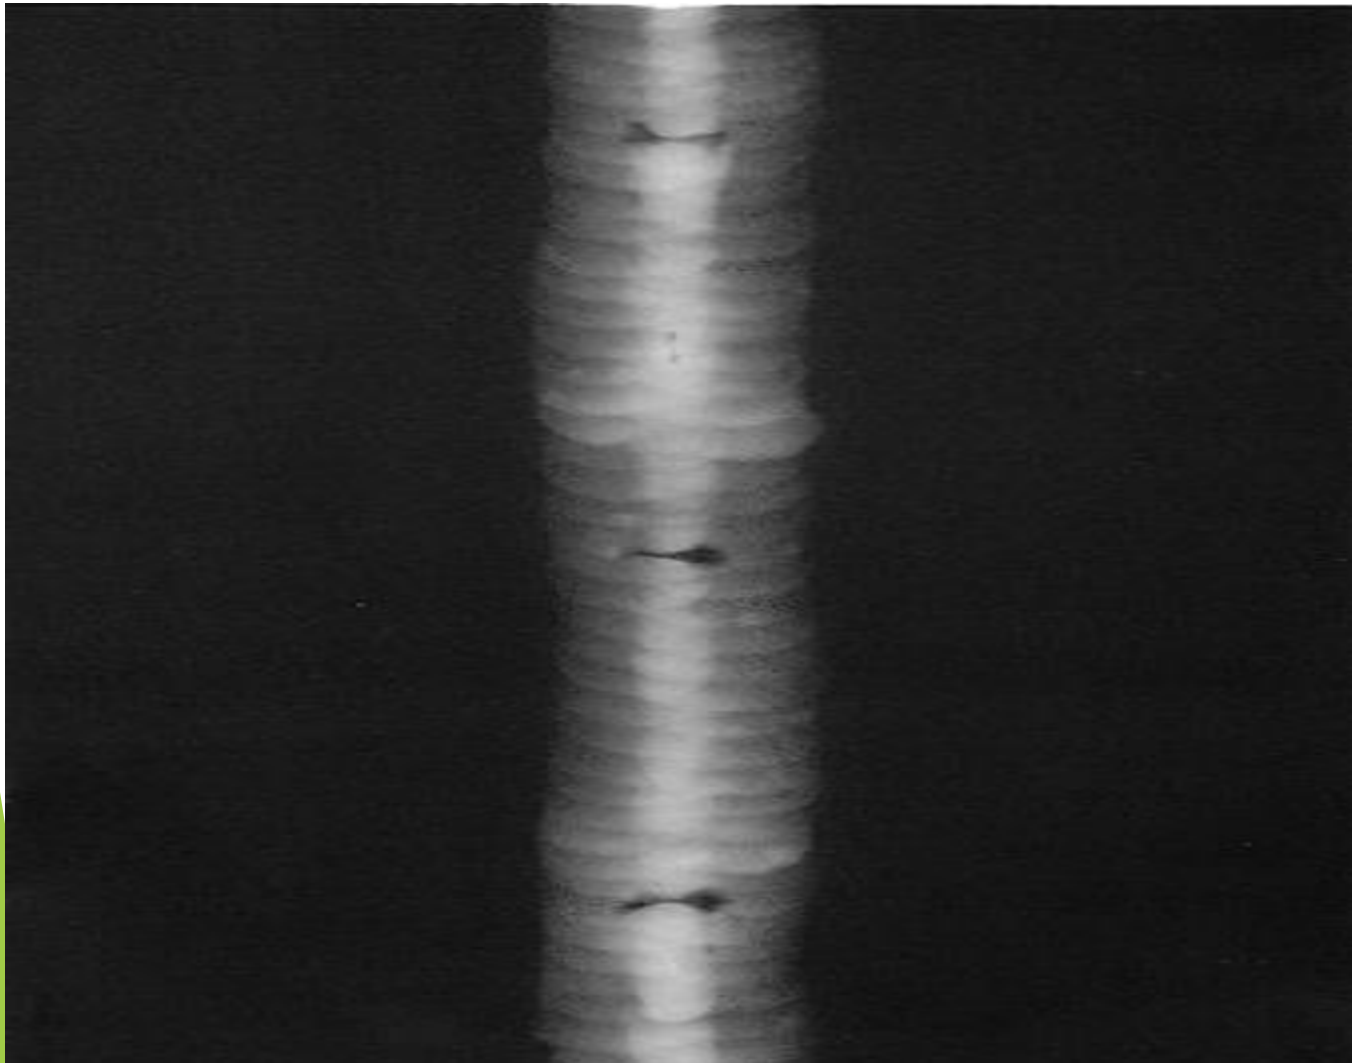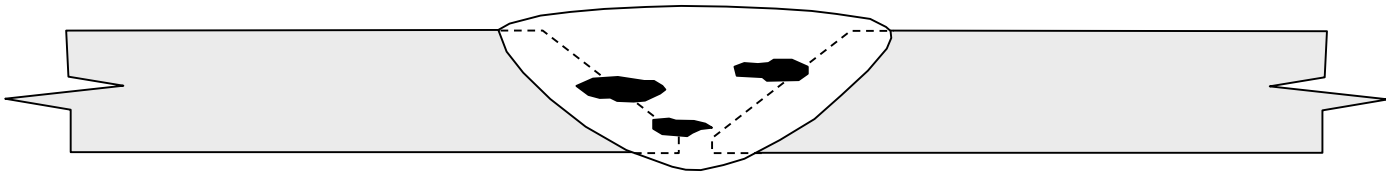

Interpass slag inclusions

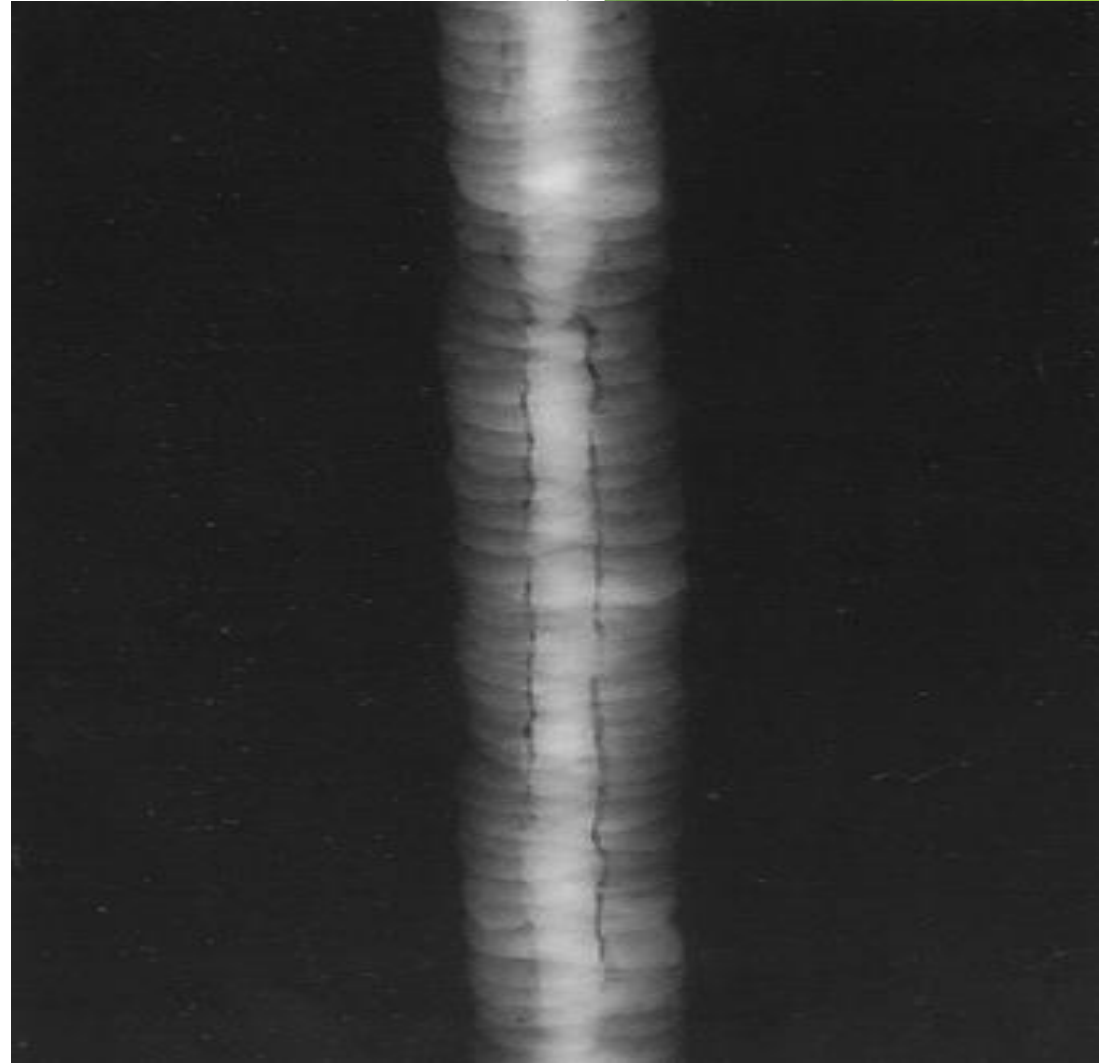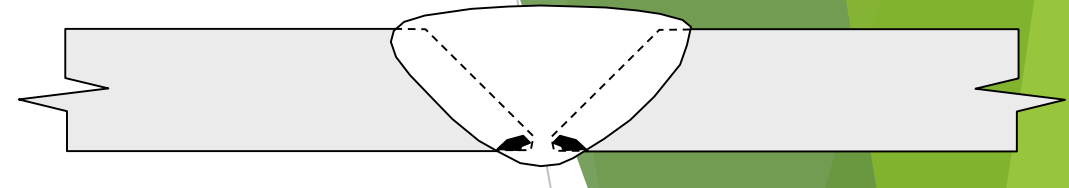

Elongated slag lines

WELD ROOT DEFECT



Weld Root Defect

A shallow groove, which may occur in the root of a butt weld



Concave root

Root faces too large

Root gap too large

Excessive back purge pressure during TIG welding

Excessive root bead grinding before the application of the second pass

Weld Root Defect

Concave Root



Weld Root Defect

Root penetration bead in excess in accordance with the relevant specification being used



Excessive root penetration

Root faces too small

Root gap too large

Excessive amps/volts

Slow travel speed


Weld Root Defect



**Excessive root
penetration**




Concave root

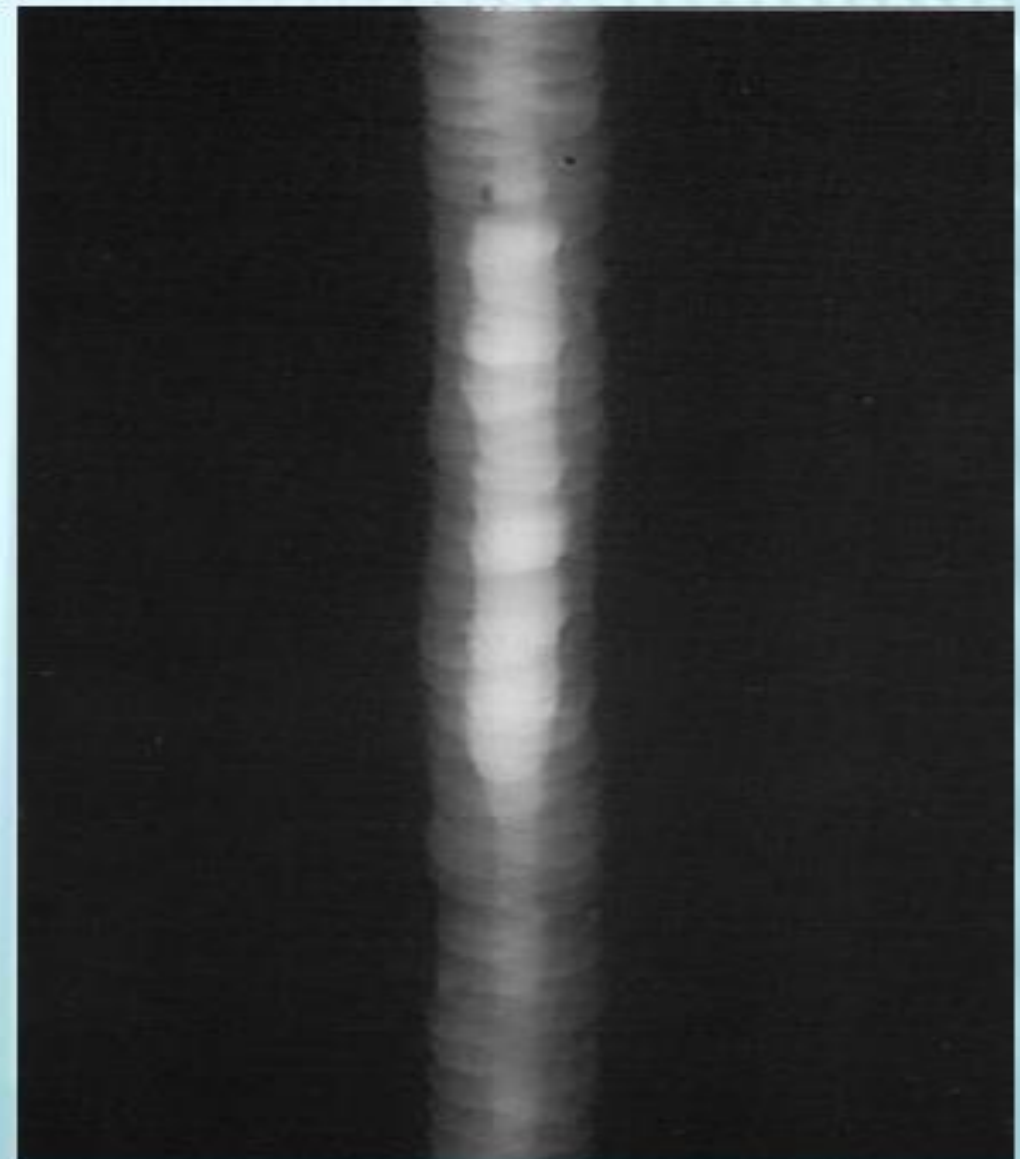

Excess root penetration

Weld Root Defect

A localized collapse of the weld pool due to excessive penetration resulting in a hole in the root run

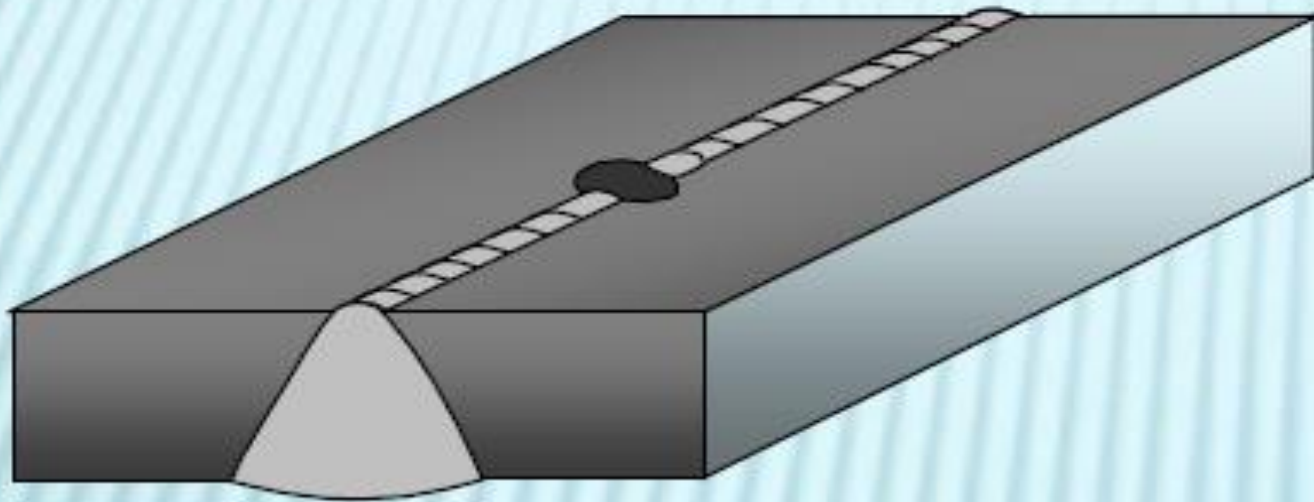

Burn through

High Amps/volts


Small Root face

Large Root Gap


Slow Travel Speed

Weld Root Defect



**Burn
Through**

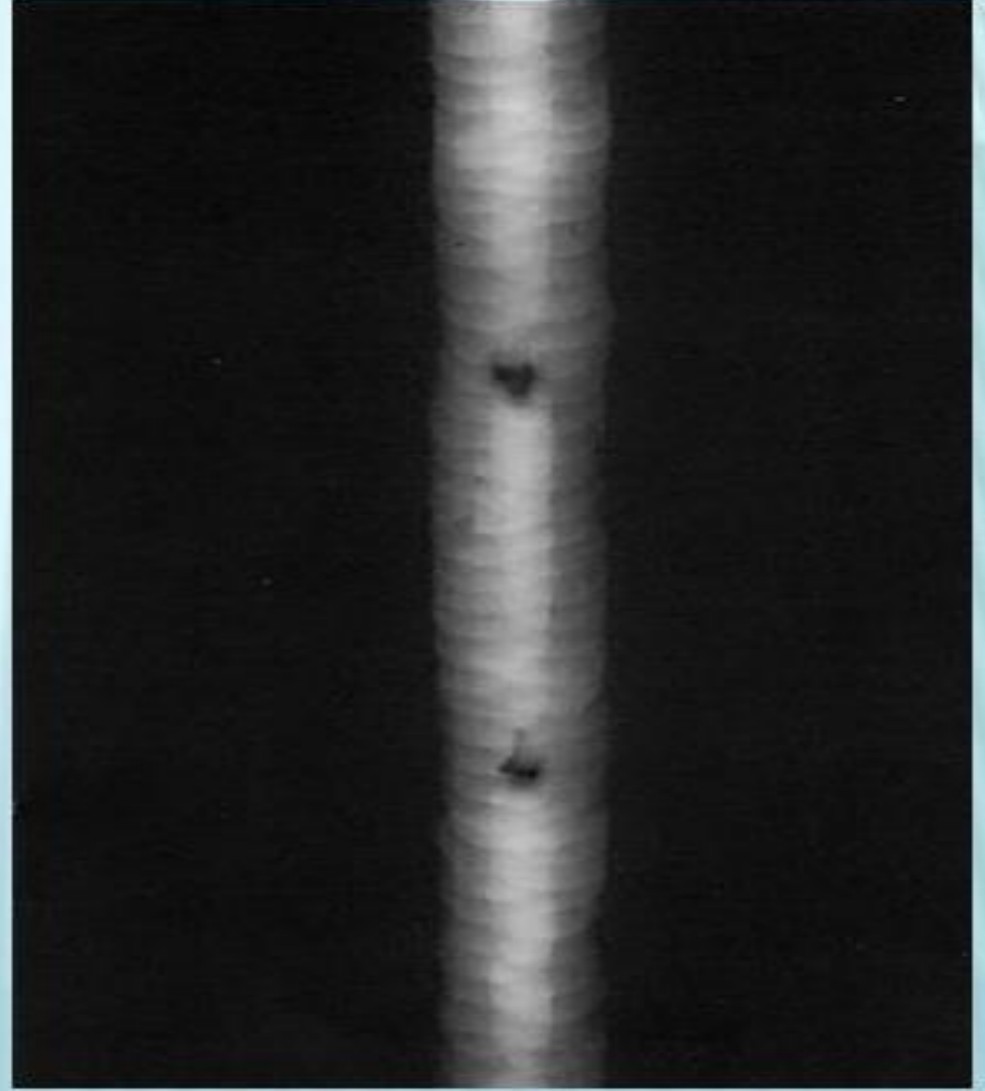

Burn through

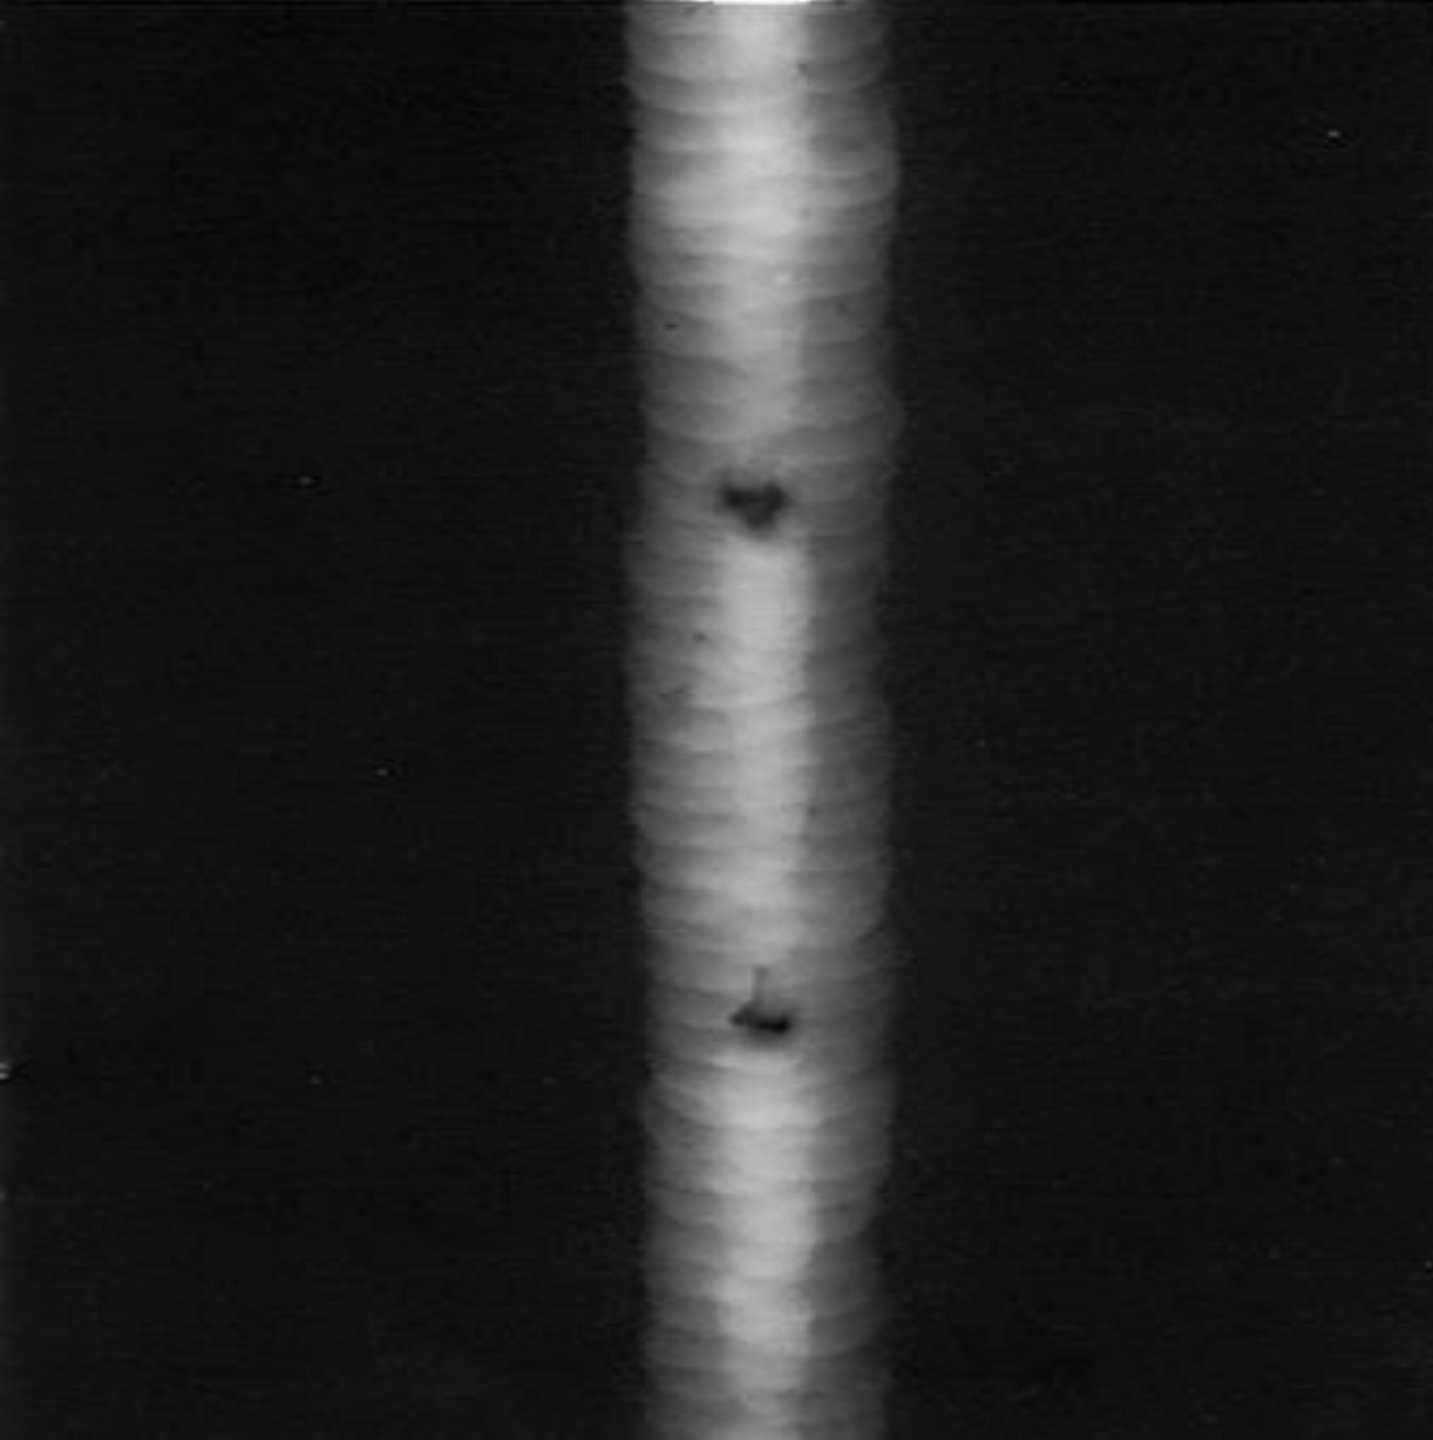

SPATTER , MECHANICAL DAMAGE, PAINTING

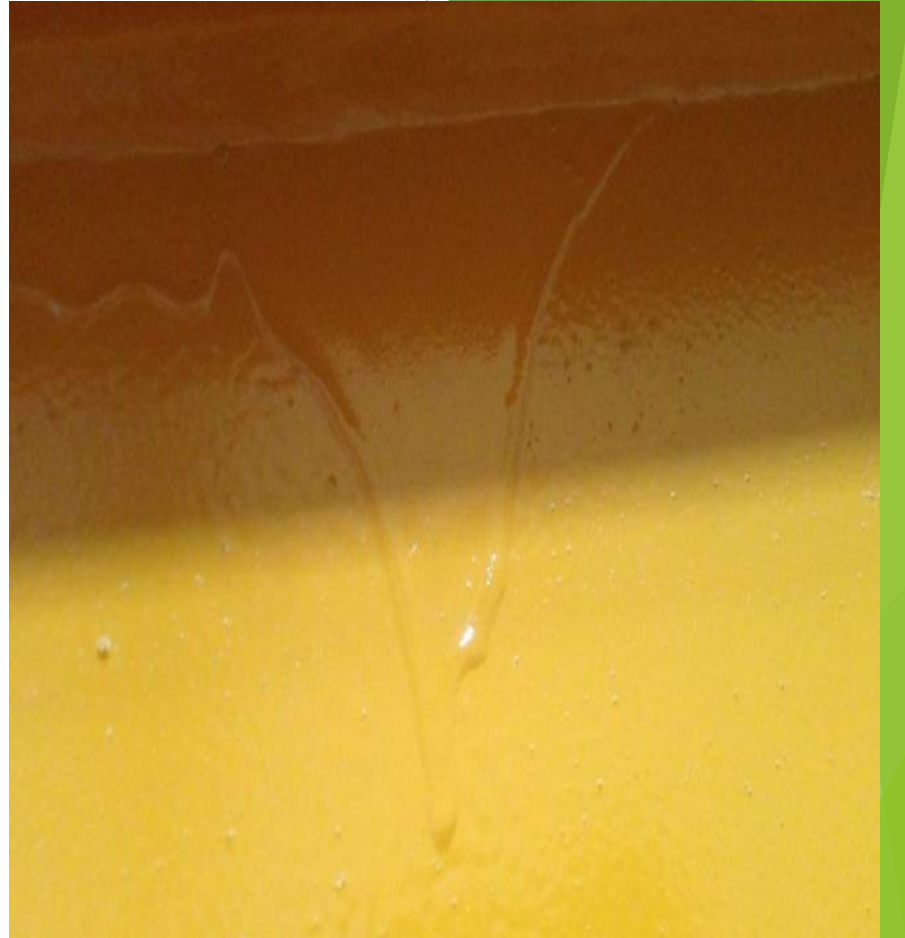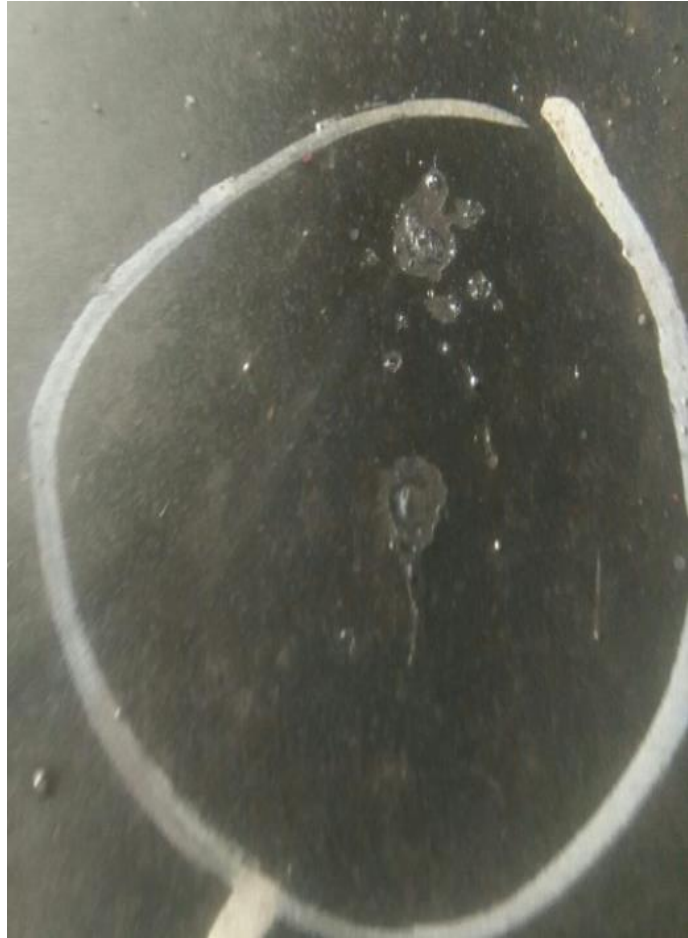

شماره ۹۷ / بهمن ۹۵

مقاله | معماری ساختمان

ارزیابی چالش‌ها و معضلات مهندسی و بازرسی

فنی جوش در صنعت ساختمان

۱- حسین حق سیرت ، کارشناسی ارشد متالورژی - نایب رئیس انجمن جوش استان البرز

۲- مجید زمانی ، دانشجوی دکتری عمران دانشگاه تهران مرکز- مسئول فنی پروژه ۸۰۰۰ تنی شهید خرازی



۳- رضا کلانتریان ، دانشجوی دکتری مدیریت اجرایی و کارشناسی ارشد متالورژی- رئیس کانون مهندسین جوش ایران

- ▶ عدم توجه به اهمیت استاندارد ملی ۳۸۳۴ و عدم طبقه بندی صحیح کارخانجات اسکلت فلزی

| | | |
|--|--|---|
| <p>ISIRI/ISO 3834-1 1st .revision</p> | <p> جمهوری اسلامی ایران Islamic Republic of Iran</p> <p>مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران Institute of Standards and Industrial Research of Iran</p> | <p> استاندارد ملی ایران ایزو ۳۸۳۴-۱ تجدیدنظر اول</p> |
| <p>Identical with Iso 3834-1:2005</p> | <p>الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی - قسمت اول: معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت</p> | |



عدم وجود بازرسی در سه مرحله قبل - حین - بعد جوش و متأسفانه فقط بعد از جوش بازرسی انجام میگیرد و بازرس هیچ تاریخچه ای از سرگذشت جوش نمیداند.

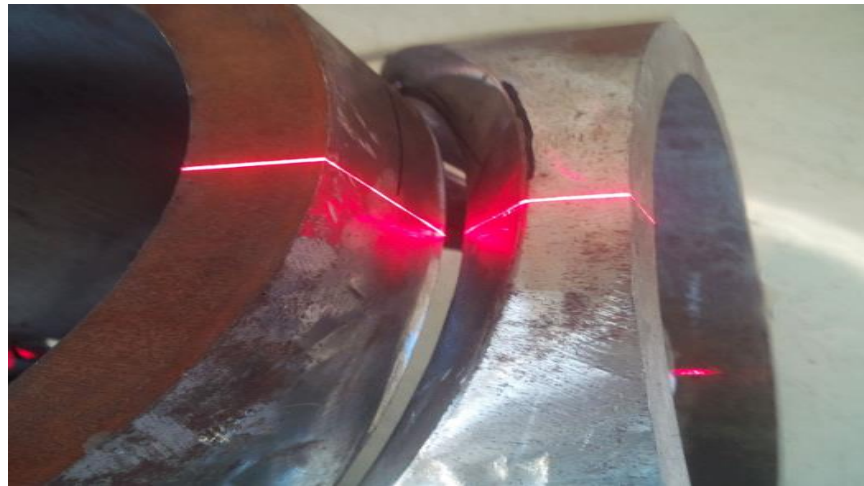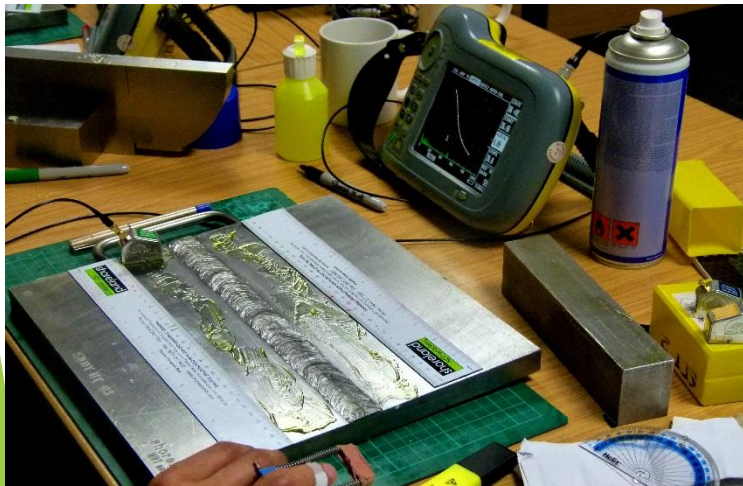

ارزیابی چالش ها و معضلات مهندسی و بازرسی

فنی جوش در صنعت ساختمان

عدم وجود نظام خاصی برای طبقه بندی جوشکاران و سردر گم بودن جوشکاران در پروژه های مختلف



عدم وجود مهندسين جوش مقیم در کارخانجات و استقرار نیروهای غیر مرتبط با صنعت جوش



- ▶ عدم وجود دوره‌های مرتبط مهندسی و بازرسی جوش برای مهندسين و بازرسين زیر مجموعه رشته ساختمان



- ▶ لزوم همکاری و تعامل بیشتر شهرداری‌ها و نظام مهندسی با متخصصین در حوزه جوشکاری سازه‌های فلزی



ارزیابی چالش‌ها و معضلات مهندسی و بازرسی

فنی جوش در صنعت ساختمان

عدم بازرسی آلتراسونیک استیفرهای داخل ستونها و اتصالات تیرهای اصلی



ارزیابی چالش‌ها و معضلات مهندسی و بازرسی

فنی جوش در صنعت ساختمان

عدم بازرسی از روسری‌ها در حین نصب و عدم دریافت نظر طراح در صورت بروز عیب



ارزیابی چالش ها و معضلات مهندسی و بازرسی

فنی جوش در صنعت ساختمان

عدم توجه

عدم توجه به متریال ST52 و استفاده از WPS مشترک با ST37

$$C_{\text{ek}} = C + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{\text{Cr} + \text{Mo} + \text{V}}{5} + \frac{\text{Ni} + \text{Cu}}{15}$$

| Specification | Base Metal | | | | Matching Strength Filler Metal ^{1,2} | | | | Base Metal Thickness, T | | Minimum ^{3,4} Preheat and Interpass Temperature | | |
|---|------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--|-----|-----|
| | Minimum Yield Point/Strength | | Tensile Range | | Specification and Classification | Minimum Yield Point/Strength | | Tensile Strength Range | | in. | mm | °F | °C |
| | ksi | MPa | ksi | MPa | | ksi | MPa | ksi | MPa | | | | |
| ASTM A871 Grades 60, 65 | 60 65 | 415 450 | 70 min 80 min | 520 min 550 min | SMAW AWS A5.5 E8015-X, E8016-X E8018-X SAW A5.23 F8XX-EXX-XX GMAW A5.28 ER80S-X FCAW A5.29 E8TX-X | 67 68 68 68 | 460 470 470 470 | 67-80 min 80-100 80 min 80-100 | 460-550 min 550-690 550 min 550-690 | | | | |
| ASTM A514 Over 2-1/2 in. (63.5 mm) | 90 | 620 | 100-130 | 690-895 | SMAW AWS A5.5 E10015-X, E10016-X, E10018-X | 87 | 600 | 100 min | 690 min | | | | |
| ASTM A709 Grades 100, 100W | 90 | 620 | 100-130 | 690-895 | SAW AWS A5.23 F10XX-EXX-XX | 88 | 610 | 100-120 | 690-830 | Up to 3/4 | Up to 19 | 50 | 10 |
| Over 2-1/2 in. to 4 in. (63.5 to 102 mm) | 80 | 550 | 90 min | 620 min | GMAW, GTAW AWS A5.28 ER100S-X | 88-102 | 610-700 | 100 min | 690 min | Over 3/4 thru 1-1/2 | Over 19 thru 38.1 | 125 | 50 |
| ASTM A710 Grade A, Class 1 ≤ 3/4 in. (19.0 mm) | 75 | 515 | 85 min | 585 min | FCAW AWS A5.29 E10XTX-X | 88 | 605 | 100-120 | 690-830 | Over 1-1/2 thru 2-1/2 | Over 38.1 thru 63.5 | 175 | 80 |
| ASTM A710 Grade A, Class 3 ≤ 2 in. (50.8 mm) | | | | | | | | | | | | | |
| ASTM A514 2-1/2 in. (63.5 mm) and under | 100 | 690 | 100-130 | 760-895 | SMAW AWS A5.5 E11015-X, E11016-X, E110018-X | 97 | 670 | 110 min | 760 min | Over 2-1/2 | Over 63.5 | 225 | 107 |
| ASTM A517 | 90-100 | 620-690 | 105-135 | 725-930 | SAW AWS A5.23 F11XX-EXX-XX | 98 | 680 | 110-130 | 760-900 | | | | |
| ASTM A709 Grades 100, 100W | 100 | 690 | 110-130 | 760-895 | GMAW, GTAW AWS A5.28 ER110S-X | 95-107 | 660-740 | 110 min | 760 min | | | | |
| 2-1/2 in. (63.5 mm) and under | | | | | FCAW AWS A5.29 E11XTX-X | 98 | 675 | 110-130 | 760-900 | | | | |



عدم استفاده از OVEN بر روی الکتروود E7018 و دیدگاه اشتباه در مورد اینکه در هوای گرم یا مناطق جنوب کشور نیاز به OVEN نمی باشد.



عدم استفاده از ترکمتر برای سازه های پیچی